

# Uponor

SÄHKÖASENNUSOHJE  
HAAROITUKSEEN JA  
LOPPUPÄTTÄMISEEN

ELINSTALLATIONSANVISNING  
FÖR INKOPPLING OCH  
ÄNDAVSLUTNING

EL-INSTALLATIONSVEJLEDNING  
FOR TILKOBLING OG  
ENDEAFSLUTNING

СОЕДИНЕНИЕ ПРОВОДОВ  
И ЗАДЕЛКА КОНЦОВ

CONNECTION AND END SEAL  
INSTALLATION

ANLEITUNG ZUM ANSCHLUSS  
UND ENDABSCHLUSS

Uponor Supra Standard 2

# Uponor Supra Standard 2

LIITETÄÄN KIINTEISTÖN LUOVUTUSKANSIOON.  
LIITTEENÄ KOESTUSPÖYTÄKIRJA.

BIFOGAS TILL BROSCHYR OM KONSTRUKTIONS-  
ÖVERFÖRING. INKLUSIVE TESTPROTOKOLL.

VEDLÆGGETS BROCHURE OM KONSTRUKTIONS-  
OVERFØRING. INKLUSIVE TESTPROTOKOL

ПРИЛАДЫВАТЬ К ДОКУМЕНТАЦИИ ПО  
КОММУНИКАЦИОННЫМ СООРУЖЕНИЯМ ЗДАНИЯ.  
ТАБЛИЦА РЕЗУЛЬТАТОВ ИСПЫТАНИЙ ВЛОЖЕНА.

ADD TO BUILDING CONVEYANCE FOLDER. TESTING  
RECORD SHEET ATTACHED.

BITTE DER GEBÄUDEÜBERTRAGUNGSAKTE  
HINZUFÜGEN. TESTBOGEN LIEGT BEI.

## HUOM! • OBS! • BEMÆRK! • ВНИМАНИЕ! • NOTE! • ACHTUNG!

Käytettävä vikavirtasuojakytikintä 30 mA.  
Tutustu asennusohjeisiin!

En säkerhetsbrytare med märkfelström 30 mA  
måste användas. Läs installationsanvisningarna!

Der skal anvendes en sikkerhedsafbryder med  
jordfejlsbeskyttelse på 30 mA. Læs  
installationsvejledningen!

Используйте только аварийный выключатель  
с током утечки 30 мА. Внимательно изучите  
инструкцию по сборке!

A 30 mA fault current safety switch must be used.  
Study the installation instructions!


Ein 30 mA FI-Schutzschalter muß verwendet werden.  
Installationsanleitung bitte genau durchlesen!

# Uponor Supra Standard 2

## • PAKKAUKSEN SISÄLTÖ • SATSENS INNEHÅLL • SÆTTETS INDHOLD • В КОМПЛЕКТ ВХОДИТ • KIT CONTENTS • INHALT DER GARNITUR

## • HAAROITUS • FÖRGRENING • FORGRENING • ДЛЯ РАЗВЕТВЛЕНИЯ • BRANCH CONNECTION • VERZWEIGUNG

Kutisteholkki, punainen, 4 kpl Krymphylsa, röd 4 st Kryttermuffe röd, 4 stk. Након. термоусадочный, красный, 4 шт. Shrinkable cone, red, 4 Schrumpfkappe, rot, 4 St.
Kutisteholkki, sininen, 1 kpl Krymphylsa, blå 1 st Kryttermuffe blå, 1 stk. Наконечник термоусадочный, синий, 1 шт. Shrinkable cone, blue, 1 Schrumpfkappe, blau, 1 St.
Kutisteletku kelta/vihreä 1 kpl Krymssläng, gul-grön 1 st Krympeslange gul og grøn, 1 stk. Муфты, желто-зеленый, 1 шт. Sleeve, yellow/green, 1 Schrumpfschlauch, gelbgrün, 1 St.
Kolmiharainen haaroitustuppilo, 1 kpl Tredelad förgreningshylsa, 1 st Tredelet forgreningsmuffe, 1 stk. Разветвительная трубка-тройник, 1 шт. ENGLANTI, 1 Dreier-Aufteilungsmuffe, 1 St.

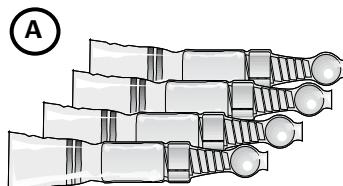


A

B

C

D

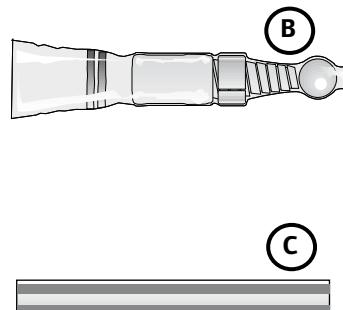

B




C




D

## • PÄÄTTÄMINEN • ÄNDAVSLUTNING • ENDEAFSLUTNING • ЗАДЕЛКА КОНЦОВ • END SEAL INSTALLATION • ENDABSCHLUSS

Kutisteholkki sininen, 1 kpl Krymphylsa, blå, 1 st Kryttermuffe blå, 1 stk. Наконечник термоусадочный, синий, 1 шт. Shrinkable cone, blue, 1 Schrumpfkappe, blau, 1 St.
Kutistetuppilo, 1 kpl Krymphylsa 1 st Kryttermuffe, 1 stk. термоусадочная, 1 шт. Shrinkable tube, 1 Endkappe, 1 St.

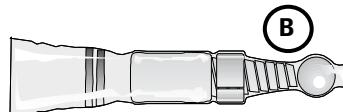


E

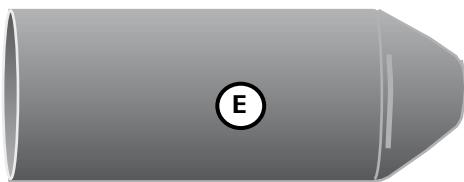

E

## • KAAPELIN RAKENNE • VÄRMEKABELNS KONSTRUKTION • VARMEKABLETS KONSTRUKTION • КОНСТРУКЦИЯ ПОДОГРЕВАЮЩЕГО КАБЕЛЯ • HEATING CABLE DESCRIPTION • AUFBAU DES HEIZBANDES


230V/400V 2x0,48Ω/m, min. 50 - max. 300 m

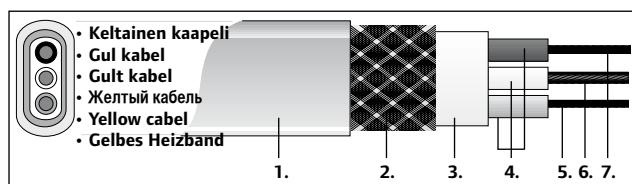

1. Ulkovaippa (kelt.) 0,6 mm PVC 2. Kuparinen suoja-putos 3. Vaippa 0,4 mm PVC 4. Eriste 0,4 mm 5. Vastuslanka (ruskea) 0,48 Ohm/m 6. Kuparijohdin (valk.) 1,5 mm<sup>2</sup> 7. Vastuslanka (musta) 0,48 Ω/m

1. Yttermantel (gul) 0,6 mm PVC 2. Flätad kopparstårs 3. Mantel 0,4 mm PVC 4. Isolering 0,4 mm 5. Motståndstråd (brun) 0,48 Ω/m 6. Kopparledare (vit) 1,5 mm<sup>2</sup> 7. Mots-tåndstråd (svart) 0,48 Ω/m

230V/400V 2x0,05Ω/m, min. 150 - max. 700 m

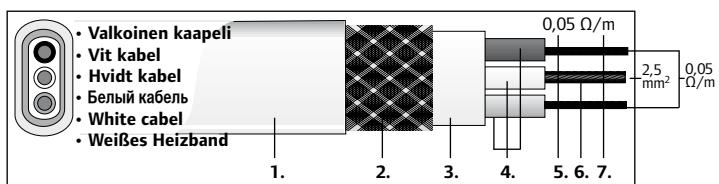

1. Udvendig kappe (gul) 0,6 mm PVC 2. Flettet kobberskærm 3. Kappe 0,4 mm PVC 4. Isolering 0,4 mm 5. Modstandstråd (sort) 0,48 Ω/meter 6. Kobberleder (hvid) 1,5 mm<sup>2</sup> 7. Modstandstråd (brun) 0,48 Ω/meter

1. Внешняя оболочка (желтая), 0,6 мм, ПВХ 2. Медная оплётка 3. ПВХ-оболочка 0,4 мм 3. Изоляция 0,4 мм 5. Провод высокого сопротивления (коричневый), 0,48 Ом/м 6. Медный провод (белый) 1,5 кв. мм 7. Провод высокого сопротивления (чёрный), 0,48 Ом/м

1. Outer jacket (yellow), 0,6 mm PVC 2. Copper braid 3. Inner sheath 0,4 mm PVC 4. Insulation 0,4 mm 5. Resistance wire (brown) 0,48 Ohm/m 6. Copper conductor (white) 1,5 mm<sup>2</sup> 7. Resistance wire (black), 0,48 Ohm/m

1. Außenmantel (gelb) 0,6 mm PVC 2. Kupferne Schutzgeflecht 3. Mantel 0,4 mm PVC 4. Isolierung 0,4 mm 5. Widerstandsdräht (braun) 0,48 Ω/m 6. Kupferleiter (weiß) 1,5 mm<sup>2</sup> 7. Widerstandsdräht (schwarz) 0,48 Ω/m

# Uponor Supra Standard 2

• HAAROITUS • FÖRGRENING • FORGRENING • ДЛЯ РАЗВЕТВЛЕНИЯ • BRANCH CONNECTION • VERZWEIGUNG

<ul style="list-style-type: none"><li>- TARVITTAVAT TYÖKALUT</li><li>- VERKTYG</li><li>- VÆRKTØJ</li></ul>	<ul style="list-style-type: none"><li>- НЕОБХОДИМЫЕ ИНСТРУМЕНТЫ</li><li>- TOOLS REQUIRED</li><li>- MONTAGEWERKZEUGE</li></ul>
--	---

**• Uponor Supra Standardin ohjauskessä käytetään aina Uponor 600S säädintä ja anturia**



**• För styrning av Uponor Supra Standard används alltid styrdon och givare Uponor 600S**

**• Til styring af Uponor Supra Standard anvendes altid kontroldelen og føler Uponor 600S**


**• Для управления работой Uponor Supra Standard всегда используйте детектор и контроллер Uponor 600S**

**• Always use Uponor 600S controller and detector for controlling Uponor Supra Standard**


**• Bei der Regelung von Uponor Supra Standard werden immer Uponor 600S-Regler und -fühler verwendet**

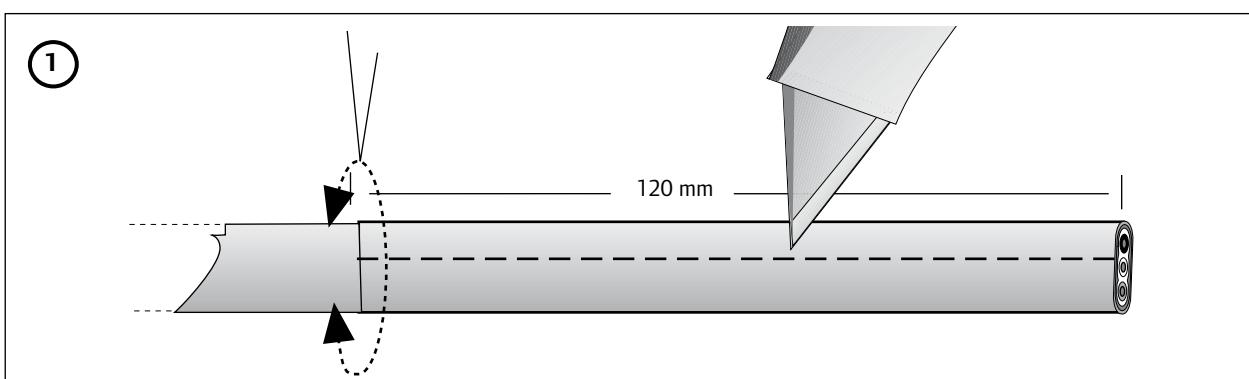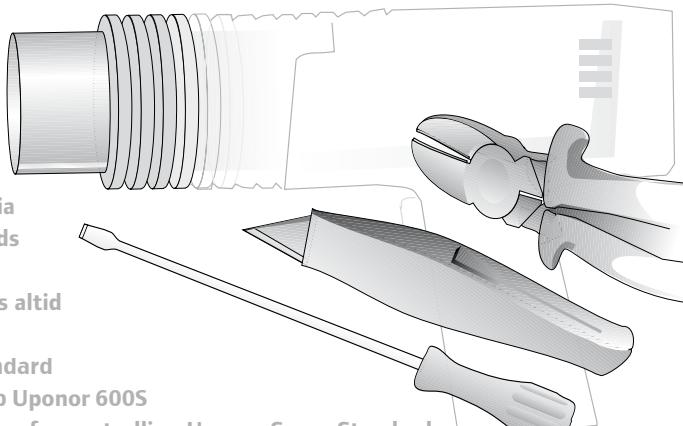

1.	Leikkaa lämpökaapelin ulkovaippaa auti varovasti. Älä vahingoita suojaunosta.	1.	Skär upp yttermanteln utan att skada den underliggande skärmen.	1.	Skær varmekablets yderkappen af uden at beskadige den underliggende skærm.	1.	Надрежьте внешнюю оболочку. Страйтесь не повредить оплетку.	1.	Score outer jacket. Do not damage braid.	1.	Außenmantel vorsichtig einschneiden. Schutzgeflecht nicht beschädigen.
----	---	----	---	----	--	----	---	----	--	----	--

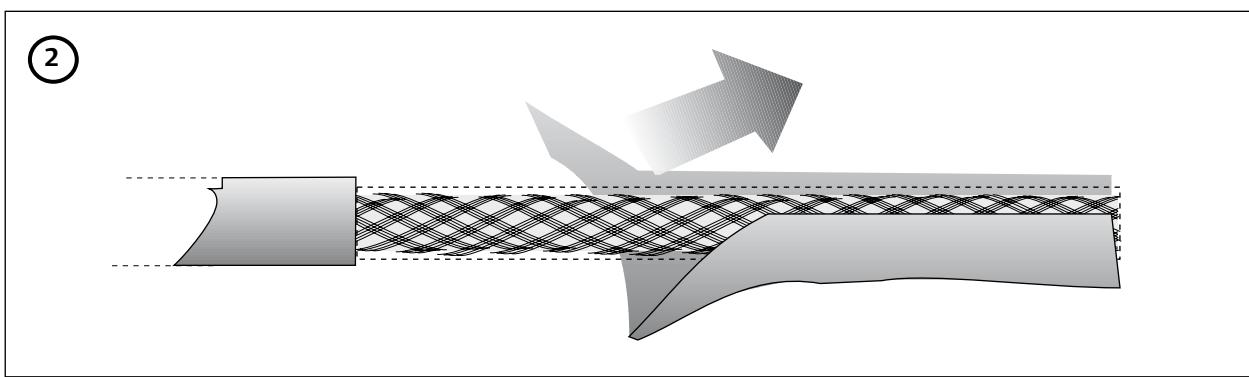


2.	Poista ulkovaippa.	2.	Skala av yttermanteln.	2.	Skræl yderkappen af.	2.	Снимите внешнюю оболочку.	2.	Remove outer jacket.	2.	Außenmantel ablösen.
----	--------------------	----	------------------------	----	----------------------	----	---------------------------	----	----------------------	----	----------------------

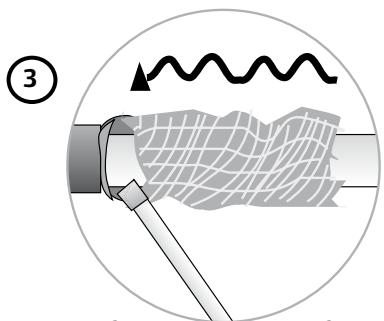

3.  
Vedä suoja-  
punos kevyesti taak-  
se ja avaa siihen rei-  
kä ruuvia vaimella.

3.  
Dra skärmens bakåt  
och gör en så stor  
öppning att värme-  
kabeln kan dras  
igenom.

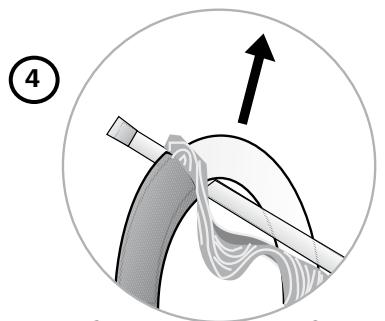

3.  
Træk skærmens til-  
bage, og lav en åb-  
ning, som er stor nok  
til at varmekablet kan  
trækkes igennem.

3.  
Сдвиньте оплетку на-  
зад. Проделайте от-  
верстие не повреж-  
дая оплетку.

3.  
Push back and  
open braid.

3.  
Schutzgeflecht  
zurückschieben  
und aufspleißen.

4.  
Pujota lämpökaapeli  
suoja-  
punokseen teh-  
dystä aukosta.

4.  
Trä värme-  
kabeln igenom skärmens utan  
att skada kabeln.

4.  
Før varmekablet  
gennem skærmens uden  
at beskadige kablet.

4.  
Согните подогревающий  
кабель и вытяните его  
через проделанное  
отверстие.

4.  
Bend heating  
cable and  
pull through  
opened braid.

4.  
Heizband  
umbiegen und durch  
das aufgespleißte  
Schutzgeflecht ziehen.



5.  
Kierrä lämpökaapelin  
suoja-  
punon johtimeksi.


5.  
Tvinna ihop skär-  
men till en ledare.

5.  
Sno skærmens  
sammen til en leder.

5.  
Соберите и скру-  
тите вместе жилы  
оплетки.

5.  
Gather braid  
strands and twi-  
st together.

5.  
Schutzgeflecht  
strands and twi-  
st together.

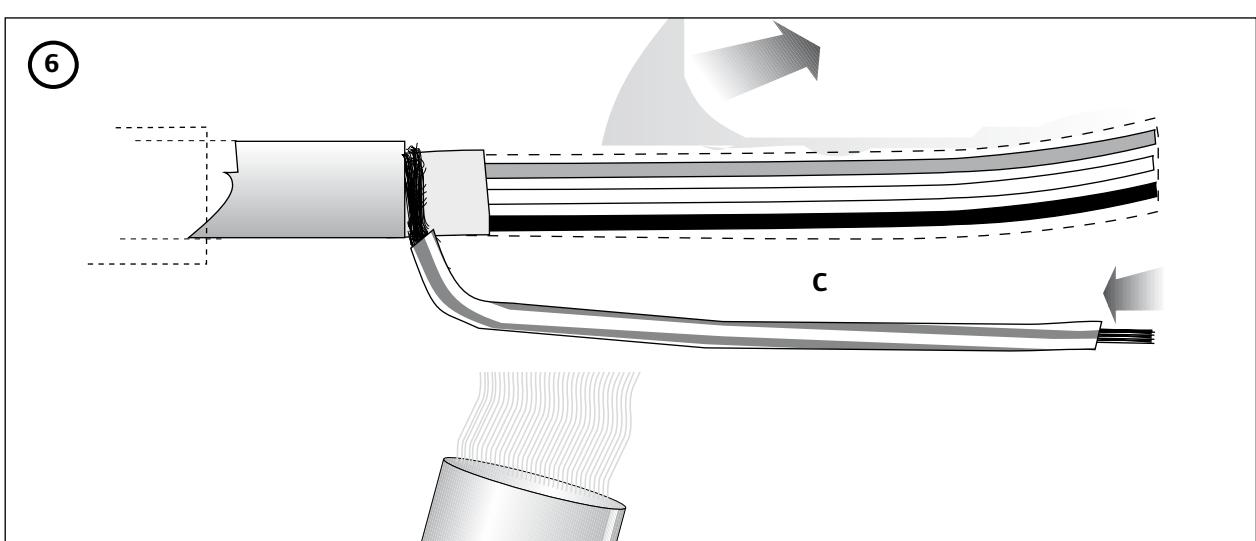

6.  
Poista PVC-vaippa  
ja pujota kelta/vih-  
reä kuitisteletku (C)  
suoja-  
punon pääl-  
le. Kutista letku.


6.  
Ta bort PVC-  
manteln och trå-  
den gul-gröna  
krympslangen  
(C) på skärmens.

6.  
Fjern PVC-kappen,  
og sæt den gule  
og grønne krym-  
peslange (C)  
på skærmens.


6.  
Удалите ПВХ-оболочку  
и наденьте желтозеле-  
ную муфту (C) на опле-  
тку. Проведите термо-  
усадку муфты.

6.  
Remove PVC  
sheath and posi-  
tion yellow/green  
sleeve (C) on-  
to braid. Shrink  
sleeve.


6.  
PVC-Mantel ablö-  
sen. Gelbgrünen  
Schrumpfschlauch  
(C) auf Schutzge-  
flecht schieben und  
aufschrumpfen.

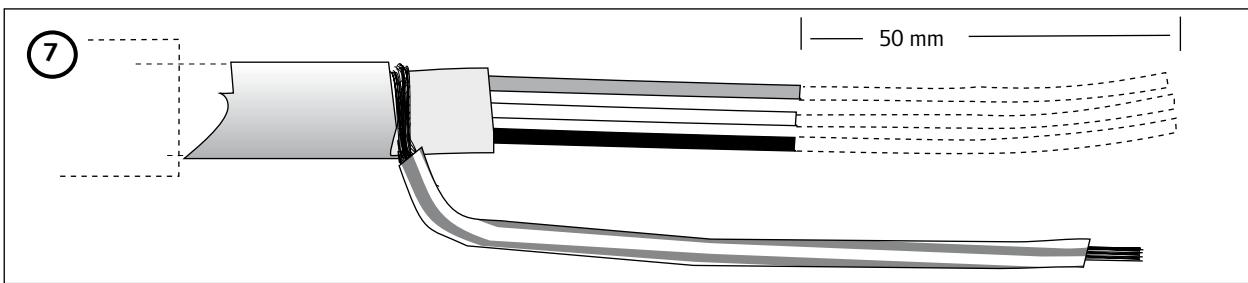


- |  |   |  |  |   |   |
|--|---|--|--|---|---|
| 7.   | 7.  | 7.   | 7.   | 7.  | 7.  |
| Lyhennä lämmityskaapelin vastusjohtimet n. 50 mm. Suojapunosta ei lyhennetä. | Kapa värmekabelns motståndstrådar ca 50 mm. Skärmen ska inte kortas av. | Skær ca. 50 mm af varmekablets modstandstråde. Skærmen skal ikke afkortes. | Отрежьте от проводов подогревающего кабеля приблизительно по 50 мм. Оплетку не отрезать. | Cut off approx. 50 mm of heating cable resistance conductors. Do not cut braid. | Die Kupferleiter des Heizbandes um ca. 50 mm kürzen. Das Schutzgeflecht nicht kürzen. |

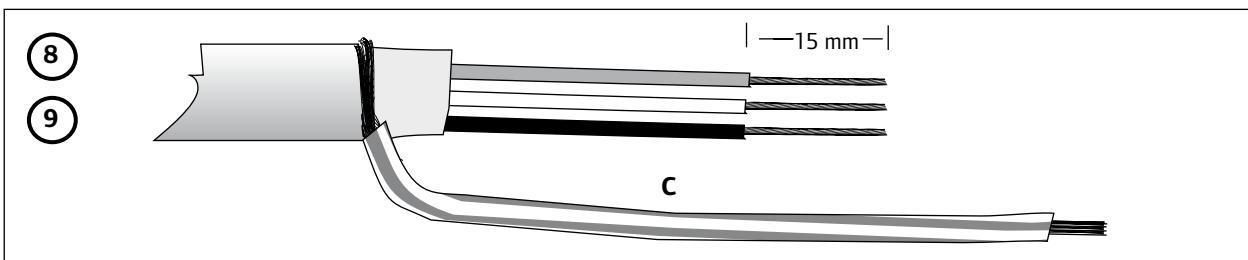



- |   |  |  |  |   |   |
|---|--|--|--|---|---|
| 8.  | 8.   | 8.   | 8.   | 8.  | 8.  |
| Kuori lämmityskaapelin vastusjohtimet n. 15 mm. Mittaa lämpökaapelin eristevastus ja piirivastus. Tarkista, että vastusarvo vastaa suunnitelman mukaista arvoa. | Skala av värmekabelns motståndstrådar ca 15 mm. Mät värmekabelns isolationsresistans och kretsresistans. Kontrollera att motståndsvärdet överensstämmer med ritningsuppgifterna. | Skral ca. 15 mm af varmekablets modstandstråde af. Mål varmekablets isolationsresistans och kredsløbsresistans. Kontrollér, at modstanden svarer til oplysningerne på tegningerne. | Снимите с проводов приблизительно по 15 мм изоляции. Измеренное сопротивление изоляции и сопротивление цепи должно соответствовать запланированной величине. | Strip resistance conductors for approx. 15 mm. Measured insulation and circuit resistance must be equal to planned value. | Die Kupferleiter des Heizbandes ca. 15 mm abisolieren. Isolations- und Stromkreiswiderstand des Heizbandes messen. Überprüfen, daß der Widerstandswert dem geplanten Wert entspricht. |
| 9.  | 9.   | 9.   | 9.   | 9.  | 9.  |
| Kaikki lämpökaapelit käsitellään samalla tavalla.   | Behandla alla värmekablar på samma sätt.   | Gentag dette for alle varmekabler.   | Проделайте подобные действия для всех трех подогревающих кабелей.  | Follow similar procedure with all three heating cables.   | Mit den übrigen Heizbändern ebenso verfahren.   |

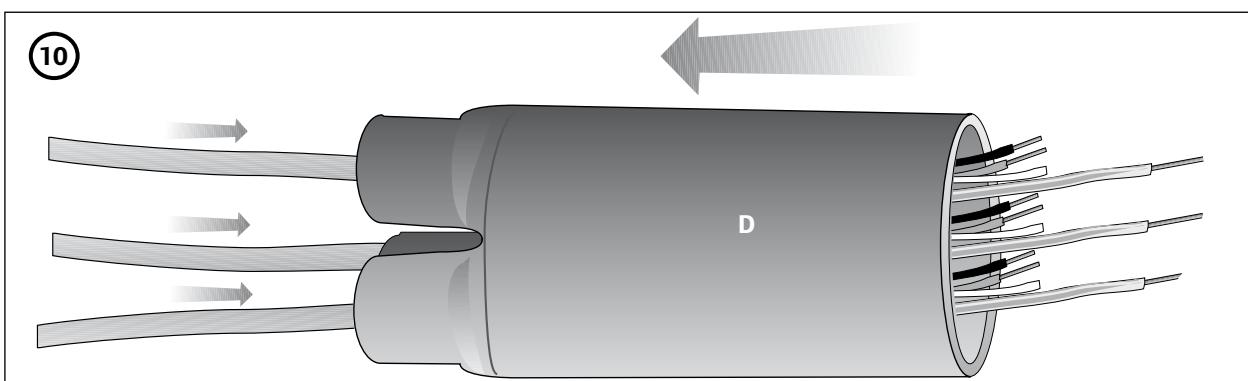

- |  |   |   |   |                              |  |
|--|---|---|---|------------------------------|--|
| 10.  | 10.   | 10.   | 10.   | 10.                          | 10.  |
| Työnnä johdot haaroitustupiloon kuvaan mukaisesti. | För in ledningar i förgreningshylsan enligt bilden. | Før ledningerne ind i forgreningsmuffen som vist på billedet. | Протолкните провода внутрь разветвительной трубы. | Push wires into branch tube. | Kabel wie dargestellt in Aufteilungsmuffe einschieben. |

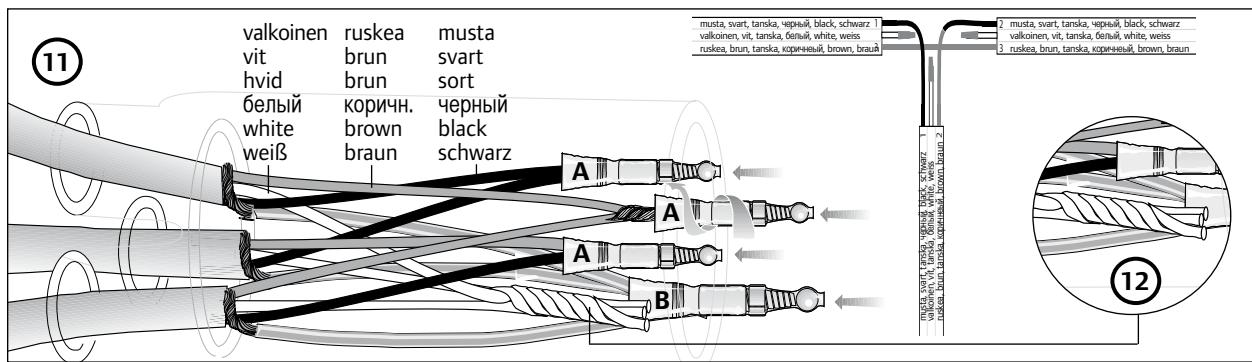


11. Lüttä johtimet kuvan mukaisesti (Huom! Esimerkki koskee vain 2x 0,48Ω|m -kaapelia 80 m kytkentään. Muilla pituksilla on erilainen kytkentä). Kierrä kutisteholkit (A) vastusjohtimien päälle ja kutisteholki (B) vaippajohtimien päälle.
11. Anslut ledningarna enligt bilden. (Obs! Exemplet avser endast koppling av 2x 0,48Ω|m kabel till 80 m kopplingen. Andra längder kopplas på annat sätt). Vrid fast krymphylsa (A) på motståndsledningarna och krymphylsa (B) på skärmarna.
11. Tilslut ledninger-ne som vist på bille-det. (Obs! Eksemplet gælder kun forbindel-se af 2x 0,48Ω|m ka-bel til forbindelsen på 80 m. Andre læng-der kobles til på andre måder). Dreh krym-pemuffen (A) fast på modstandsledningerne og krympemuf-fen (B) på skærmene.
11. Соедините проводники как показано на рисунке. (Внимание! Такое соединение применимо только для кабеля 2х0.48Ом/м при соединении до 80 м. Для других длин кабеля требуется другое соединение). Наденьте термоусадочные наконечники (A) на проводники с высоким сопротивлением и наконечник (B) на жи-лы оплетки.
11. Join conductors as shown in picture. (Note: This applies only to 2x 0.48Ω|m cable for 80 m connection. Different connection is required for different cable lengths). Position shrinkable cones (A) onto resistance conductors and cone (B) onto braid conductors.
11. Kupferleiter wie dargestellt verflechten. (Achtung! Das Beispiel gilt nur die 80 m -Verbindung des 2x 0,48Ω|m - Heizbandes. Andere Längen verlangen andere Verbindungen). Schrumpfkappen (A) auf die Kupferlei-ter und Schrumpfkappe (B) auf die Gef-lechtkabel schieben.
12. Kiedot valkoiset johtimet kuvan osoittamalla tavalla yhteen.
12. Vrid ihop de vita le-darna enligt bilden.
12. Sno de hvide le-dere sammen som vist på billedet.
12. Скрутите вместе белые проводники.
12. Twist white conductors together.
12. Weiße Kupfer-leiter wie darge-stellt verflechten.

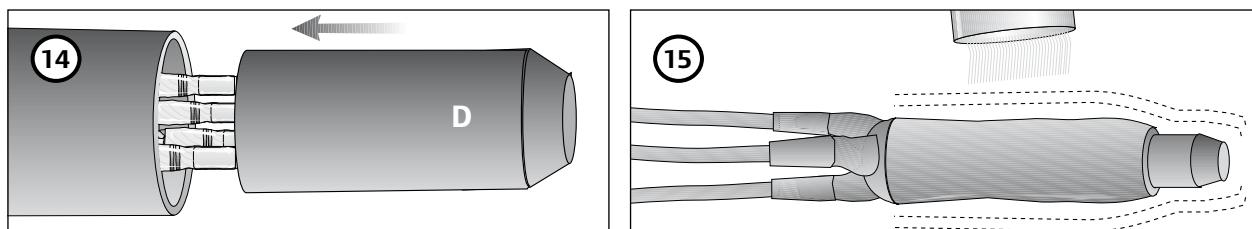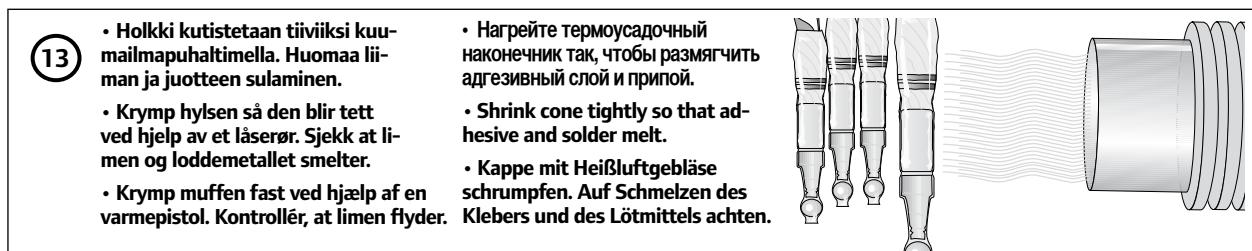


14. Työnnä haaroitus-tuppilon yläosa ala-osan sisään.
14. Trä in förgrenings-hylsans överdel i underdelen.
14. Sæt forgrenings-muffens overdel i underdelen.
14. Вставьте верхнюю часть разветвительной трубы в ее нижнюю часть.
14. Insert upper part of branch tube into lower part.
14. Oberteil der Aufteilungsmuffe in Unterteil einschieben.
15. Haaroitustuppilo kutistetaan kuimapuhallimella. Kutistus on valmis, kun liima pursuuata tuppilon reunoista.
15. Krymp fast förgre-ningshylsan med en varmluftspistol. Krympningen är färdig när det tränger ut lim under hylsans kant.
15. Krymp forgrenings-muffen fast ved hjælp af en varmluftspistol. Krympningen er færdig, når limen løber ud under muffens kant.
15. Проведите термоусадку разветвительной трубы. Термоусадка считается завершенной, когда на краях трубы появится адгезивный состав.
15. Shrink branch tube. Shrinking is complete when adhesive appears at edges.
15. Aufteilungsmuf-fe mit Heizluftge-bläse erwärmen bis an den Kanten Kleber herausquillt.


• LOPPUTÄTTEEN ASENTAMINEN • ÄNDAVSLUTNING • ENDEAFSLUTNING • ЗАДЕЛКА КОНЦОВ  
 • END SEAL INSTALLATION • ENDABSCHLUSS

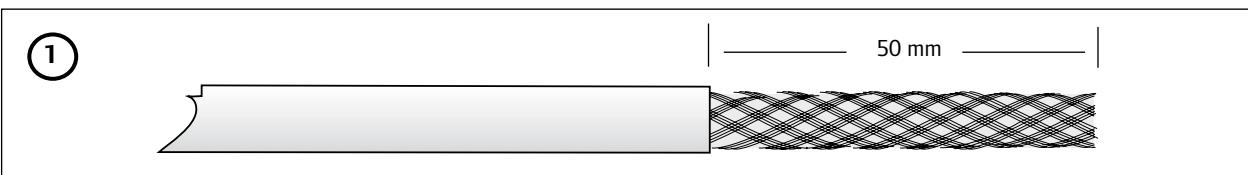


- |  |  |   |   |                                   |                                |
|--|--|---|---|-----------------------------------|--------------------------------|
| 1.   | 1.   | 1.  | 1.  | 1.                                | 1.                             |
| Lämmityskaape-<br>lia kuoritaan 50 mm<br>kuvan mukaan. | Skala av ytter-<br>manteln 50 mm<br>enligt bilden. | Skræl 50 mm af<br>yderkappen som<br>vist på billedet. | Снимите 50 мм<br>оболочки с подог-<br>ревающего кабеля. | Strip heating<br>cable for 50 mm. | Heizband 50 mm<br>abisolieren. |

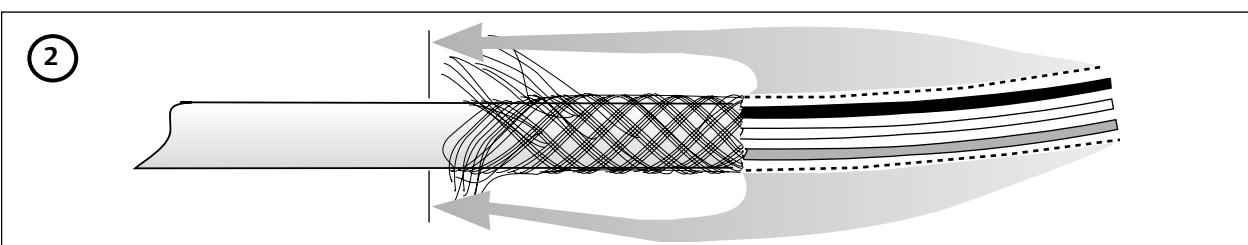


- |   |                                     |  |   |                  |  |
|---|-------------------------------------|--|---|------------------|--|
| 2.  | 2.                                  | 2.   | 2.  | 2.               | 2.   |
| Lämmityskaapelin<br>maadoitusvaippa<br>vedetään taaksepäin<br>kuvan mukaisesti. | Dra skärmen bakåt<br>enligt bilden. | Træk skærmen<br>(2) tilbage som<br>vist på billedet. | Выверните оплетку.<br>(2) вправо как<br>записано на<br>изображении. | Pull back braid. | Schutzgeflecht<br>wie dargestellt<br>zurückstülpn. |

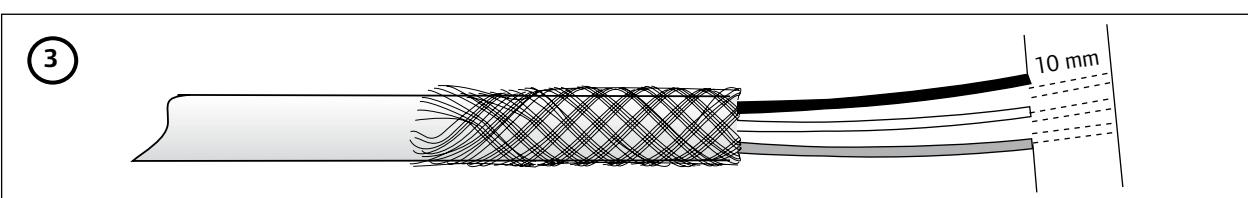

- |   |   |  |   |  |  |
|---|---|--|---|--|--|
| 3.  | 3.  | 3.   | 3.  | 3.   | 3.   |
| Lämmityskaape-<br>lin vastusjohtimet<br>lyhennetään 10 m. | Kapa av värme-<br>kabelns mots-<br>tändstrådar 10 mm. | Skær 10 mm af<br>varmekablets<br>modstandstråde. | Отрежьте у подогре-<br>вающего кабеля по<br>10 мм от проводников. | Cut off 10 mm<br>of heating cable<br>conductors. | Die Kupferleiter<br>des Heizbandes<br>um 10 mm kürzen. |

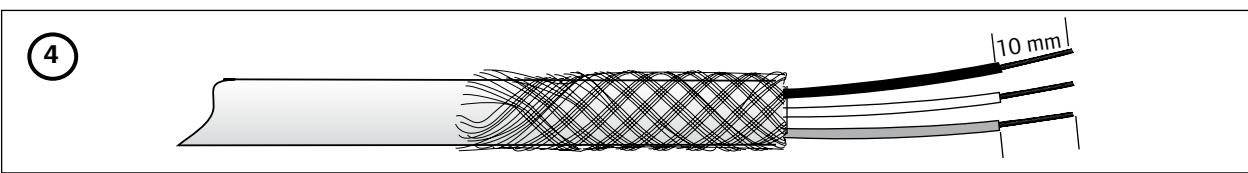

- |  |   |   |   |  |  |
|--|---|---|---|--|--|
| 4.   | 4.  | 4.  | 4.  | 4.   | 4.   |
| Lämmityskaapelin<br>johtimet kuoritaan<br>10 mm. | Skala av värme-<br>kabelns ledare<br>10 mm. | Skræl 10 mm af<br>varmekablets<br>ledere. | Снимите с<br>проводов по<br>10 мм изоляции. | Strip resistance<br>conductors<br>for 10 mm. | Die Kupferleiter<br>des Heizbandes<br>10 mm abisolieren. |

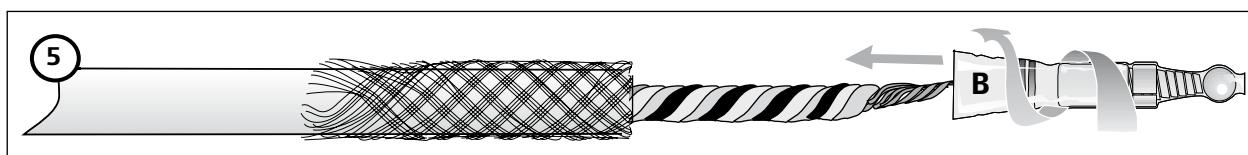



- |   |  |  |  |  |                                   |
|---|--|--|--|--|-----------------------------------|
| 5.  | 5.   | 5.   | 5.   | 5.   | 5.                                |
| Kutisteholki (B)<br>kierrätään vastus-<br>johtimien päälle. | Vrid fast krymphyll-<br>san (B) på<br>motståndstrådarna. | Drej krympe-<br>muffen (B) på<br>modstandstrådene. | Наденьте термоуса-<br>дочный наконечник<br>(B) на провода. | Position shrinkable<br>cone (B) onto resis-<br>tance conductors. | Schrumpfkappe<br>(B) aufschieben. |

**(6)**

- Holkki kutistetaan tiivaksi kuumailmapuhalltimella. Huomaa liiman ja juotteen sulaminen.
- Krymp hylsen så den blir tett ved hjelp av et läserør. Sjekk at limen og loddemetallet smelter.

- Krymp muffen fast ved hjælp af en varmepistol. Kontrollér, at limen flyder.
- Нагрейте термоусадочный наконечник так, чтобы размягчить адгезивный слой и припой.

- Shrink cone tightly so that adhesive and solder melt.
- Kappe mit Heißluftgebläse schrumpfen. Auf Schmelzen des Klebers und des Lötmittels achten.

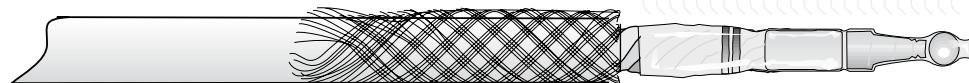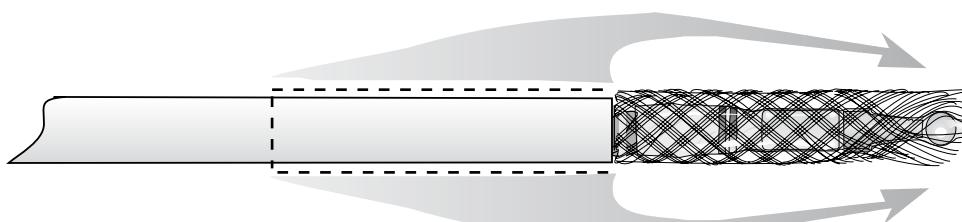**(7)**

7.  
Vedä maadoitusvaippa holkin päälle.


7.  
Dra fram skärmen över hylsan.

7.  
Træk skærmen frem over muffen.

7.  
Натяните оплетку на наконечник.

7.  
Pull braid onto cone.

7.  
Schutzgeflecht über Schrumpfkappe ziehen.

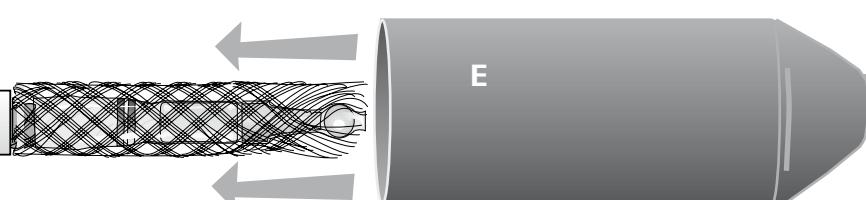**(8)**

8.  
Pujota päätetuppilo loppupääte-  
tuppilo (E) loppupääte-  
tuppilon päälle.


8.  
Trä på avslutnings-  
hylsan (E) över  
ändavslutningen.

8.  
Sæt afslutnings-  
muffen (E) over  
endeafslutningen.

8.  
Наденьте трубку (E) на заделанный конец.

8.  
Position tube (E)  
onto end seal.

8.  
Endkappe (E)  
über Heizband-  
dende schieben.

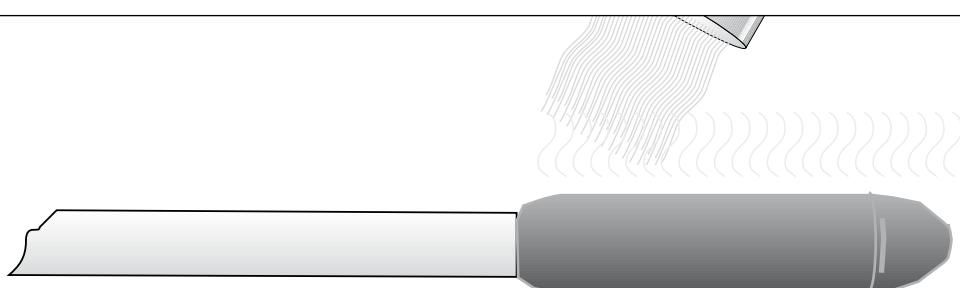**(9)**

9.  
Päätetuppilo kutis-  
tetaan kuumailma-  
puhalmella. Kutis-  
tus on valmis, kun  
liima pursuaa tupo-  
pilon reunasta.

9.  
Krymp avslutnings-  
hylsan med vär-  
mepistol. Krymp-  
ningen är färdig när  
limmet tränger ut  
kring hylsans kant.

9.  
Krymp afslutnings-  
muffen ved hjælp af  
en varmluftspistol.  
Krympningen er fær-  
dig, når limen løber ud  
langs muffens kant.







9.  
Проведите термо-  
усадку трубки. Термо-  
усадка считается за-  
вершённой, когда на  
краях трубки появится  
адгезивный состав.

9.  
Shrink tube.  
Shrinking is com-  
plete when ad-  
hesive appears at  
edge.

9.  
Endkappe mit  
Heißluftgeblä-  
se erwärmen bis an  
den Kanten Kle-  
ber herausquillt.





# Keltaisen lämmityskaapelin kytkentäohje

**Kaapelin tyyppi;**  
**2 x 0,48 ohm/m + 1,5 mm<sup>2</sup> Cu paluu**
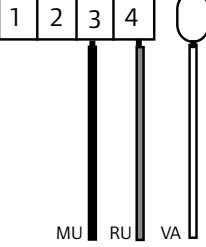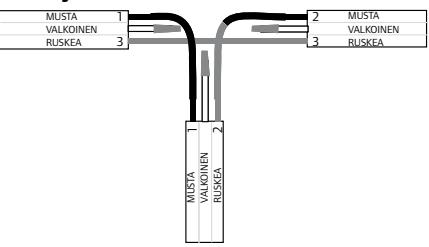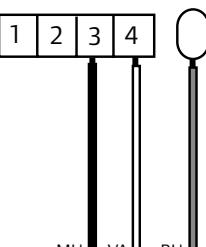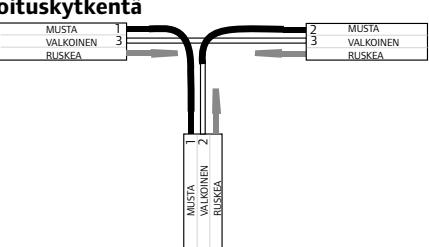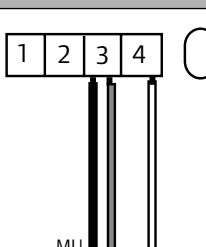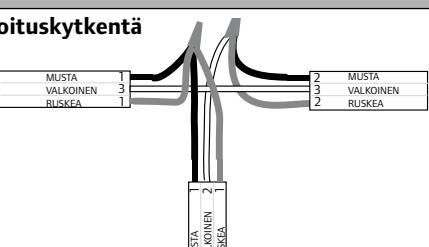
<p><b>1</b> <b>2 x 0,48 - sarjaan. Pituuksille: 230V 50-80 m 400V 80-140 m</b></p>	
<p><b>Säädinkytkentä</b></p>  <p>Huom! Irralliseen liittimeen kytketään kytkennässä tarpeeton, jännitteinen Cu-paluujohtin.</p>	<p><b>Haaroituskytkentä</b></p> 
<p><b>2</b> <b>0,48 + Cu - paluu. Pituuksille: 230V 70-120 m 400V 120-220 m</b></p>	
<p><b>Säädinkytkentä</b></p>  <p>Huom! Irralliseen liittimeen kytketään kytkennässä tarpeeton, toinen jännitteisistä vastusjohtimista.</p>	<p><b>Haaroituskytkentä</b></p> 
<p><b>3</b> <b>2 x 0,48 rinnan + Cu - paluu. Pituuksille: 230V 100-180 m 400V 150-300 m</b></p>	
<p><b>Säädinkytkentä</b></p>  <p>Huom! Irrallista liittintä ei käytetä.</p>	<p><b>Haaroituskytkentä</b></p> 

# Valkoisen lämmityskaapelin kytkentäohje

**Kaapelin tyyppi;**  
**2 x 0,05 ohm/ m + 2,5 mm<sup>2</sup> Cu paluu**

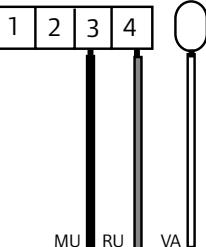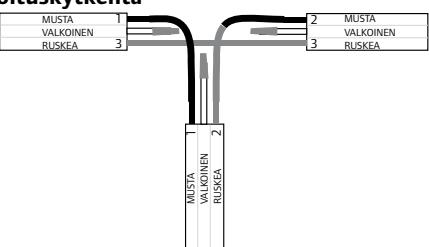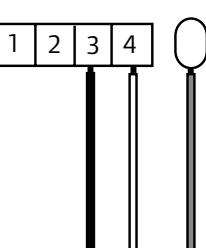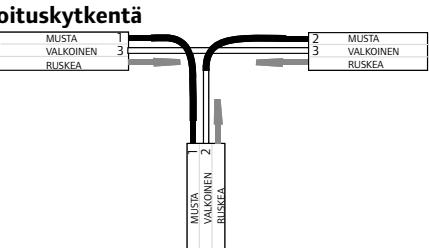
<p><b>4</b> <b>2 x 0,05 - sarjaan. Pituuksille: 230V 150-260 m 400V 250-450 m</b></p>	
<p><b>Säädinkytkentä</b></p>  <p>Huom! Irralliseen liittimeen kytketään kytkennässä tarpeeton, jännitteinen Cu-paluujohtin.</p>	<p><b>Haaroituskytkentä</b></p> 
<p><b>5</b> <b>0,05 + Cu - paluu. Pituuksille: 230V 290-400 m 400V 500-700 m</b></p>	
<p><b>Säädinkytkentä</b></p>  <p>Huom! Irralliseen liittimeen kytketään kytkennässä tarpeeton, toinen jännitteisistä vastusjohtimista.</p>	<p><b>Haaroituskytkentä</b></p> 

# Anvisningar för anslutning av gul värmekabel

**Kabel typ:**  
**2 x 0,48 ohm/m**  
**+ 1,5 mm<sup>2</sup> Cu**  
**kopparreturled-**  
**ning**


## 1 För 2 x 0,48 - serier. För längderna: 230V 50-80 m 400V 80-140 m

### Regulatorkoppling

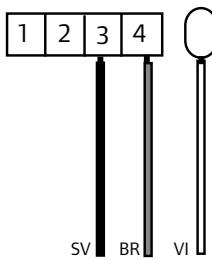


Observera! Den spänningsförande kopparreturledningen, som inte krävs för anslutningen, kopplas till den fristående ledaren.

### Grenkoppling

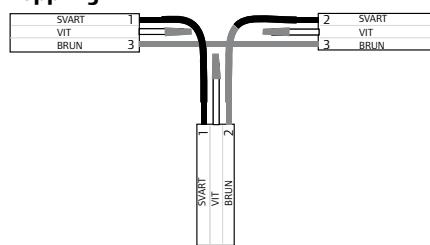


## 2 0,48 + kopparreturledning. För längder: 230V 70-120 m 400V 120-220 m

### Regulatorkoppling

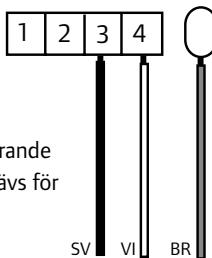


Observera! En av de spänningsförande motståndstrådarna, som inte krävs för kopplingen, skall anslutas till den fristående ledaren.

### Grenkoppling

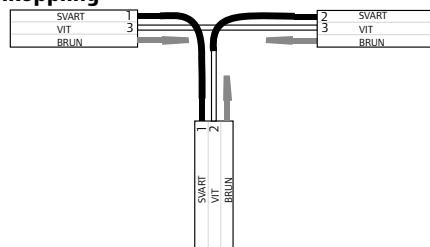


## 3 2 x 0,48 parallell + kopparreturledning. För längderna: 230V 100-180 m 400V 150-300 m

### Regulatorkoppling

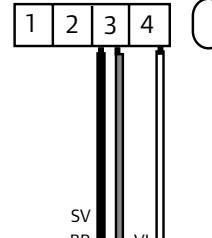

Observera!  
Den fristående  
kontakten används inte.

### Grenkoppling

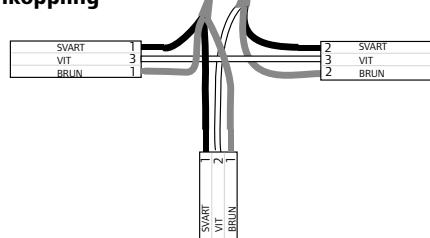


# Anvisningar för anslutning av vit värmekabel

**Kabel typ:**  
**2 x 0,05 ohm/m**  
**+ 2,5 mm<sup>2</sup> kopparreturledning**


## 4 2 x 0,05 - sarjaan. Pituuksille: 230V 150-260 m 400V 250-450 m

### Regulatorkoppling

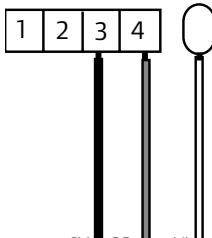


Observera! Den spänningsförande kopparreturledningen, som inte krävs för anslutningen, kopplas till den fristående ledaren.

### Grenkoppling

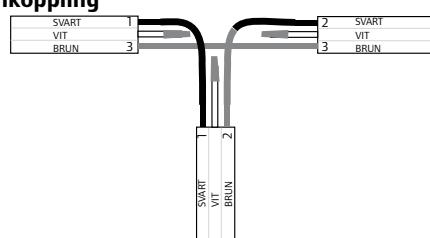


## 5 0,05 + Cu - paluu. Pituuksille: 230V 290-400 m 400V 500-700 m

### Regulatorkoppling

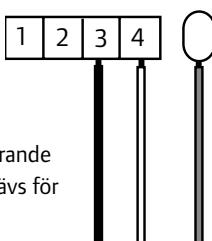




Observera! En av de spänningsförande motståndstrådarna, som inte krävs för kopplingen, skall anslutas till den fristående ledaren.

### Grenkoppling

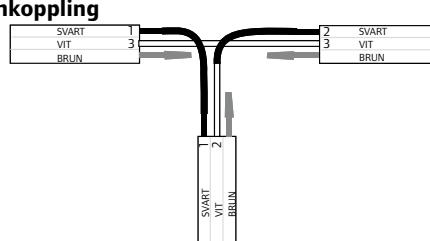



# Vejledning for tilslutning af gult varmekabel

**Kabeltype:**  
**2 x 0,48 ohm/m**  
**+ 1,5 mm<sup>2</sup> Cu-**  
**kobberreturled-**  
**ning**

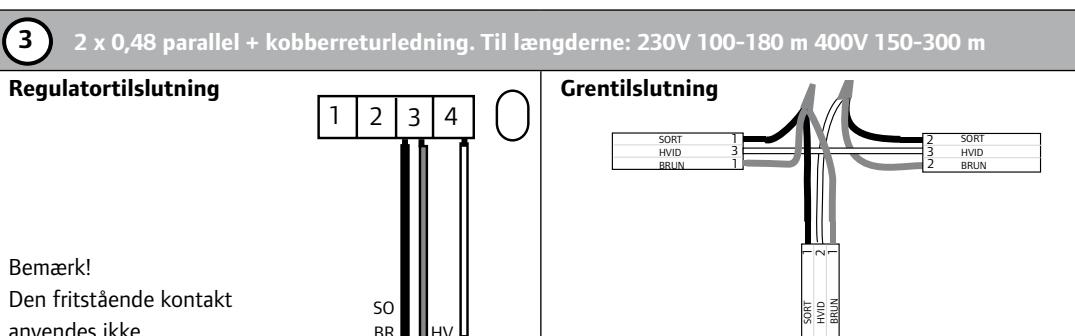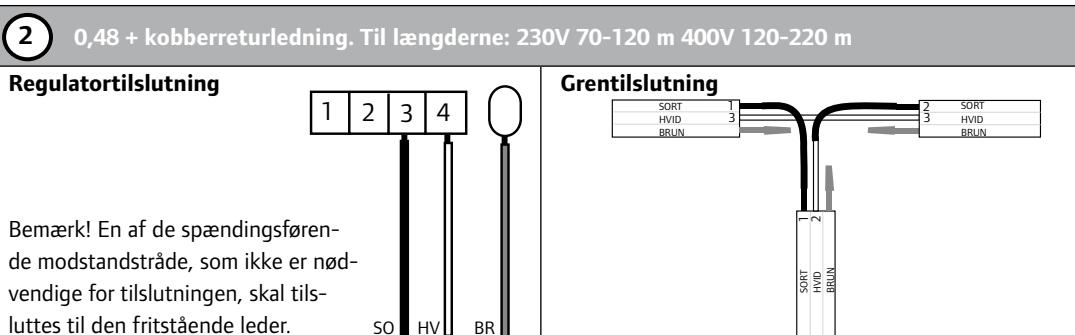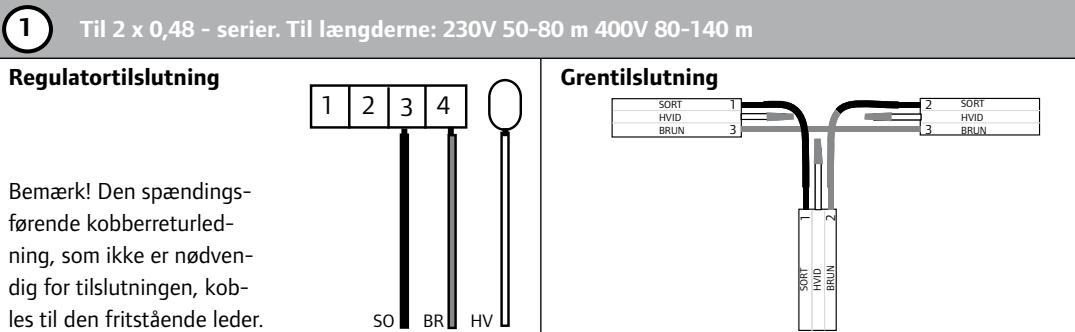


# Vejledning for tilslutning af hvidt varmekabel

**Kabeltype:**  
**2 x 0,05 ohm/m**  
**+ 1,5 mm<sup>2</sup> kobberreturledning**

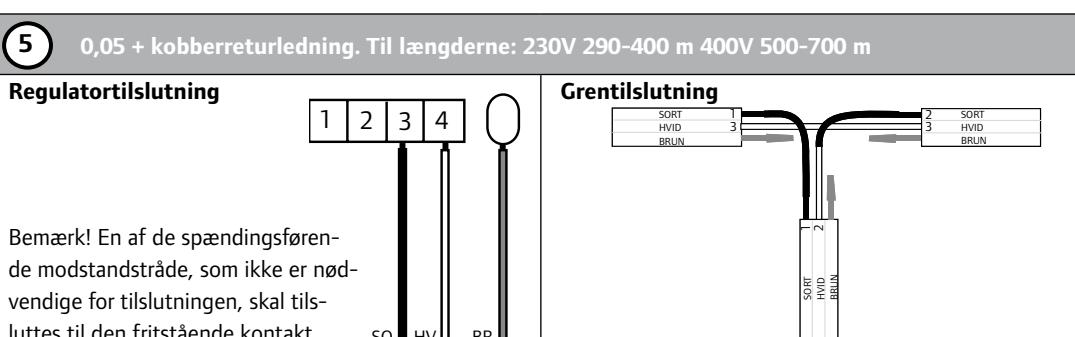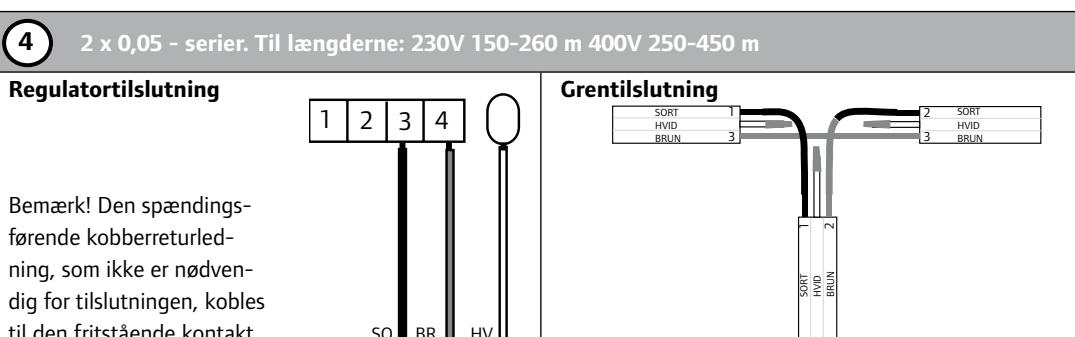



# Инструкции по подключению желтого подогревающего кабеля

**Тип кабеля:**  
2 x 0,48 Ом/  
м + 1,5 кв.мм,  
заземление Cu

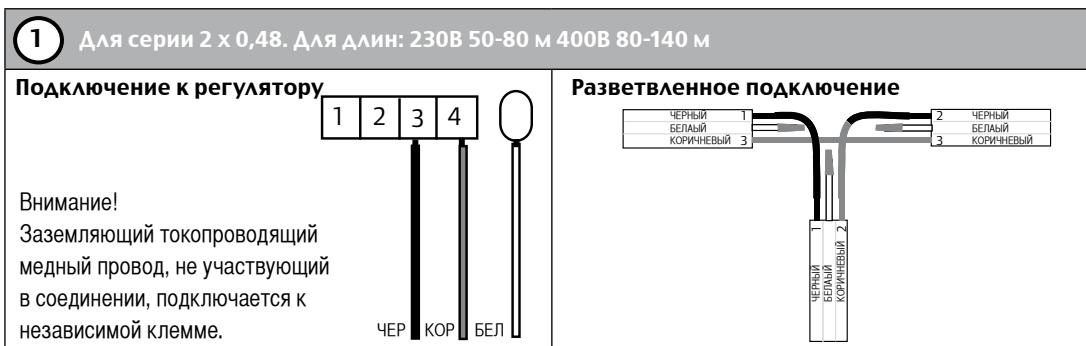







# Инструкции по подключению белого подогревающего кабеля

**Тип кабеля:**  
2 x 0,05 Ом/  
м + 2,5 кв.мм,  
заземление Cu

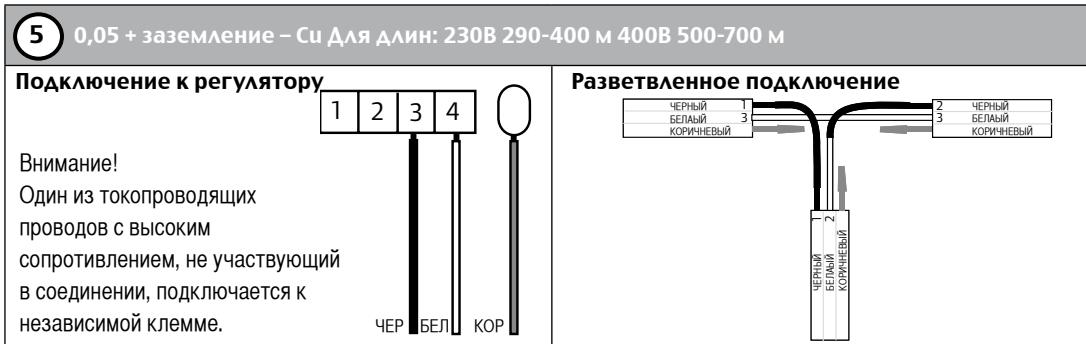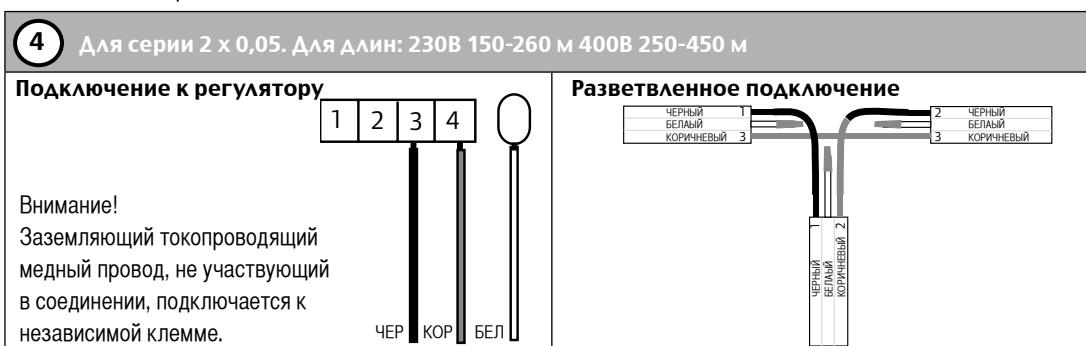





# Connection instructions for yellow heating cable

**Cable type:**  
**2 x 0,48 ohm/m**  
**+ 1,5 mm<sup>2</sup> Cu return**
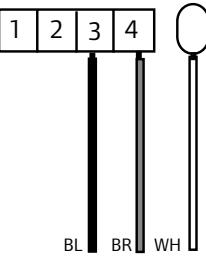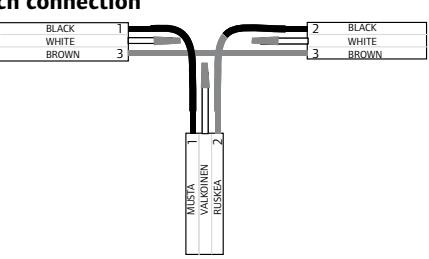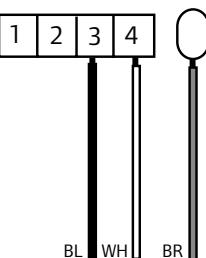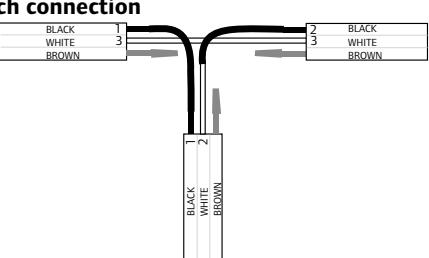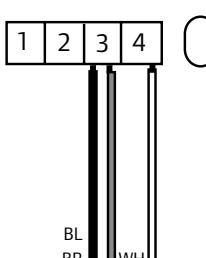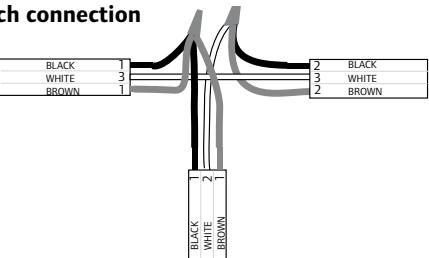
<b>1</b> For 2 x 0,48 - series. For lengths: 230V 50-80 m 400V 80-140 m	
<b>Regulator connection</b> 	<b>Branch connection</b> 
Note! The live Cu return wire, not required in the connection, is connected to the stand-alone connector.	
<b>2</b> 0,48 + Cu return. For lengths: 230V 70-120 m 400V 120-220 m	
<b>Regulator connection</b> 	<b>Branch connection</b> 
Note! One of the live resistance wires, not required in the connection, is connected to the stand-alone connector.	
<b>3</b> 2 x 0,48 parallel + Cu return. For lengths: 230V 100-180 m 400V 150-300 m	
<b>Regulator connection</b> 	<b>Branch connection</b> 
Note! The stand-alone connector is not used.	

# Connection instructions for white heating cable

**Cable type:**  
**2 x 0,05 ohm/m**  
**+ 2,5 mm<sup>2</sup> Cu return**
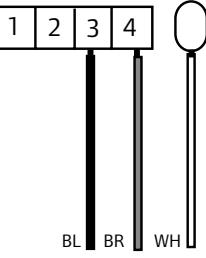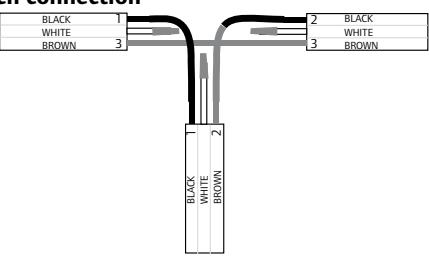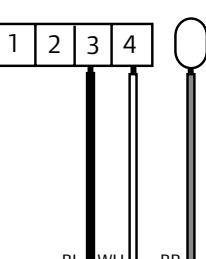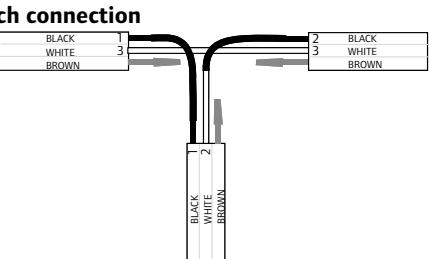
<b>4</b> For 2 x 0,05 - series. For lengths: 230V 150-260 m 400V 250-450 m	
<b>Regulator connection</b> 	<b>Branch connection</b> 
Note! The live Cu return wire, not required in the connection, is connected to the stand-alone connector.	
<b>5</b> 0,05 + Cu return. For lengths: 230V 290-400 m 400V 500-700 m	
<b>Regulator connection</b> 	<b>Branch connection</b> 
Note! One of the live resistance wires, not required in the connection, is connected to the stand-alone connector.	

# Schaltungsanweisungen für das gelbe Heizband

**Kabelfokus:**  
2 x 0,48 ohm/m  
+ 1,5 mm<sup>2</sup> Cu-Rückleitung

<b>1</b> Für Serie 2 x 0,48. Für die Längen: 230V 50-80 m 400V 80-140 m	
<b>Reglerschaltung</b> 	<b>Verzweigungsschaltung</b> 
Achtung! Der für die Schaltung nicht benötigte stromführende Cu-Rückleitungsdräht wird an die freistehende Verbindungsklemme angeschlossen.	
<b>2</b> 0,48 + Cu-Rückleitung. Für die Längen: 230V 70-120 m 400V 120-220 m	
<b>Reglerschaltung</b> 	<b>Verzweigungsschaltung</b> 
Achtung! Einer der für die Schaltung nicht benötigten stromführenden Widerstandsdrähte wird an die freistehende Verbindungsklemme angeschlossen.	
<b>3</b> 2 x 0,48 Parallel + Cu-Rückleitung. Für die Längen: 230V 100-180 m 400V 150-300 m	
<b>Reglerschaltung</b> 	<b>Verzweigungsschaltung</b> 
Achtung! Die freistehende Verbindungsklemme wird nicht verwendet.	

# Schaltungsanweisungen für das weiße Heizband

**Kabelfokus:**  
2 x 0,05 ohm/m  
+ 2,5 mm<sup>2</sup> Cu-Rückleitung

<b>4</b> Für die Serie 2 x 0,05. Für die Längen: 230V 150-260 m 400V 250-450 m	
<b>Reglerschaltung</b> 	<b>Verzweigungsschaltung</b> 
Achtung! Der für die Schaltung nicht benötigte stromführende Cu-Rückleitungsdräht wird an die freistehende Verbindungsklemme angeschlossen.	
<b>5</b> 0,05 + Cu Rücklauf. Für die Längen: 230V 290-400 m 400V 500-700 m	
<b>Reglerschaltung</b> 	<b>Verzweigungsschaltung</b> 
Achtung! Einer der für die Schaltung nicht benötigten stromführenden Widerstandsdrähte wird an die freistehende Verbindungsklemme angeschlossen.	

KOESTUSPÖYTÄKIRJA			TESTPROTOKOLL		TESTPROTOKOL	
РЕЗУЛЬТАТЫ ИСПЫТАНИЙ			TESTING RECORD		SHEET TESTBOGEN	
SÄHKÖSAATETUN UPONOR SUPRA STANDARD -PUT- KILINJAN SÄHKÖ- KOESTUS	ELEKTRISK TESTNING AV UPONOR SUPRA STANDARD -RÖRLED- NING	ELEKTRISK TESTNING AF UPONOR SUPRA STANDARD -RÖR- LEDNING	ЭПЕКТРИЧЕСКИЕ ИСПЫТАНИЯ ТРУБОПРОВОДА UPONOR SUPRA STANDARD	ELECTRIC TESTING OF UPONOR SUPRA STANDARD PIPELINE	ELEKTRISCHE PRÜFUNG DER ROHRLEITUNG UPONOR SUPRA STANDARD	
KOHDE: MÅL: MÅL: ОБЪЕКТ: TARGET: OBJEKT:				TYÖ NRO: ARBETE NR. JOB NR. РАБОТА №: WORK NO.: ARBEITSNR.		
PUTKILINJA PUTKEN TUNNUS/NIMITYS:  RÖRLEDNING RÖRKOD/RÖRNAMN  RØRLEDNING RØRKODE/RØRNAVN  ТРУБОПРОВОД КОД/НАЗВАНИЕ ТРУБЫ:  PIPELINE PIPE CODE/NAME:  ROHRLEITUNG ROHRBEZ./KODE:	PUTKEN PITUUS (m)  RÖR- LÄNGD (m)  RØR- LÆNGDE (m)  ДЛИНА ТРУБЫ (м)  PIPE LENGTH (m)  ROHR- LÄNGE (m)	KAAPELITYYPPI KABELTYP KABELTYPE ТИП КАБЕЛЯ CABLETYPE KABELTYPUS  2x0,48Ω/m keltainen gul желтый yellow gelb  2x0,05Ω/m valkoinen vit белый white weiß	KYTKENTÄ KOPPLING TANSKA  COEDINENIE CONNECTION ANSCHLUSS Ω/M	MITTAUKSET MÄTTINGAR TANSKA ИЗМЕРЕНИЯ MEASUREMENTS ABMESSUNGEN  piirivastus kretsresistans kredsløbsresistans сопротивление цепи circuit resistor stromkreis- widerstand MΩ  eristysvastus isolationsresistans isolaitionsresistans сопротивл. изоляции isolation resistance isolaitions- widerstand MΩ	PVM DATUM DATO DATA DATE DATUM	KOESTAJA TESTAD AV TESTET AF ПРОВЕРЕНО TESTED BY GEPRÜFT DURCH