

# Monteringsanvisning

## Övergång Ultra Rib 2 – Släta Rör

Uponor



Avlägsna eventuella grader efter kappning med kniv eller fil. Tätningsringen på Ultra Rib 2-röret monteras i andra spåret från spetsändan. Säkerställer optimal täthet. Muffen på övergången smörjs invändigt med Uponor smörjmedel.



OBS! Övergången är excentrisk! Placera övergången med etiketten "Denna sida upp" vänd uppåt, se bild, för att vattengången ska bli utan stalp och störa flödet i röret. Vid montering för hand: Fatta röret med minst ett muffdjups avstånd för att undvika klämskador. Skjut sedan ihop fogen. Vid montering av större dimensioner används hjälpmedel såsom spett och plankor. Ultra Rib 2-röret monteras stumt i botten av muffen.



Rengör muff, spetsända och tätningsring på slättröret. Kontrollera att tätningsringen är korrekt monterad. Innan hopfogning smörjs övergången med Uponor smörjmedel.



Skjut ihop fogen. Kontrollera att övergången inte vridit sig. Excentriciteten ska vara i rätt läge.



Korrekt sammanfogning av övergång Ultra Rib 2 – Släta Rör.