
uponor

Guide d'installation pour réseaux de tuyauterie en PEX

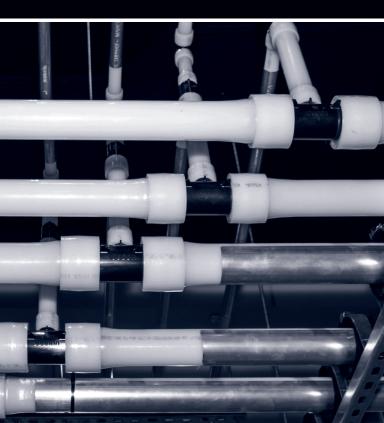

Le Guide d'installation pour réseaux de tuyauterie en PEX est publié par :

Uponor inc.

5925 148th Street West Apple Valley, MN 55124

USA

Tél. 800.321.4739 **Téléc.** 952.891.2008

Uponor Itée

6510 Kennedy Road Mississauga, ON L5T 2X4 CANADA

T**él.** 888.594.7726

Téléc. 800.638.9517

uponor.com

© 2023 Uponor Tous droits réservés. Quatrième édition Première impression - Novembre 2019 Imprimé aux États-Unis d'Amérique

Ce guide d'installation est destiné aux entrepreneurs en mécanique, installateurs et directeurs de construction qui s'intéressent aux réseaux de tuyauterie en PEX d'Uponor. Il contient les recommandations générales d'installation pour les réseaux utilisant des produits de tuyauterie en PEX d'Uponor. Pour les exigences supplémentaires, consultez les codes locaux.

Uponor a fait des efforts raisonnables pour recueillir, préparer et offrir des informations et du contenu de qualité dans ce guide. Cependant, les améliorations apportées au système peuvent modifier les caractéristiques et spécifications, et ce, sans préavis.

Uponor n'est pas responsable des pratiques d'installation non conformes à ce guide ou aux pratiques acceptées dans l'industrie, aux codes et aux normes de pratique.

Avant d'installer un réseau de tuyauterie Uponor, tous les installateurs impliqués devraient recevoir une formation sur l'installation de réseaux Uponor, donnée par un formateur Uponor ou un représentant du fabricant. Pour organiser une formation à vos locaux ou sur le chantier, communiquez avec votre représentant régional d'Uponor ou composez le 800-321-4739.

Pour toute question concernant la viabilité d'une application ou d'un plan spécifiques, communiquez avec votre représentant régional Uponor en composant le 888-594-7726 (Canada) ou le 888-594-7726 (É.-U.).

ii | uponor.com

Table des matières

consignes de securite importantes
Normes, homologations et codes1
Effectuer un raccordement ProPEX1
Effectuer un raccordement ProPEX à l'aide des outils ProPEX Milwaukee M12, M12 FUEL, M18 ou M18 FUEL de 2"
Effectuer un raccordement ProPEX avec l'outil ProPEX Milwaukee M18 FORCELOGIC 10
Effectuer un raccordement ProPEX12
Effectuer un raccordement ProPEX de ³/ø" 18
Entretien de l'outil et de la tête de dilatation
Couper des tuyaux en PEX de grande dimension 20
Dépannage des raccordements ProPEX21
Vérification des raccordements ProPEX 25
Cintrage des tuyaux PEX25
Reformer un tuyau déformé27
Dégeler un tuyau28
Cote de résistance aux rayons UV des tuyaux AquaPEX d'Uponor29
Rayons UV produits par l'éclairage29
Manutention et entreposage des produits en PEX 29
Support des tuyaux en PEX d'Uponor
Support de tuyauterie PEX-a d'Uponor 35
Supports pour tés multivoies d'Uponor42
Attaches45
Jumelage45
Dilatation et contraction46
Protection des raccords ProPEX dans les applications avec brides59

Table des matières

Colornies montantes
Construction ignifuge
Spécifications d'isolation de la tuyauterie 68
Homologations ASTM E814 et CAN/ULC S115 70
Installation dans la dalle et sous le niveau du sol 78 $$
Câble de détection
Préparation des tranchées
Remblayage de la tuyauterie85
Forage directionnel horizontal (FDH)
Essai de pression
Rinçage du réseau
Désinfection du réseau d'eau
Additifs pour l'eau96
Identification des tuyaux
Peindre les tuyaux en PEX
Paramètres de fonctionnement
Recirculation d'eau chaude domestique100
Pression du réseau
Robinets d'équilibrage106
Annexe A : Dimensions et caractéristiques physiques des tuyaux PEX d'Uponor 108
Annexe B : Températures et pressions hydrostatiques nominales 109
Annexe C : Dimensions des raccords ProPEX 112

Consignes de sécurité importantes

Afin de réduire les risques de blessure, il est important de lire ce guide d'installation attentivement avant de commencer les travaux.

Il est également important de lire attentivement les consignes de sécurité et les manuels d'utilisation des différents outils mentionnés dans ce document, soit les outils de dilatation pour raccords ProPEX Milwaukee®, M12^{MC}, M12 FUEL^{MC}, M18MC, M18 FUEL^{MC} et FORCE LOGIC^{MC}, les coupe-tuyaux PEX et autres outils afin d'assurer une utilisation sécuritaire et adéquate.

Toujours porter des lunettes de sécurité avec écrans latéraux durant les travaux.



ATTENTION: Cancer et malformations congénitales www.P65Warnings.ca.gov

Normes, homologations et codes

Les tuyaux en PEX et raccords ProPEX d'Uponor respectent l'ensemble des normes, homologations et codes applicables de l'industrie. Consultez les devis des produits au **uponor.com** pour en savoir plus.

Effectuer un raccordement ProPEX

Les raccords ProPEX dilatés à froid ASTM F1960 (CAN/CSA B137.5) d'Uponor permettent d'effectuer des raccordements solides et permanents, sans chalumeau, colle, soudage, flux ou jauge. La mémoire de forme exclusive aux tuyaux PEX-a d'Uponor forme un joint étanche autour du raccord et crée un raccordement durable et fiable. Cette section explique comment effectuer des raccordements ProPEX conformes en utilisant les outils de dilatation suivants :

- Outils de dilatation ProPEX Milwaukee M12, M12 FUEL, M18 et M18 FUEL de 2"
- Outil de dilatation ProPEX Milwaukee M18 FORCE LOGIC
- Outil de dilatation ProPEX 201
- Outil de dilatation manuel ProPEX

Distance entre les raccords

Uponor exige un espacement minimal entre les

raccords ProPFX afin de protéaer les raccords et les têtes de dilatation contre les dommages durant le processus de dilatation. Consulter le tableau 1 pour connaître la distance minimale entre les raccords. exprimée en longueur coupée de tuyau.

Dim. du raccord	Long. coupée du tuyau
1/2"	2"
3/4"	3"
1"	3½"
1¼"	4½"
1½"	4½"
2"	6"
2½"	7½"
3"	9"

Tableau 1 : Distance minimale entre les raccords ProPEX

Conseils généraux pour les raccords ProPEX

 Si le raccord refuse de glisser sur le tuyau jusqu'à la butée, le retirer immédiatement et dilater le tuyau une dernière fois.



Figure 1 : Distance entre les raccords

Note: Pour éviter de trop dilater le tuyau, ne pas tenir le tuyau en position dilatée.

- Le tableau 2 indique le nombre de dilatations recommandées. L'expérience, la technique et les conditions météorologiques peuvent influencer le nombre réel de dilatations. Certaines conditions peuvent exiger moins de dilatations. Le nombre adéquat de dilatations est le nombre requis pour que le tuyau et la butée du raccord soient bien serrés.
- S'assurer que la bague ProPEX repose solidement sur la butée du raccord. Si l'espace entre la bague et la butée du raccord dépasse 1/16" (1 mm), le raccordement doit être remplacé. Avant d'effectuer le nouveau raccordement, couper le tuyau à l'équerre à 2" (50,8 mm) du raccord pour les tuyaux de 3/8" à 1", à 3" (76,2 mm) pour les tuyaux de 1½" à 2" et à 5" (127 mm) pour les tuyaux de 2½" et 3".
- Les raccords ProPEX en laiton peuvent être déconnectés et réutilisés. Les raccords en EP doivent être jetés. Respecter la distance minimale recommandée entre les raccords ProPEX, tel qu'indiqué au tableau 1.

		Outils Pro	Outils ProPEX Milwaukee	ıukee		Outils	Outils ProPEX Uponor	onor
Dim. de tuyau	M12 avec têtes standard (2432)	M12 FUEL avec têtes RAPID SEAL ^{MC} (2532)	M18 (2632)	M18 FUEL 2" (2932)	MI8 FORCE LOGIC (2633)	Manuel	100/150	201
3/8 _"	6-7	6-10	വ	2-7		2	7	ı
1/2"	7-8	2-8	o	7-9	I	4	4	I
₈ / ₉	9-10	9-10	6	8-9	I	6	H6	I
3%"	11-12	7-12	01	9-11	ı	4	H	I
<u>-</u>	17-18	12-18	61	12-13 (ou 7-8H)	I	I	7H	I
174"	ı	ı	တ	H01-6	ı	ı	8Н	I
11/2"	I	I	01	H6-8	I	I	I	I
2"	I	I	ı	9-10	4	I	I	2H
21/2"	I	I	I	I	വ	ı	I	I
m	1	ı	ı	1	7	I	ı	I
Tablean	Tableau 2 : Dilatation recommandée pour les tuyaux de 3/8" à 3", à 73,4°F (23°C)	n recomma	ndée pou	r les tuyau:	x de 3/8"	à 3", à 73,4	°F (23°C)	
Note: «	Note : « H » fait référence aux têtes pour outil de dilatation Uponor de série H.	nce aux tête	s pour out	til de dilatat	ion Uponc	or de série H	÷	

Note: « ⊢

Effectuer un raccordement ProPEX à l'aide des outils ProPEX Milwaukee M12, M12 FUEL, M18 ou M18 FUEL de 2"

Note : Les têtes de dilatation standard d'Uponor sont compatibles avec les outils M12 et M18. Les têtes de dilatation Uponor n'effectueront pas

de rotation automatique sur les outils Milwaukee (seules les têtes de dilatation Milwaukee effectueront la rotation automatique avec les outils M12 et M18). Les têtes de série H ne sont pas compatibles avec les outils Milwaukee et les têtes Milwaukee ne sont pas compatibles avec les outils Uponor. Les têtes Milwaukee sont reconnaissables par leurs codes de couleur et la présence du logo Milwaukee



Figure 2 : Têtes de dilatation Milwaukee de ³/₅" et ½"



Figure 3 : Têtes de dilatation Milwaukee de ¾" à 3"

Important! La dilatation est légèrement différente lorsqu'on utilise un outil avec rotation automatique. Pour effectuer un raccordement ProPEX, s'assurer de suivre les directives spécifiques pour l'outil utilisé.

- Couper le tuyau PEX à l'équerre, perpendiculairement à la longueur du tuyau. Ébavurer le tuyau avec soin et retirer les résidus pouvant affecter le raccordement.
- Glisser la bague ProPEX sur l'extrémité du tuyau jusqu'au bord d'arrêt. Pour une bague ProPEX sans butée, faire dépasser la bague du tuyau d'un maximum de 1/16" (1 mm).

Important! Pour les raccordements ProPEX de 3/8", dilater d'abord chaque côté de la bague avant de la placer sur le tuyau. Consulter la section Effectuer des raccordements ProPEX de 3/8" à la **page 18** pour plus d'information.

Avec rotation automatique (têtes standard Milwaukee)

3. Les outils de dilatation Milwaukee ProPEX sont livrés avec la rotation automatique intégrée. Tenir simplement le tuyau et l'outil en place en enfonçant la détente pour dilater le tuyau. La tête de dilatation Milwaukee tourne automatiquement pour assurer la dilatation uniforme du tuyau. Continuer de dilater jusqu'à ce que le tuyau et la bague soient bien serrés contre la butée de la tête de dilatation. Voir le **tableau 2** pour le nombre de dilatations recommandées selon la dimension du tuyau.

Note : Ne pas forcer le tuyau dans la tête de dilatation. S'assurer que la rotation de la tête s'effectue à chaque dilatation.

6 | uponor.com









Figure 4 : Dilatation avec les outils ProPEX Milwaukee M12, M12 FUEL, M18 et M18 FUEL de 2"

Sans rotation automatique (têtes standard Uponor)

- 4. Appuyer sur la détente pour dilater le tuyau.
- 5. Relâcher la détente, retirer la tête du tuyau et la faire tourner de 1/8 de tour, puis glisser la tête à nouveau dans le tuyau. Continuer la dilatation et la rotation jusqu'à ce que la bague et le tuyau soient bien serrés contre le bord d'arrêt de la tête de dilatation. Voir le **tableau 2** pour le nombre de dilatations recommandées selon la dimension du tuyau.

Important! La rotation de l'outil entre les phases de dilatation assure une dilatation lisse et uniforme du tuyau. Si la rotation de l'outil n'est pas effectuée convenablement, il risque de causer des rainures sur le tuyau et ainsi créer des chemins de fuite potentiels.







Figure 5 : Raccord ProPEX inséré dans un tuyau PEX de ½"





Figure 6 : Raccord ProPEX inséré dans un tuyau PEX de 1"

 Après la dilatation finale, retirer immédiatement l'outil et insérer le raccord. S'assurer que le tuyau et le siège de la bague sont bien serrés contre la butée du raccord. **Important!** N'effectuer que le nombre nécessaire de dilatations. Ne pas trop dilater le tuyau. Il devrait y avoir une certaine résistance lors de l'insertion du raccord dans le tuyau. Si on ne sent pas de résistance, le tuyau est peut-être trop dilaté et pourrait prendre plus de temps à se contracter sur le raccord.



3, 5

Figure 7 : Raccord ProPEX



Figure 8 : Té ProPEX





Figure 9 : Dilatation avec l'outil ProPEX Milwaukee M18

Effectuer un raccordement ProPEX avec l'outil ProPEX Milwaukee M18 FORCELOGIC

Installation de la tête de dilatation FORCELOGIC

L'outil de dilatation ProPEX Milwaukee FORCELOGIC pour tuyaux PEX de 2", 2½" et 3" comprend une tête à rotation automatique dotée de dents d'alignement. Cette technologie spécialement conçue exige une installation de la tête légèrement différente de celle des outils M12 et M18 pour tuyaux de 3/8" à 1½".

- Retirer le bloc-piles et placer l'outil FORCELOGIC en position debout (cône vers le haut).
- 2. S'assurer que le cône est complètement rentré.
- Visser la tête dans l'outil (sens horaire). Serrer manuellement. Ne pas trop serrer. S'assurer que la tête repose adéquatement sur l'outil.



Figure 10 : Installation de la tête de dilatation FORCE LOGIC



Dents d'alignement

Figure 11 : Dents d'alignement de la tête de dilatation FORCE LOGIC

- 4. Vérifier l'installation.
 - a. S'assurer que les segments de la tête ne se séparent pas.
 - b. Si la tête se sépare, corriger l'installation en desserrant légèrement la tête et en faisant tourner les segments jusqu'à ce qu'ils enclenchent les dents. Serrer la tête à nouveau.
 - c. Faire tourner les six segments de dilatation dans le sens horaire. Ils devraient tourner facilement. Ne pas tourner dans le sens antihoraire.
 - d. La bague de la tête de dilatation devrait reposer de manière serrée contre l'outil.



Figure 12 : Alignement incorrect de la tête : séparation des segments



Figure 13 : Alignement correct de la tête de dilatation

Effectuer un raccordement ProPEX

- Couper le tuyau
 PEX à l'équerre,
 perpendiculairement
 à la longueur du
 tuyau. Ébavurer le
 tuyau avec soin et
 retirer les résidus
 pouvant affecter le
 raccordement.
- Glisser la bague ProPEX sur l'extrémité du tuyau jusqu'à la butée.
- 3. L'outil de dilatation est livré avec la rotation automatique intégrée, c'est-à-dire que la tête tournera automatiquement pour assurer une dilatation uniforme du tuyau.

Note: Pour interrompre rapidement le processus de dilatation, tirer et relâcher la détente.

 Appuyer sur la détente pour démarrer la rotation de la tête. Une lumière verte s'allume et l'indicateur de



Figure 14 : Couper le tuyau



Figure 15 : Ajouter la bague



Figure 16 : S'assurer que la bague repose sur la butée

fonctionnement clignote. Insérer le tuyau et la bague. Puis relâcher la détente. Lorsque la tête de dilatation atteint son diamètre maximal, elle se rétracte.

Important! Ne pas forcer le tuyau et la bague dans la tête durant le processus de dilatation.

- Après la rétraction de l'outil, la lumière verte clignote trois fois.
 Appuyer sur la détente et répéter le processus de dilatation.
- Répéter le processus jusqu'à ce que le tuyau et la bague reposent fermement contre la butée de la tête de dilatation. Répéter la dilatation une ou deux fois, selon la température ambiante.

Note : Moins de dilatations sont requises lorsque la température est basse.

 Après la dilatation finale, retirer immédiatement l'outil et insérer le raccord.



Figure 17 : Commencer la dilatation



Figure 18 : Dilater jusqu'à la butée



Figure 19 : Insérer le raccord

Effectuer un raccordement ProPEX avec l'outil de dilatation électrique ProPEX 201

- Couper le tuyau
 PEX à l'équerre,
 perpendiculairement
 à la longueur du
 tuyau. Ébavurer le
 tuyau avec soin et
 retirer les résidus
 pouvant affecter le
 raccordement.
- Glisser la bague ProPEX sur l'extrémité du tuyau jusqu'au bord d'arrêt. Pour une bague ProPEX sans rebord d'arrêt, faire dépasser la bague du tuyau d'un maximum de 1/16" (1 mm).
- Glisser la tête de dilatation dans le tuyau jusqu'à ce

qu'elle bloque. Des dilatations complètes sont nécessaires pour un raccordement adéquat.



Figure 20 : Couper le tuyau



Figure 21 : Ajouter la bague



Figure 22 : Glisser la tête sur le tuyau

14 | uponor.com

4. Appuyer sur la détente pour dilater le tuyau.



Figure 23 : Commencer la dilatation

5. Relâcher la détente, retirer la tête du tuyau et la faire tourner de 1/8 de tour, puis glisser la tête à nouveau dans le tuyau. Continuer la dilatation et la rotation jusqu'à ce que la bague et le tuyau soient bien serrés contre le bord d'arrêt de la tête de dilatation. Voir le **tableau 2** pour le nombre de dilatations recommandées selon la dimension du tuyau.



Figure 24 : Faire tourner la tête

Important! La rotation de l'outil entre les phases de dilatation assure une dilatation lisse et uniforme du tuyau. Si la rotation de l'outil n'est pas effectuée convenablement, il risque de causer des rainures sur le tuyau et ainsi créer des chemins de fuite potentiels.

 Après la dilatation finale, retirer immédiatement l'outil et insérer le raccord. S'assurer que le tuyau et le siège de la bague sont bien serrés contre le bord d'arrêt du raccord.



Figure 25 : Dilater jusqu'à la butée



Figure 26 : Insérer le raccord



Figure 27 : S'assurer que le tuyau et la bague reposent contre l'épaule du raccord



Figure 28 : Té en EP ProPEX raccordé au tuyau



Figure 29 : Raccord en laiton ProPEX raccordé au tuyau

Effectuer un raccordement ProPEX de 3/8"

La bague ProPEX de 3/8" doit être dilatée de chaque côté pour s'insérer convenablement dans le tuyau. Consulter la section suivante pour effectuer un raccordement ProPEX de 3/8".

- 1. Couper le tuyau PEX à l'équerre,
 - perpendiculairement à la longueur du tuyau. Ébavurer le tuyau avec soin et retirer les résidus pouvant affecter le raccordement.
- 2. Dilater chaque côté de la bague une fois.
- Glisser la bague dilatée sur l'extrémité du tuyau. Faire dépasser la bague du tuyau d'un maximum de 1/16" (1 mm).



Figure 30 : E6081128 Coupe-tuyau (plastique)

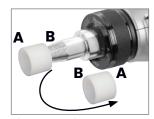


Figure 31 : Dilater chaque côté de la bague

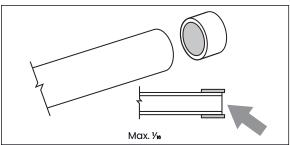


Figure 32 : Glisser la bague dilatée sur l'extrémité du tuyau

Conseils importants pour les raccordements ProPEX de 3/8"

- La bague plus épaisse utilisée pour les raccordements de 3/8" se contracte sur le raccord plus rapidement qu'une bague de grosseur différente.
- Lorsque la température est inférieure à 40°F (4,4°C), un nombre moins élevé de dilatations sera nécessaire.
- Une fois la bague insérée sur le tuyau, suivre les étapes habituelles pour effectuer un raccordement avec votre outil spécifique.

Entretien de l'outil et de la tête de dilatation

- Utiliser un linge sans charpie pour appliquer une légère couche de lubrifiant sur le cône avant d'effectuer des raccordements ProPEX.
- Si l'outil est utilisé régulièrement, appliquer du lubrifiant tous les jours sur le cône de l'outil de dilatation ProPEX. Si l'outil n'est pas lubrifié, les raccordements pourraient être inadéquats.



Attention: La lubrification excessive peut nuire à l'intégrité des raccordements. Utiliser une petite quantité de lubrifiant afin que les outils fonctionnent correctement.

- Ne pas appliquer de lubrifiant sur les autres composants de l'outil.
- Une fois par mois, faire tremper les têtes dans un agent de dégraissage pour enlever l'accumulation de graisse entre les segments. Nettoyer le cône avec un linge propre et sec.

Couper des tuyaux en PEX de grande dimension



Attention: Lire attentivement toutes les consignes de sécurité du manuel d'utilisation du coupe-tuyau avant d'entreprendre les travaux.



Attention: Porter des gants et des lunettes de sécurité pour couper les tuyaux, en raison des risques de blessures.

Utiliser un coupe-tuyau de type dentelé ou pivotant pour une coupe propre et lisse.



Figure 33 : Coupe-tuyau pivotant Uponor pour les tuyaux de 4" (E6084000)



Figure 34 : Coupe-tuyau dentelé Uponor pour les tuyaux de 3" (E6083000)

Dépannage des raccordements ProPEX

Une installation ProPEX parfaite commence avec un outil ProPEX maintenu en parfait état. Si l'outil ou ses segments sont endommagés, il est difficile de réussir un raccordement conforme. Consultez les conseils de dépannage suivants pour vous aider à corriger les anomalies sur le terrain.

Le raccordement n'est pas étanche

- Vérifier que la tête de dilatation est bien vissée sur l'outil.
- S'assurer que les segments ne sont pas tordus.
 Si la tête ne se ferme pas complètement lorsque l'unité motrice est entièrement rentrée ou lorsque les poignées de l'outil manuel sont ouvertes, remplacer la tête.
- Inspecter l'outil pour s'assurer qu'il n'y a pas trop de graisse sur les segments. Essuyer l'excès de graisse avant de faire un raccordement ProPEX.
- Vérifier le bon état du raccord. Un raccord coupé ou entaillé est susceptible de fuites.
- Vérifier que le cône interne n'est pas endommagé ou tordu.
- Éviter de maintenir la dernière manœuvre de dilatation dans cette position avant d'insérer le raccord. Il devrait y avoir une certaine résistance lors de l'insertion du raccord dans le tuyau. Si on ne sent pas de résistance, le tuyau est peut-être trop dilaté et pourrait prendre plus de temps à se contracter sur le raccord.
- S'assurer de tourner l'outil de 1/8 de tour après chaque dilatation pour éviter que des rainures profondes sur le tuyau ne causent des fuites.

La dilatation est difficile

· Vérifier que le cône interne est bien lubrifié.

La tête de dilatation glisse hors du tuyau durant la dilation

- Vérifier que la bague ProPEX et le tuyau sont secs.
- Vérifier que la graisse ne pénètre pas dans le tuyau.
- Vérifier que les segments de l'outil ne sont pas tordus.

La bague ProPEX descend sur le tuyau pendant la dilatation

- S'assurer d'avoir les mains propres pour manipuler la tuyauterie. La sueur et la graisse peuvent agir comme lubrifiant. La propriété lisse du PEX fait en sorte que tout lubrifiant peut faire descendre la baque ProPEX durant la dilatation.
- Pour empêcher un glissement éventuel de la bague ProPEX, avancer celle-ci un peu plus à l'extrémité du tuyau, puis dilater lentement pour commencer. Lorsque la bague et le tuyau commencent à se dilater ensemble, continuer l'opération normalement.
- Placer le pouce contre la bague ProPEX pour la maintenir et sentir tout déplacement. Si vous détecter le mouvement rapidement, vous pouvez ramener la bague vers le haut et dilater tel que décrit au point précédent.

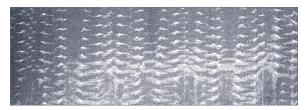


Figure 35 : Dilatation avec rotation adéquate



Figure 36 : Dilatation avec rotation inadéquate

Le raccordement exige un nombre de dilatations supérieur à celui recommandé

- S'assurer que la tête est adéquatement vissée (à la main) sur l'outil de dilatation.
- Examiner les segments pour vérifier s'il y a des dommages.
- S'assurer de compléter un cycle sur l'outil à chaque dilatation (c.-à-d., fermer la poignée de l'outil manuel ou relâcher la détente).

Dilatations à basse température

- Pour l'installation de réseaux de tuyauterie Uponor de 3/8" à 1" à basse température, Uponor recommande l'utilisation de l'outil ProPEX Milwaukee M12 FUEL avec les têtes RAPID SEAL^{MC}.
- La température affecte le temps requis pour que le tuyau et la bague se contractent sur le raccord. Plus la température est froide, plus le temps de contraction est lent.
- Réchauffer les raccords et bagues ProPEX peut réduire le temps de contraction. Mettre les raccords et les bagues dans une poche avant l'installation pour les garder au chaud.
- Moins de dilatations sont nécessaires lorsque la température est inférieure à 40°F (4.4°C).

Note: Ne pas utiliser un pistolet thermique sur les raccords en EP pour réduire le temps de contraction, car cela risque d'endommager les raccords.



Figure 37 : Tête Milwaukee RAPID SEAL de 1"

Vérification des raccordements ProPEX

S'assurer que la bague ProPEX repose solidement sur la butée du raccord.





Figure 38 : Butée du raccord

Figure 39 : Butée du té

Cintrage des tuyaux PEX Rayon de cintrage des tuyaux PEX d'Uponor

Le rayon de cintrage minimal des tuyaux Uponor AquaPEX est de six (6) fois le diamètre extérieur. Des supports de cintrage sont disponibles pour les tuyaux de 3/8", ½", ¾" et 1" – ces supports peuvent être utilisés pour faciliter les cintrages rigides à 90°. Des conduits larges en PVC peuvent être utilisés pour faciliter le cintrage à 90° de tuyaux Uponor AquaPEX plus larges.

Dim. tuyau	D.E. tuyau	Rayon de cintrage min.	2 x D.E.
Y ₂ "	0,625"	3¾" (95 mm)	1¼" (32 mm)
3/4"	0,875"	5¼" (133 mm)	1¾" (44 mm)
1"	1,125"	6¾" (171 mm)	2¼" (57 mm)

Tableau 3: Cintrage des tuyaux PEX d'Uponor

Pour réduire la contrainte sur les raccords ProPEX, éviter de changer de direction immédiatement après le raccordement.

Uponor recommande une distance minimale d'au moins 2 fois le diamètre extérieur (D.E.) du tuyau, mais il revient à l'installateur d'utiliser son bon jugement. Voir les figures 41 et 42 pour un guide.

Note: Lorsqu'il est impossible de respecter la distance minimale, utiliser un coude ProPEX.

Note: Uponor recommande d'utiliser des coudes de 1½" et plus pour les changements de direction, à moins de disposer de l'espace nécessaire



Figure 40 : Rayon de cintrage

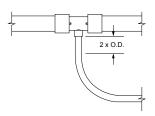


Figure 41 : Cintrage adéquat

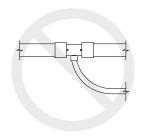


Figure 42 : Cintrage inadéquat

Reformer un tuyau déformé

Si la tuyauterie est déformée et entrave la circulation, des réparations simples peuvent être effectuées.

- 1. Vérifier que le système n'est pas sous pression.
- 2. Redresser la partie déformée du tuyau.







Figure 43 : Reformer un tuyau déformé

- 3. Chauffer la partie déformée à environ 265°F (129°C) à l'aide d'un pistolet thermique (environ 450 Watts de puissance). Appliquer la chaleur uniformément jusqu'à ce que le tuyau reprenne sa forme initiale. Ne pas utiliser de flamme nue (voir figure 43).
- Laisser le tuyau reformé refroidir à la température de la pièce. Lorsque le tuyau reprend son apparence opaque, la réparation est complète.

Attention: La température de surface du tuyau ne doit pas dépasser 338°F (170°C). Ne pas appliquer de flamme directement sur le tuyau. La tuyauterie en PEX Uponor réparée selon ces recommandations reprendra sa forme et sa force initiales. Si le tuyau est coupé, troué ou endommagé au-delà de la capacité de mémoire du produit, installer un raccord ProPEX. Les tuyaux en PEX d'Uponor ne peuvent être soudés ou réparés avec des adhésifs.

Dégeler un tuyau

Les tuyaux en PEX d'Uponor peuvent endurer des cycles extrêmes de gel/dégel mieux que toute autre type de tuyauterie. En 2015, Uponor a travaillé avec divers organisme d'élaboration de normes (OEN) pour développer une méthode d'essai de rendement en conditions de gel/dégel, dans le but d'établir une nouvelle norme pour les applications de tuyauterie PEX. Dans le cadre de cette méthode d'essai, des tuyaux en PEX Uponor, baques ProPEX et assemblages de raccords ProPEX ont été soumis à des cycles répétés de gel/dégel. Après chaque cycle, les ensembles étaient testés pour détecter la présence de fuites sous pression. D'après les échantillons fournis et les essais effectués, les tuyaux en PEX Uponor de 1/2", les baques ProPEX et les raccords ProPEX en EP ont réussi les cycles de gel/ dégel et les essais d'éclatement sans défaillance, conformément à la méthode d'essai.

En cas de gel, l'entrepreneur devrait conseiller à l'utilisateur de corriger le manque d'isolation ou de chaleur afin d'empêcher le problème de se reproduire. Si un tuyau en PEX d'Uponor est bloqué par la glace, utiliser les méthodes suivantes pour dégeler le tuyau :

- · Verser de l'eau chaude sur la partie affectée.
- Envelopper la partie affectée avec des serviettes chaudes.
- Placer un appareil de chauffage portatif à proximité pour chauffer l'espace et faire fondre le blocage.
- Chauffer lentement la partie affectée avec un séchoir à cheveux. Frotter la surface avec la main afin d'empêcher le tuyau de devenir trop chaud.

Cote de résistance aux rayons UV des tuyaux AquaPEX d'Uponor

Produit	Marque	Résistance UV
Uponor AquaPEX blanc	5106	1 mois
Uponor AquaPEX blanc avec imprimé bleu	5106	1 mois
Uponor AquaPEX blanc avec imprimé rouge	5106	1 mois
Uponor AquaPEX mauve	5106	1 mois
Uponor AquaPEX bleu	5306	6 mois
Uponor AquaPEX rouge	5306	6 mois

Tableau 4 : Résistance UV des produits en PEX d'Uponor

Rayons UV produits par l'éclairage

Ne pas installer de produits en PEX à moins de 5 pi (1,5 m) d'exposition directe de lumières fluorescentes ou DEL, à moins d'utiliser un matériel de protection (p.ex., isolant, film en plastique ou gaine approuvés).

Manutention et entreposage des produits en PEX

Sans être exhaustive, la liste suivant contient les directives courantes d'entreposage et de manipulation des produits en PEX d'Uponor :

 Les produits en PEX d'Uponor peuvent être raccordés directement aux chauffe-eau électriques et aux chauffe-eau au gaz avec ventilation forcée, là où le code le permet.

- Ne pas entreposer les tuyaux en PEX à l'extérieur.
- Conserver les tuyaux dans l'emballage d'origine jusqu'à l'installation.
- Ne pas utiliser de tuyau Uponor là où la température et la pression peuvent dépasser les valeurs spécifiées.
- Ne pas utiliser ou entreposer les tuyaux AquaPEX blancs et Wirsbo hePEX dans un endroit où ils seraient exposés directement au soleil pendant plus d'un mois.
- Ne pas utiliser ou entreposer les tuyaux AquaPEX rouges et AquaPEX bleus dans un endroit où ils seraient exposés directement au soleil pendant plus de 6 mois.
- Ne pas souder, coller ou utiliser d'adhésifs avec les tuyaux en PEX d'Uponor.
- Ne pas appliquer de flamme nue sur les tuyaux en PEX d'Uponor.
- Installer la tuyauterie à au moins 2 po de tout luminaire de type I.C. et à au moins 12 po de tout luminaire non homologué I.C. S'il n'y a pas assez d'espace pour respecter les dégagements minimaux, placer un isolant autour des tuyaux.
- Ne pas installer de produits en PEX d'Uponor à moins de 5 pi (1,5 m) d'exposition directe de lumières fluorescentes ou DEL, à moins d'utiliser un matériel de protection contre les rayons UV.
- Ne pas utiliser de tuyau en PEX d'Uponor pour transporter du gaz naturel.
- Ne pas souder à moins de 18 po (45,7 cm) d'un tuyau en PEX d'Uponor partageant la même tuyauterie d'alimentation d'eau. Les raccords doivent être soudés avant d'effectuer les raccordement ProPEX.

- Ne pas installer de tuyau en PEX Uponor entre un robinet pour bain ou douche et le bec du bain.
- Ne pas utiliser de tuyau en PEX d'Uponor comme mise à la terre électrique.
- Ne pas vaporiser ou permettre à des produits chimiques organiques, des acides forts ou des bases fortes d'entrer en contact avec des tuyaux en PEX d'Uponor.
- Ne pas utiliser de peinture, de lubrifiant ou de produits de scellement à base de pétrole ou de solvant sur des tuyaux en PEX d'Uponor.
- Utiliser uniquement des matériaux coupe-feu approuvés avec les tuyaux en PEX d'Uponor.
- Ne pas permettre à des rongeurs, insectes ou autres organismes nuisibles d'entrer en contact avec des tuyaux en PEX Uponor.
- Ne pas soumettre les tuyaux en PEX à des impacts d'objets contondants.
- Ne pas installer de tuyau en PEX Uponor dans des sols contaminés par des solvants, carburants, composés organiques, pesticides ou d'autres matériaux nuisibles qui peuvent causer l'infiltration, la corrosion, la dégradation ou la défaillance structurelle des tuyaux. Si de telles conditions sont soupçonnées, effectuez une analyse du sol ou de l'eau souterraine pour déterminer si la tuyauterie est appropriée pour l'installation en question. Voir les normes locales pour des spécifications supplémentaires.
- Ne pas sertir les raccords en laiton sans plomb ou standard ProPEX. Utiliser les adaptateurs à sertir ProPEX d'Uponor.
- Des œillets sont nécessaires lors de l'installation de tuyaux en PEX d'Uponor dans les applications

- avec colombage en acier.
- Ne pas installer de tuyau en PEX d'Uponor à moins de 6 po (15,2 cm) de l'évent d'un appareil à ventilation directe ou par gravité.*
- Pour plus de renseignements sur la compatibilité des produits chimiques, communiquer avec les services techniques d'Uponor au 888-994-7726 (Canada) ou au 888-594-7726 (É.-U.).
- *Dans le cas de double-évents de type B ou les évents en plastique sans dégagement, les tuyaux en PEX d'Uponor doivent maintenir un espace d'au moins 1 po (25 mm).

Note: Pour le raccordement de PEX à d'autres matériaux de tuyauterie, suivre les directives d'installation appropriées pour ces produits.

Support des tuyaux en PEX d'Uponor

Afin de sélectionner le type et la distance entre les supports, il est important de tenir compte des exigences du code local et des exigences spécifiques du fabricant. En effet, le fabricant peut avoir des exigences au-delà du code pour protéger l'intégrité du système de tuyauterie en raison de ses propriétés uniques (p.ex., limitation de la dilatation et de la contraction thermiques).

Directives générales

- Utiliser des supports et des brides CTS dans la mesure du possible.
- Utiliser des supports et des brides sans arête vive.
- Éviter de trop serrer les brides.
- Isoler la tuyauterie des autres systèmes mécaniques, électriques et de plomberie.
- Ne pas attacher de tuyau directement aux

réseaux de drainage et d'évacuation.

Exigences du code

Il est important de respecter les exigences minimales du code local relatives au support de tuyauterie en PEX. Cela dit, les exigences du code ne tiennent pas compte de la croissance linéaire ou du mouvement dû à la dilatation et à la contraction. Voir le tableau 5.

Note: Dans les assemblages résistants au feu, la pénétration n'agit pas comme support de tuyauterie. Le tuyau doit être supporté tel qu'indiqué au **tableau 5**.

	Espacement h	Espacement horizontal max.	Espa	Espacement vertical max.	max.
DIM. nom. du tuyau	IPC/IMC/ UPC/UMC	Code national de plomberie du Canada	ІРС/ІМС	ирс/имс	Code national de plomberie du Canada
PEX 1" et moins	32 po	i c	; ;	Base et chaque étaae: installer	Support à la base et à chaque deux
PEX 1½" et plus	4 pi	E x o	-d 0	des guides de mi-étage	étages; ne pas dépasser 7,5 m²

Tableau 5 : Exigences de support pour les tuyaux en polyéthylène réticulé (PEX), selon le code

Pour les tuyaux de 2" et moins, un guide doit être installé à mi-chemin entre les supports verticaux requis afin d'empêcher le mouvement du tuyau dans une direction perpendiculaire à son axe

² Bien que cela ne soit pas requis par le Code national de la plomberie du Canada, Uponor recommande l'utilisation de supports verticaux à tous les 5′ pour les tuyaux de 2" et moins afin de limiter le mouvement.

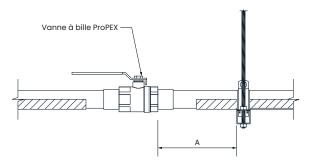


Figure 44 : Supports pour vannes à bille de 1¼" à 2"

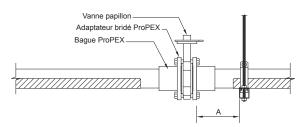


Figure 45: Supports pour vannes papillon de 2½" à 3"

Support de tuyauterie PEX-a d'Uponor

Le support de tuyauterie PEX-a est un profilé de diamètre externe CTS en acier galvanisé de calibre 23 conçu pour les tuyaux PEX. Avec son profil en demi-cercle, il procure un support autoserrant continu et ininterrompu pour les tuyaux PEX-a, permettant un plus grand espacement des fixations.

Dimensions offertes

Les supports de tuyauterie PEX-a d'Uponor sont offerts en longueurs de 9 pi et en dimensions de 1/2" à 3"

Attaches en nylon

Chaque ensemble pour support de tuyauterie PEX-a comprend un paquet d'attaches en nylon. Ces attaches ont une température nominale de 82,2°C (180°F), une cote de résistance contre les rayons UV et une résistance à la traction de 120 lb, en plus d'être testées pour les applications approuvées par Uponor.

Isolation des supports de tuyauterie PEX-a

Le profil bas des supports de tuyauterie PEX-a est compatible avec la plupart des isolants pour tuyaux CTS.

Conseils d'installation importants

- Toujours suivre le code local pour connaître les exigences de support de tuyauterie.
- Utiliser les attaches en nylon livrées avec le support de tuyauterie pour fixer le support au tuyau. Si vous n'avez plus accès aux attaches, utiliser des attaches en nylon offrant une résistance à la traction équivalente ou supérieure et une température nominale adéquate pour l'application.



Figure 46 : Support de tuyauterie PEX-a d'Uponor avec attaches en nylon

• En raison des propriétés de dilatation thermique des tuyaux en PEX d'Uponor, il est important d'utiliser des attaches en nylon avec une résistance à la traction de 120 lb ou équivalente pour fixer le support au tuyau. S'assurer que les attaches ont une température nominale d'au moins 82,2°C (180°F) et une cote de résistance contre les rayons UV.

Pour couper un support de tuyauterie PEX-a

- Toujours commencer la coupe sur le côté rond du support.
- Si une scie alternative ou une scie à ruban sont utilisées pour couper un support de tuyauterie, placer le support à plat pour faire une coupe propre ou placer un morceau de tuyau inutilisable dans le support avant de le couper.
- Si un outil manuel, comme des cisailles de ferblantier, est utilisé pour couper le support de tuyauterie PEX-a, placer le support à plat et marquer le support pour indiquer une ligne à suivre.
- Attention de ne pas déformer le support lors d'une coupe.
- Après avoir coupé un support de tuyauterie PEX-a, ébavurer les surfaces coupantes.

Dim. nominale du tuyau	Distance min. des raccords (A)	
У2"	1¼"	
3/4"	1¾"	
1"	2¼"	
1¼"	2¾"	
1½"	3"	
2"	4"	
2½"	5"	
3"	6"	

Tableau 6 : Distance minimale du support de tuyauterie PEX-a par rapport aux raccords

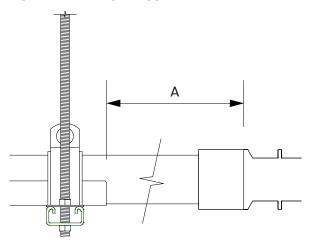


Figure 47 : Distance minimale des raccords

Augmenter l'espacement horizontal des supports

L'utilisation des supports de tuyauterie PEX-a d'Uponor avec attaches permet d'augmenter l'espacement horizontal des supports jusqu'à 8 pi (2,4 m) (voir tableau 7). Le support de tuyauterie PEX-a est un profilé en acier galvanisé de calibre 23 qui se fixe sous les tuyaux en PEX d'Uponor pour assurer un support continu et rigide.

De plus, lorsqu'il est utilisé avec des brides et de points d'ancrages fixes, le support de tuyauterie PEX-a contribue à réduire la dilatation (et la contraction) linéaire dans le réseau de tuyauterie. Ce type d'installation combine les avantages d'un réseau de tuyauterie en plastique et l'aspect esthétique d'un réseau de tuyauterie métallique. Consulter la norme ICC PMG-1006 pour plus de détails et pour consulter les approbations de code applicables.

Type de système	Espacement max. des supports avec support de tuyauterie PEX-a	Points d'ancrage
ΔT inférieure ou égale à 40°F (22,2°C) (p.ex., eau froide domestique, eau refroidie) ¹	8 pi (2,4 m); brides non requises	Non requis
ΔT supérieure à 40°F (22,2°C) (p.ex, eau chaude domestique, recirculation d'eau chaude domestique, eau chaude pour chauffage) ¹	8 pi (2,4 m) avec bride à chaque 32 pi (9,7 m) max ²	Voir tableau 8

Tableau 7 : Exigences de support horizontal avec les supports de tuyauterie PEX-a

¹Ces systèmes sont proposés à titre d'exemples seulement. Le facteur décisif est la température différentielle (Delta T) au moment de la mise en service du réseau.

²Les raccords de 1½" et moins exigent un espacement maximal de 12" (0,3 m) afin d'éviter l'affaissement. La pratique acceptée est de supporter les raccords à partir de leur embranchement.

Note: Dans le tableau ci-dessus, ΔT fait différence entre la température ambiante et la température de l'eau circulant dans le réseau.

Attaches pour support de tuyauterie PEX-a

Utiliser les trois (3) attaches incluses pour fixer le support de tuyauterie PEX-a d'Uponor sous le tuyau PEX. Les attaches sont en nylon et offrent une résistance à la traction de 120 lb. Si les attaches sont perdues, utiliser des attaches en nylon offrant une résistance à la traction équivalente ou supérieure. Espacer les attaches de 3 pi (0,9 m) maximum. Consulter la figure 48 pour les chevauchements.

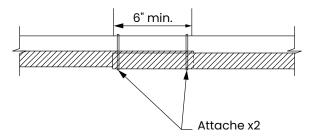


Figure 48: Chevauchements d'attaches

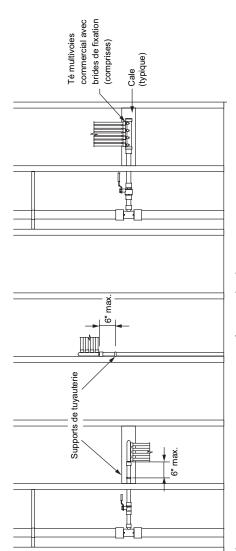


Figure 49 : Supports muraux pour tés multivoies

Supports pour tés multivoies d'Uponor

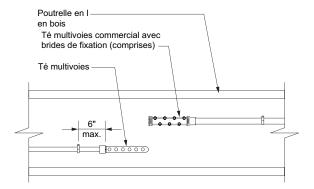


Figure 50 : Support de tés multivoies sur des poutrelles de bois en I

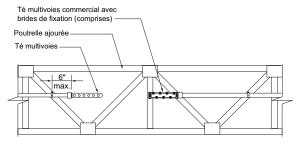


Figure 51: Support de tés multivoies sur des poutrelles de bois ajourées

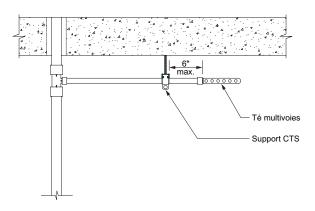


Figure 52 : Support de tés multivoies dans les applications suspendues

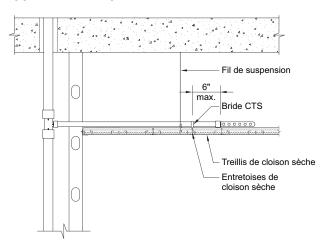


Figure 53 : Support de tés multivoies sur une grille de cloison sèche

Attaches

Les tuyaux en PEX d'Uponor doivent être supportés par des matériaux et méthodes approuvés, incluant :

- Supports de tuyauterie
- Brides (p.ex., boucles ou étriers)
- Supports verticaux

La tuyauterie doit être isolée des autres systèmes MEP à l'aide d'un isolant ou de brides verticales. Uponor déconseille d'attacher le tuyau PEX directement à la tuyauterie d'évacuation et de ventilation. Toujours respecter les exigences des codes locaux.

Jumelage

Les canalisations parallèles de tuyaux Uponor PEX peuvent être jumelées si le code local le



Figure 54 : Jumelage de tuyaux en PEX

permet, en suivant les directives suivantes :

- Les tuyaux d'eau froide et d'eau chaude doivent être jumelés séparément, à une distance d'au moins 6 po (15,2 cm), sauf si les tuyaux sont isolés.
- L'ensemble jumelé doit être supporté aux distances c. à c. requises.
- Utiliser des attache-câbles pour maintenir un jumelage serré.*

*Les attache-câbles ne sont pas approuvés comme supports.



Figure 55 : Support de tuyaux PEX avec le support de tuyauterie PEX-a

Dilatation et contraction

Lors de l'installation de supports dans un réseau de tuyauterie en PEX d'Uponor, il est important de tenir compte de la dilatation et de la contraction linéaires causées par différence de température (ΔT) entre la température ambiante et la température de fonctionnement du fluide (p.ex., pour une température ambiante de 70°F et une température de fonctionnement du fluide de 140°F, la ΔT sera de 70°F). Généralement, plus la ΔT est élevée, plus les tuyaux se dilatent ou se contractent. Pour minimiser l'effet de mouvement ou de croissance, Uponor recommande l'utilisation du support de tuyauterie PEX-a d'Uponor avec attaches, en plus des exigences énoncées aux **tableaux 7 et 8**.

Longueur de la canalisation	Nombre de points d'ancrage*	Espacement des points d'ancrage
0 - 63 pi (0 - 19,2 m)	0	N/D
64 - 128 pi (19,5 - 39 m)	1 plus	Support le plus près avec brides c. à c.
129 - 192 pi (39 - 58,5 m)	2	
193 - 256 pi (58,8 - 78 m)	3	Distance min. 64 pi (19,5 m)
257 - 320 pi (78,3 - 97,5 m)	4	

Tableau 8 : Points d'ancrage recommandés pour le contrôle de la dilatation et de la contraction dans les applications horizontales

Validation des tests

Selon des tests effectués à l'interne, Uponor a déterminé que la combinaison de supports de tuyauterie PEX-a, de brides et de points d'ancrage permet de réduire considérablement la croissance et le mouvement dans les longues canalisations droites de tuyaux en PEX sans utilisation de boucles de dilatation (voir tableau 9). Cette conclusion s'applique autant aux applications horizontales que verticales.

^{*}Aucun point d'ancrage n'est requis avec les tuyaux de 1" et moins.

Coefficient de dilatation linéaire (po/ 10 °F ∆T/100 pi*	0,032	801,0	0
Dilatation linéaire mesurée (po)	69'0	2,16	C.
Distance des points d'ancrage (pi)		195	
Distance des brides (pi)		32	
Distance des supports (pi)		ω	
Support de tuy. PEX-a t		Oni	
Long. de la canal. (pi)		200	
Delta T (ΔT)'		100%	
Dim. nom. du tuyau testé	т.	11/2"	<u>.</u>

Tableau 9 : Résultats de tests pour les réseaux PEX Uponor horizontaux suspendus

*Dans le cas des tuyaux en cuivre, le coefficient de dilatation linéaire est de 0,11"/10 °F ΔT/100 pi.

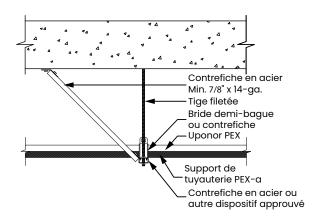


Figure 56: Point d'ancrage

Dilatation thermique pour les applications souterraines

Pour les applications souterraines (enfouissement direct), les effets de la dilatation thermique peuvent être mitigés en assurant qu'une résistance adéquate à la contrainte hélicoïdale est prise en compte dans l'installation. Selon le rapport TR-21 de PPI, Dilatation et contraction thermique dans les systèmes de tuyauterie en plastique, les tuyaux enfouis ou encastrés dans le béton sont suffisamment protégés contre les mouvements axiaux pour le remblayage environnant. La force d'atténuation du frottement dépend de la composition du sol et des conditions d'installation et de fonctionnement.

Par exemple, le niveau de compaction près du tuyau peut affecter la qualité du contact entre le tuyau et le sol environnant. L'ancrage ou l'effet du sol environnant sur le mouvement des tuyaux peut être augmenté de manière considérable par la géométrie externe du tuyau. Les tés, les raccordements latéraux et les changements de direction sont tous des moyens de d'ancrer le tuyau dans le sol environnant.

Dilatation/contraction linéaires et pénétrations coupe-feu

Afin de protéger l'intégrité des pénétrations coupe-feu horizontales et verticales, des point d'ancrage doivent être utilisés pour réduire le mouvement des tuyaux dans la pénétration. Cette directive s'applique aux tuyaux en PEX de 1½" et plus dont la température différentielle dépasse 22,2°C (40°F). Voir les **figures 57, 58 et 59**.

À noter que cette directive s'applique principalement aux ensembles incluant du calfeutrage intumescent.

Certains ensembles et dispositifs coulés en place, comme le HILTI CP 680-P, sont conçus pour permettre un certain mouvement sans compromettre l'intégrité du réseau. Consulter les renseignements techniques fournis par le fabricant du dispositif coupe-feu pour connaître le mouvement admissible.

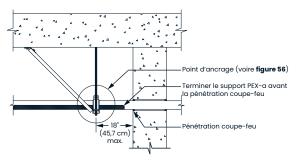


Figure 57 : Points d'ancrage près d'une pénétration coupe-feu (horizontale)

Note: Point d'ancrage requis d'un seul côté de la pénétration.

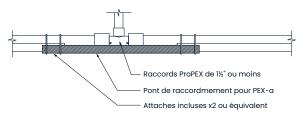


Figure 58: Pont de raccordement

Exigences de la norme ASTM E84 pour le support de tuyauterie PEX-a

Le support de tuyauterie PEX-a d'Uponor a été testé et approuvé pour utilisation dans les applications ASTM E84. Pour se conformer à cette norme, le support de tuyauterie PEX-a doit être installé selon les exigences suivantes :

- Le tuyau ou les raccords sans support de tuyauterie PEX-a doivent être recouverts d'une isolation d'au moins ½" (13 mm) d'épaisseur.
- Il n'y a pas d'exigence minimale en ce qui concerne la longueur de section du support de tuyauterie PEX-a.

Il n'y a pas de limite d'espacement entre les canalisations parallèles installées selon les exigences ci-dessus.

Note: Les exigences ci-dessus s'appliquent également aux supports de tuyauterie PEX-a installés en position verticale pour les applications ASTM E84.

Note: Les sections exposées de tuyaux en PEX de ½" et ¾" peuvent être installées sans isolation si les canalisations sontespacées d'au moins 18" (45,7 cm).

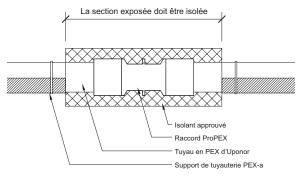


Figure 59 : Installation du support de tuyauterie PEX-a dans les applications ASTM E84

52 | uponor.com

Support des vannes de grande dimension

Dim. nom. de tuyau	Type de vanne	Distance max. des supports "A"
1¼"- 2"	Bille	18" (45,7cm)
2½"- 3"	Papillon	7" (17,7cm)

Tableau 10 : Exigences de support pour vannes de grande dimension

Note: Pour les vannes à bille de plus de 2", placer le support à moins de 7" (17,7 cm).

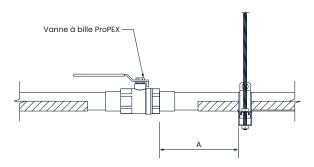


Figure 60 : Supports pour vannes à bille de 1¼" à 2"

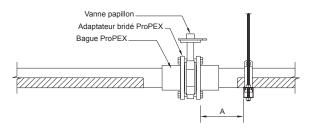


Figure 61: Supports pour vannes papillon de 2½" à 3"

Exigences pour supports verticaux

Les canalisations verticales se divisent généralement en 2 types : canalisations encastrées et colonnes montantes. Pour connaître les exigences de support générales, consulter le tableau 5

La tuyauterie encastrée présente habituellement un plus petit diamètre (<1") et ne traverse pas plusieurs étages comme les colonnes montantes. Il s'agit typiquement de la tuyauterie d'alimentation dédiée d'un appareil sanitaire. Les colonnes montantes ont un diamètre plus larae (>1") et traversent plusieurs étages. Elles

Note: Les deux catégories susmentionnées ne sont pas mutuellement exclusives. Utilisez votre bon jugement pour déterminer quel support utiliser

exigent souvent l'utilisation de joints ignifuges.

Contrôle de la dilatation et de la contraction dans les applications verticales

Afin de minimiser la dilatation et la contraction dans les applications verticales et de protéger l'intégrité des pénétrations coupe-feu, Uponor recommande d'utiliser les méthodes indiquées au **tableau 11**. Ces recommandations s'ajoutent aux normes minimales indiquées au tableau 5.

Note: Le support de tuyauterie PEX-a peut être utilisé dans des applications verticales pour réduire la dilatation et la contraction et maintenir l'alignement, mais son utilisation ne remplace pas l'exigence de points d'ancrage et de guides mi-étage.

Type de système

Recommandations additionnelles

ΔT inférieure ou égale à 40°F (22,2°C) (p.ex., eau froide domestique, eau refroidie)1

N/D

ΔT supérieure à 40°F (22,2°C) (p.ex., eau chaude domestique, recirculation d'eau chaude domestique, eau chaude pour chauffage)1

Point d'ancrage à la première pénétration de plancher et à chaque 3 étages ensuite2 (voir figures 63 et 64)

Tableau 11: Minimiser la dilatation et la contraction dans les réseaux verticaux

¹Ces réseaux sont proposés à titre d'exemples seulement. Le facteur décisif est la température différentielle (Delta T) au moment de la mise en service du réseau.

²Selon des tests internes, cette méthode permet de limiter la dilatation linéaire à environ 0,5" (1,27 cm) sur 30 pi (2" PEX à ΔT de 100°F).

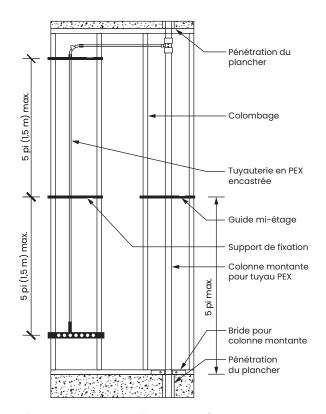


Figure 62 : Tuyauterie encastrée vs colonne montante

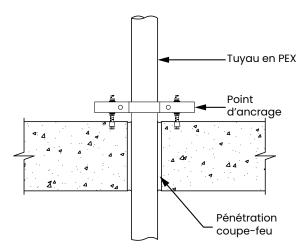


Figure 63 : Example de point d'ancrage 1 (tuyauterie verticale)

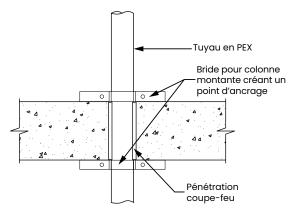


Figure 64 : Example de point d'ancrage 2 (tuyauterie verticale)

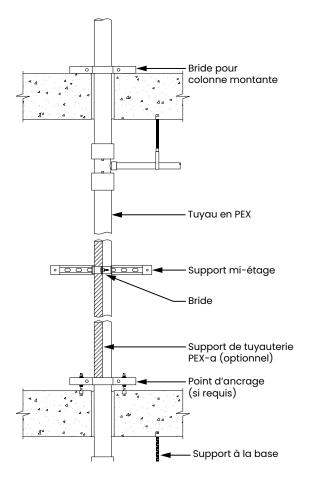


Figure 65 : Schéma détaillé de la colonne montante

Note: Le support de tuyauterie PEX-a ne doit pas passer à travers la pénétration coupe-feu, sauf approbation par l'autorité compétente.

Protection des raccords ProPEX dans les applications avec brides

Pour ne pas endommager les raccords ProPEX, Uponor recommande les distances minimales suivantes entre les brides et les raccords ProPEX.

Dim. nom. tuyau	2 x D.E.	
½ "	1¼" (32 mm)	
5/8"	1½" (38 mm)	
3/4"	1¾" (44 mm)	
1"	2¼" (57 mm)	
1¼"	2¾" (70 mm)	
11/2"	3¼" (83 mm)	
2"	4¼" (108 mm)	
2½"	4¾" (133 mm)	
3"	6¼" (159 mm)	
4"	8¼" (210 mm)	

Tableau 12 : Distance des brides

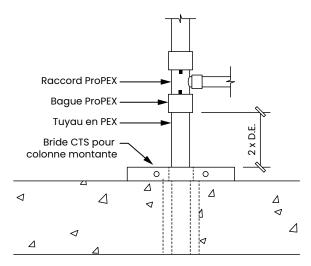


Figure 66 : Exemple de distance des brides

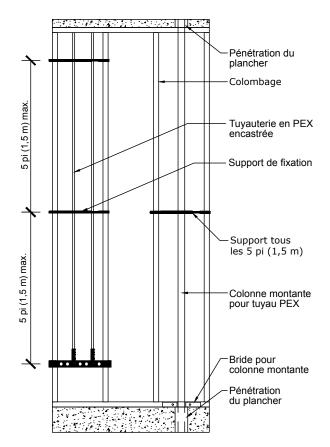


Figure 67 : Tuyauterie encastrée vs colonne montante

Brides pour colonne montante

Pour ne pas endommager les raccords ProPEX, Uponor recommande les distances minimales suivantes entre les brides pour colonne montante et les raccords ProPEX.

Dim. nom. tuyau	2 x D.E.	
1/2"	1¼" (32 mm)	
5/ ₈ "	1½" (38 mm)	
3/4"	1¾" (44 mm)	
1"	2¼" (57 mm)	
1¼"	2¾" (70 mm)	
1½"	3¼" (83 mm)	
2"	4¼" (108 mm)	
2½"	4¾" (133 mm)	
3"	6½" (159 mm) 7½" (184 mm) 8½" (210 mm)	
3½"		
4"		

Tableau 13 : Distance des brides

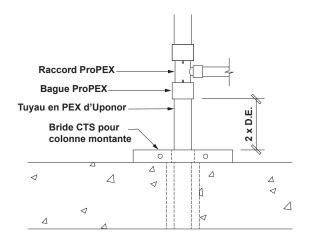


Figure 68 : Schéma - bride pour colonne montante

62 | uponor.com

Colonnes montantes

L'espacement des supports pour canalisations verticales doit respecter les exigences des codes concernés. La meilleure pratique est d'utiliser la structure plancher/plafond comme point d'ancrage pour limiter la dilatation et la contraction à l'aide de brides pour colonnes montantes.

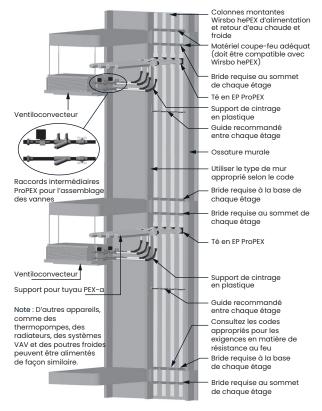


Figure 69: Colonne pour distribution hydronique

Guide d'installation pour réseaux en PEX | 63

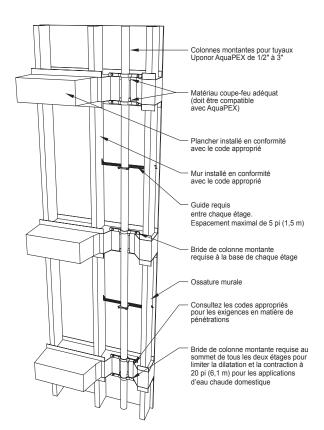


Figure 70 : Colonne montante pour eau chaude

Construction ignifuge

Les exigences suivantes s'appliquent aux produits Uponor installés dans des plénums de reprise d'air.



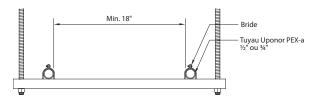


Figure 71: QAI P321-1

Directives: ½" à ¾" (sans isolation)

Limites: Les canalisations adjacentes doivent être

espacées de 18 po (45,7 cm).

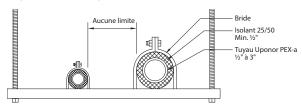


Figure 72: QAI P321-1

Directives: ½" à 3" (avec isolation)

Limites: Épaisseur min. de l'isolation de 1/2", tel que

spécifié au tableau 14

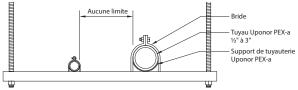


Figure 73: QAI P321-2

Directives: ½" à 3" (support de tuyauterie PEX-a) Limites: Les sections de tuyau ou de raccord sans support de tuyauterie PEX-a doivent être recouverts d'une isolation tel qu'indiqué au tableau 14. Il n'y a pas de longueur minimale pour les sections de support de tuyauterie PEX-a.

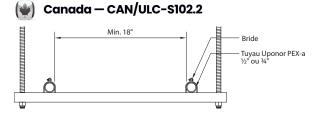


Figure 74: QAI P321-1

Directives: 1/2" (sans isolation)

Limites: Aucune limite d'espacement

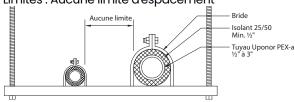


Figure 75: QAI P321-1

Directives: 3/4" et 1" (sans isolation)

Limites: Les canalisations adjacentes doivent être espacées de 18 po (45,7 cm)

66 | uponor.com

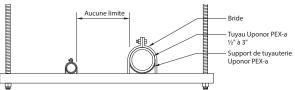


Figure 76: QAI P321-3

Directives : 1/2" à 2" (rempli d'eau) Limites : Aucune limite d'espacement

Canada — CAN/ULC-S102.2

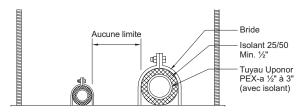


Figure 77: QAI P321-1

Directives: 1/2" à 3" (avec isolation)

Limites : Épaisseur min. de l'isolation de 1/2", tel que

spécifié au **tableau 14**

Spécifications d'isolation de la tuyauterie dans ASTM E84 et CAN/ULC-S102.2

Produits	ASTM E84 et CAN/ULC-S102.2		Densité de
(épaisseur minimale)	Prop. flammes	Pouvoir fumigène	l'isolation
lsolation de tuyau ½" Manson Alley-K Fiberglass	25 ou moins	50 ou moins	4,0 lb/pi³
Isolation de tuyau ½" Armaflex Composite	25 ou moins	50 ou moins	3,0 lb/pi ³
Isolation de tuyau ½" Johns Manville Micro-Lok Fiberglass	25 ou moins	50 ou moins	3,3 lb/pi³
Isolation de tuyau ½" Johns Manville Micro-Lok HP	25 ou moins	50 ou moins	3,5 lb/pi³
Isolation de tuyau ½" Owens Corning VaporWick	25 ou moins	50 ou moins	4,0 lb/pi³
Isolation de tuyau ½" Owens Corning Fiberglass	25 ou moins	50 ou moins	3,5 lb/pi ³
Isolation de tuyau ½" Knauf Earthwool Redi-Klad	25 ou moins	50 ou moins	3,8 lb/pi³
Isolation tuyau et réservoir ½" GLT	25 ou moins	50 ou moins	4,5 lb/pi³
Isolation de tuyau ½" Nomalock*	25 ou moins	50 ou moins	4,0 lb/pi³

Tableau 14: Spécifications pour l'isolation des tuyaux pour applications ASTM E84 et CAN/ULC-S102.2

^{*}Vérifier les cotes des isolants Nomalock pour utilisation dans un plénum.

Notes			

Homologations ASTM E814 et CAN/ULC S115

= ASTM E814 et CAN/ULC-S115

Structure		31	Л ™	Hilti°
		Mur	Plan./Plaf.	Mur
		PHV-120-04	F-C-2039	W-L-2186
		PHV-120-11	F-C-2240	W-L-2235
		W-L-2091	F-C-2343	W-L-2466
		W-L-2146	F-C-2344	W-L-2474
er		W-L-2173	F-C-2391	W-L-2480
aci		W-L-2448	F-E-2002	W-L-2537
en		W-L-2483	F-E-2012	W-L-2467
no		W-L-2543	F-E-2040	W-L-5224
sio	1 house	W-L-2547	PHV-120-04	W-L-2671
an k	1 heure	W-L-2299	PHV-120-11	W-L-2057
es (PV-60-02		
Ossatures en bois ou en acier				
ssa				
ő				

Tableau 15a: Systèmes coupe-feu par fabricant

Note : Ce tableau ne prétend pas représenter tous les types, systèmes et fabricants de coupe-feu. L'utilisateur final est responsable de s'assurer que la documentation du

■ = CAN/ULC-S115 seulement

Fabricant					
		Recto	orSeal°	STI	
	Pln/Plf	Mur	Pin/Pif	Mur	Pln/Plf
	F-C-2081	W-L-2342	F-C-2298	F-C-2319	F-C-2032
	F-C-2230	W-L-2262	F-C-8015	W-L-2100	F-C-2252
	F-C-2310	W-L-2373	F-C-2329	W-L-2144	F-C-2319
	F-C-2334	W-L-2430	F-C-2212	W-L-2241	F-E-2003
	F-C-8038	W-L-2526	F-E-2007	W-L-2242	F-C-8021
	F-C-8044	W-L-2121	F-C-2221	W-L-2423	F-C-8029
	F-C-2416	W-L-2209	F-C-2385	W-L-2508	F-E-8003
		W-L-2528		W-L-2548	F-C-8045
		W-L-2402		W-L-2549	F-E-8010
		W-L-2638		W-L-7193	
		W-L-2639		F-C-8021	
		W-L-2007		F-C-8029	
		W-L-2170		W-L-5290	
		W-L-2287		W-L-2631	
		W-L-2457			
		W-L-2524			
		W-L-2594			
		W-L-2595			

coupe-feu utilisé est approuvée et à jour pour l'application spécifique. Veuillez consulter le site Web du fabricant pour plus de renseignements sur les homologations.

Homologations ASTM E814 et CAN/ULC S115

= ASTM E814 et CAN/ULC-S115

Structure		31	Л тм	Hilti°	
		Mur	Plan./Plaf.	Mur	
		PHV-120-04	PHV-120-04	W-L-2186	
		PHV-120-11	PHV-120-11	W-L-2235	
		W-L-2090		W-L-2466	
		W-L-2091		W-L-2474	
ier		W-L-2146		W-L-2480	
Ossatures en bois ou en acier		W-L-2448		W-L-2537	
ē		W-L-2483		W-L-2467	
o si		W-L-2543		W-L-5224	
oq c	2 heures	W-L-2547		W-L-2671	
ser		W-L-2299			
ure					
sat					
o					

Tableau 15b: Systèmes coupe-feu par fabricant

Note : Ce tableau ne prétend pas représenter tous les types, systèmes et fabricants de coupe-feu. L'utilisateur final est responsable de s'assurer que la documentation du

■ = CAN/ULC-S115 seulement

Fab	ricant				
		RectorSeal °		STI	
	Pln/Plf	Mur	Pin/Pif	Mur	Pln/Plf
	F-C-2081	W-L-2342	F-C-2221	W-L-2100	
	F-C-2310	W-L-2262	F-C-2385	W-L-2144	
		W-L-2373		W-L-2241	
		W-L-2430		W-L-2242	
		W-L-2526		W-L-2423	
		W-L-2121		W-L-2508	
		W-L-2209		W-L-2548	
		W-L-2528		W-L-2549	
		W-L-2402		W-L-7193	
		W-L-2638		W-L-5290	
		W-L-2639		W-L-2631	
		W-L-2170			
		W-L-2287			
		W-L-2457			
		W-L-2524			
		W-L-2594			
		W-L-2595			

coupe-feu utilisé est approuvée et à jour pour l'application spécifique. Veuillez consulter le site Web du fabricant pour plus de renseignements sur les homologations.

Homologations ASTM E814 et CAN/ULC S115

= ASTM E814 et CAN/ULC-S115

Stru	ıcture	31	1 тм	Hi	lti°	
		Mur	Pln/Plf	Mur	Pln/Plf	
	1 heure					
		C-AJ-2510	C-AJ-2510	C-AJ-2170	C-AJ-2170	
		C-AJ-2536	C-AJ-2536	C-AJ-2407	C-AJ-2407	
		PHV-120-04	F-A-2115	C-AJ-2647	C-AJ-2647	
		PHV-120-11	PH-120-10	W-J-2207	C-AJ-2674	
on		C-AJ-2213	PHV-120-04	W-J-2229	F-B-2040	
Constructions en béton		C-AJ-2378	PHV-120-11	W-J-2206	F-B-2041	
en		W-J-2231	C-AJ-2076	W-J-5122	F-A-2142	
suc		W-J-2110	C-AJ-2213	W-J-2321	W-J-2071	
ctic	2 heures	C-AJ-2213	C-AJ-2378			
tru		C-AJ-2378	C-AJ-2213			
suc		C-AJ-2738	C-AJ-2378			
ၓ		PHV-120-12	C-AJ-2738			
		C-AJ-2698	PHV-120-12			
			C-AJ-2698			

Tableau 16a: Systèmes coupe-feu par fabricant

Note : Ce tableau ne prétend pas représenter tous les types, systèmes et fabricants de coupe-feu. L'utilisateur final est responsable de s'assurer que la documentation du

■ = CAN/ULC-S115 seulement

Fabricant					
Recto	rSeal°	STI		HOLDRITE	
Mur	Pin/Pif	Mur	Pin/Pif	Pin/Pif	
C-AJ-2605	C-AJ-2605				
W-J-2162	C-AJ-2628	W-J-2021	C-AJ-2031	F-A-2188	
W-J-2122	F-A-2171	W-J-2043	C-AJ-2140	F-A-2221	
W-J-2180	C-AJ-2701	W-J-2076	C-AJ-2291	F-B-2042	
W-J-2025	C-AJ-2176	W-J-2077	F-A-2186	F-A-2269	
C-AJ-2628	F-A-2235	W-J-2232	F-A-2224	F-A-2222	
C-AJ-2679	F-A-2237	W-J-2233	F-A-2225	F-A-2037	
C-AJ-2701	C-AJ-2494	W-J-5148	C-AJ-2586		
W-J-2295	C-AJ-2679	C-AJ-2586	C-AJ-5345		
W-J-2296	C-AJ-2702	C-AJ-5345	C-BJ-2046		
C-AJ-2702		C-BJ-2046			
C-AJ-2176		W-J-2291			
C-AJ-2494					
W-J-2035					
W-J-2051					
W-J-2142					
W-J-2197					
W-J-2220					

coupe-feu utilisé est approuvée et à jour pour l'application spécifique. Veuillez consulter le site Web du fabricant pour plus de renseignements sur les homologations.

Homologations ASTM E814 et CAN/ULC S115

= ASTM E814 et CAN/ULC-S115

Stru	ıcture	3	Мтм	Hi	lti°	
		Mur	Pin/Pif	Mur	Pln/Plf	
	2					
	heures					
				C-BJ-2028	C-BJ-2028	
				C-BJ-2040	C-BJ-2040	
	3			C-BJ-2041	C-BJ-2041	
	heures					

Tableau 16b: Systèmes coupe-feu par fabricant

Note : Ce tableau ne prétend pas représenter tous les types, systèmes et fabricants de coupe-feu. L'utilisateur final est responsable de s'assurer que la documentation du

■ = CAN/ULC-S115 seulement

Fabricant					
RectorSeal °		STI		HOLDRITE	
Mur	Pin/Pif	Mur	Pin/Pif	Pin/Pif	
W-J-2222					
W-J-2224					
W-J-2266					
C-AJ-2119	C-AJ-2119	C-AJ-2671	C-AJ-2671	F-A-2176	
C-AJ-2194	C-AJ-2194	C-AJ-5344	C-AJ-5344	F-A-2221	
C-AJ-2622	C-AJ-2622	C-AJ-5346	C-AJ-5346	F-B-2042	
			C-AJ-2578	F-A-2269	
			F-A-2203	F-A-8034	
			F-A-2204	F-A-2222	

coupe-feu utilisé est approuvée et à jour pour l'application spécifique. Veuillez consulter le site Web du fabricant pour plus de renseignements sur les homologations.

Installation dans la dalle et sous le niveau du sol

L'installation de tuyauterie dans la dalle ou sous le niveau du sol sont des solutions alternatives à la tuyauterie suspendue. Dans ce type d'installation, la tuyauterie est posée dans une tranchée ou fixée à un barre d'armature en acier ou un treillis métallique et acheminée aux emplacements désirés. Le système de tuyauterie est sous pression (habituellement, 20 psi au-dessus de la pression de fonctionnement) et enfoui. Puisque les tuyaux PEX sont offerts en longueurs longues et continues, ils sont le produit idéal pour les installations dans la dalle ou sous le niveau du sol sans raccords (voir les pages 84 et 85 pour la préparation des tranchées). Toujours respecter les exigences des codes locaux lors de l'installation souterraine des produits en PEX d'Uponor, car certaines régions exigent l'utilisation de gaines et de protections additionnelles.

Raccords dans la dalle/sous le niveau du sol

Tous les raccords en EP et en laiton sans plomb d'Uponor sont approuvés pour les applications sous le niveau du sol et dans la dalle. Uponor recommande l'utilisation de raccords en EP dans les applications dans la dalle.

Les raccords en laiton sans plomb d'Uponor sont approuvés pour les applications souterraines, en conformité avec les tests de la norme NSF/ANSI Standard 14 établissant les critères de performances minimaux de résistance DZR/SCC pour les raccords PEX destinés aux applications d'eau potable.

Note: Pour les raccords en laiton sans plomb, Uponor recommande l'utilisation d'une pellicule de protection en plastique d'au moins 6 mil. Note: Les raccords en laiton (non certifiés sans plomb) d'Uponor ne sont pas approuvés pour l'enfouissement direct.

Termicides et pesticides

La tuyauterie en PEX d'Uponor pour réseaux de distribution d'eau chaude et froide est approuvée pour l'installation directe dans le sol (installation souterraine) ou dans le béton (dans la dalle) dans les applications exigeant un traitement termicide ou pesticide. Cette caractéristique est particulièrement utile dans les constructions où la dalle est au niveau du sol. Voir les pages 80-81 pour plus de détails.

Tuyaux en PEX d'Uponor préisolés

Les tuyaux en PEX d'Uponor sont approuvés pour les applications sous le niveau du sol et dans la dalle. Cependant, en raison de la charge statique du sol, Uponor recommande d'utiliser des tuyaux préisolés avec isolation d'au moins 1" d'épaisseur. Lorsque la tuyauterie pénètre à travers une dalle en béton, elle doit être protégée et avoir assez de jeu pour permettre la dilatation et la contraction. L'épaisseur minimale de matériau protecteur est de 0.025 po (0.064 mm). Les matériaux de protection approuvés comprennent le PEHD, l'isolation à alvéoles fermées, les coudes et gaines en PVC et les produits équivalents. Assurez-vous de bien placer le protecteur à la sortie de la dalle. Ces produits sont décrits comme dispositifs de protection pour pénétration de la dalle.

Tuyaux en PEX d'Uponor prégainés

Lorsque des tuyaux en PEX d'Uponor prégainés ou des gaines de protection sont utilisés, un espace circulaire sera formé entre le dispositif de protection et le tuyau PEX. Dans ce type d'installation, l'espace circulaire entre le dispositif de protection et le tuyau PEX aux terminaisons exposées doit être rempli pour éviter de créer des chemins d'entrée pour les organismes nuisibles ou d'appliquer par erreur des produits chimiques dangereux dans cet espace. Utilisez uniquement des produits scellants compatibles avec le PEX.

Note : Les produits suivants peuvent être utilisés pour remplir l'espace entre le dispositif protecteur et le tuyau PEX :

- Mastic en latex
- Mousse en latex
- Pâte à base de silicone
- · Mousse expansive en polyuréthane

Note: La mauvaise application de ces produits peut entraîner leur accumulation autour du tuyau PEX, ce qui est interdit.

Attention:

- Si des termicides ou pesticides sont appliqués pendant que le tuyau PEX a encore des terminaisons exposées non raccordées à des appareils de plomberie, les terminaisons doivent être bouchées ou fermées pour empêcher les produits chimiques de pénétrer dans le tuyau.
- Ne pas permettre à des produits chimiques organiques à base de pétrole, de distillats de pétrole, de termicides ou des pesticides d'être en contact direct avec des tuyaux PEX.

- L'espace circulaire entre le tuyau PEX et le dispositif de protection (gaines ou coudes en PVC) aux terminaisons exposées doit être rempli pour éviter de créer des chemins d'entrée pour les organismes nuisibles ou d'appliquer par erreur de produits chimiques dangereux dans cet espace. Utiliser uniquement des produits scellants compatibles avec les tuyaux PEX.
- Lorsqu'un tuyau PEX est continuellement gainé sous ou sur une dalle (comme dans le cas d'un tuyau en PEX prégainé), l'espace entre le tuyau et la gaine ne doit jamais être rempli de produits chimiques liquides, y compris des pesticides ou des termicides. Empêcher l'accumulation de ces liquides autour des tuyaux PEX.

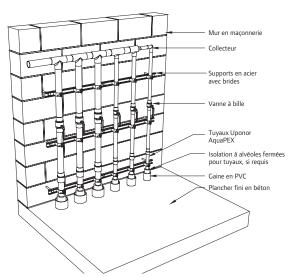


Figure 78 : Transition salle mécanique (tuyauterie sous le niveau du sol)

 Lorsqu'il est nécessaire de retraiter le sol près de la tuyauterie PEX, empêcher l'accumulation de termicide ou de pesticide.

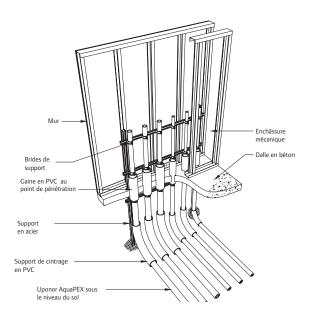


Figure 79 : Transition enchâssure (tuyauterie sous le niveau du sol)



Figure 80: PEX Uponor sous le niveau du sol

Seuls les raccords à sertir SDR9 homologués en conformité avec AWWA C800, tel que documenté dans AWWA C904, peuvent être utilisés pour les applications d'approvisionnement en eau lorsqu'on transitionne un tuyau PEX vers un ensemble ou un robinet arrêt. Assurez-vous d'insérez des renforts lorsque vous assemblez un raccord de compression avec un produit en PEX. Les fabricants de raccords de compression SDR9 les plus courants incluent :

- Ford Meter Box Company, Inc.[®]
- Mueller Company®
- A.Y. McDonald Mfg. Co.^o
- Philmac[®]

Pour les raccordements de compteurs d'eau de 5/8" à 1", Uponor offre des adaptateur pivotants ProPEX à NPSM, en configuration droite, en coude ou avec robinets. Consulter le catalogue des produits Uponor pour plus de détails.

Câble de détection

Uponor recommande l'utilisation d'un câble de détection pour faciliter la détection des réseaux de tuyauterie souterrains. Le câble de détection doit être en cuivre de calibre d'au moins 14, avec isolation thermoplastique convenant à l'enfouissement direct. Consultez votre code local pour les exigences supplémentaires.

Préparation des tranchées

Pour assurer la réussite de l'installation, il est essentiel que le sol procure un soutien stable et continu à la tuyauterie.

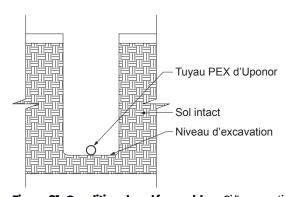


Figure 81: Condition du sol favorable — Si l'excavation de la tranchée se fait sans problème, installer la tuyauterie directement sur le fond préparé. Le fond doit être plat, sans trous, bosses ou cailloux.

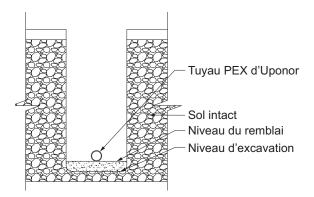


Figure 82: Condition du sol défavorable — En la présence de conditions défavorables (p. ex., sol rocailleux ou boueux, etc.), il peut être nécessaire de préparer la tranchée en utilisant un matériau granulaire de dimension et de classification adéquates afin d'assurer une base stable. Consultez votre code local pour les exigences additionnelles.

Remblayage de la tuyauterie

La sélection, l'emplacement et le compactage du sol sont essentiels dans la zone entourant la tuyauterie. Pour remblayer autour de la tuyauterie, utiliser du sable ou du gravier dont les particules ne dépassent pas ¾".

Compacter le remblayage initial autour de la tuyauterie pour procurer un soutien adéquat et empêcher la sédimentation. Il est particulièrement important de compacter adéquatement le sol autour du raccordement du robinet. Il est recommandé de mettre la tuyauterie sous pression avant de remblayer afin de détecter les dommages possibles. Dans les zones à circulation motorisée élevée, compacter le remblayage à 90 % de la densité maximale du sol.


Guide d'installation pour réseaux en PEX | 85

Ne pas utiliser d'argiles plastiques, de silts, de matériaux organiques ou de roches coupantes ou trop grosses pour le remblayage autour de la tuyauterie. Compacter le remblayage à partir du sol de fondation jusqu'au niveau, précisé dans le code local, recouvrant la tuyauterie de 4 à 6 po pour protéger les tuyaux et empêcher que la sédimentation exerce une contrainte sur les raccords et les tuyaux.

Installation

Installer la tuyauterie en PEX d'Uponor dans le sol, en s'assurant que les charges externes ne causeront pas une éventuelle diminution de la dimension verticale de la section transversale du tuyau supérieure à 5 % du diamètre extérieur. Installer les tuyaux en PEX d'Uponor en serpentin, en laissant assez de jeu pour permettre la contraction de la tuyauterie due aux changements de température avant le remblayage. Le taux de dilatation linéaire des tuyaux en PEX d'Uponor est d'approximativement 1,1" par changement de 10 °F par 100 pi de tuyau (27,94 mm par changement de 5,56 °C par 30,48 m de tuyau).

Note: Ne pas utiliser de blocs pour soutenir la tuyauterie ou modifier le calibre de la tuyauterie. Ne pas installer de canalisation d'eau potable en dessous ou au-dessus de fosses septiques, fosses d'aisance ou fosses de drainage.

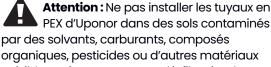

organiques, pesticides ou a dutres materiau nuisibles qui peuvent causer l'infiltration, la 86 | uponor.com corrosion, la dégradation ou la défaillance structurelle des tuyaux. Si de telles conditions sont soupçonnées, effectuez une analyse du sol ou de l'eau souterraine pour déterminer si la tuyauterie en PEX d'Uponor est appropriée pour l'installation en question. Voir les normes locales pour des spécifications supplémentaires.

Manipulation et entretien

Même si les tuyaux en PEX d'Uponor sont très résistants aux déformations et à l'abrasion, il est néanmoins important de les manipuler avec soin lors de l'installation afin d'éviter tous dommages ou défauts. Si les tuyaux sont endommagés durant l'installation, couper et réparer la section affectée avant de remblayer.

Pour réparer un tuyau déformé, consultez la section Reformer un tuyau déformé à la **page 26**. Si le tuyau est endommagé au-delà de la capacité de sa mémoire thermique, utiliser un raccord de réparation ProPEX. Les raccords en EP ne sont pas réutilisables.

Forage directionnel horizontal (FDH)

Le forage directionnel horizontal est une technique utilisée lorsque le creusage de tranchées ou l'excavation ne sont pas possibles. L'utilisation d'un appareil de forage à la surface est une méthode manoeuvrable et sans tranchée d'installation souterraine de tuyaux suivant un arc de forage étroit et minimisant l'impact sur les zones environnantes.

Cette méthode convient à différentes conditions de sol. Le FDH est classifié en divers types :

- Mini-FDH
 - -Distances inférieures à 600 pi
 - -Profondeurs jusqu'à 15 pi
 - -Diamètres de tuyaux jusqu'à 12"
 - Capacité jusqu'à 20 000 lb et puissance inférieure à 950 pi/lb
- Maxi-HDD
 - -Distances supérieures à 600 pi
 - -Profondeurs jusqu'à 200 pi
 - -Diamètres de tuyaux jusqu'à 48"
 - -Capacité jusqu'à 100 000 lb et puissance jusqu'à 80 000 pi/lb

Critères pour l'utilisation de tuyaux PEX d'Uponor dans les applications de FDH:

- Utiliser uniquement le tuyau en PEX d'Uponor en tant que « tuyau d'insertion ».
- Prendre les précautions nécessaires pour s'assurer que la tuyauterie n'est pas exposée à des objets coupants.
- Ne pas dépasser le rayon de cintrage minimal, c'est-à-dire 6 fois le diamètre extérieur du tuyau.
- Effectuer un essai de pression sur la tuyauterie installée afin d'en assurer l'intégrité.

Consulter le Rapport Technique 46 de la PPI, Directives pour l'utilisation du mini-forage directionnel horizontal pour l'installation de tuyauterie en polyéthylène haute densité, pour les applications FDH utilisant la tuyauterie PEX d'Uponor.

Raccords et méthodes de raccordement

Utiliser des raccords ProPEX ou d'autres raccords à compression approuvés pour raccorder les éléments de la tuyauterie ensemble ou aux ensembles et robinets d'arrêts. Les fabricants approuvés sont Ford Meter Box Company, Mueller Company, A.Y. McDonald Mfg. Co. et Philmac.

Dans le cas d'utilisation de raccords à compression avec des tuyaux en PEX d'Uponor, des renforts en plastique ou en acier inoxydable doivent être installés à l'intérieur du tuyau au niveau du raccordement. Pour les applications d'enfouissement direct, utiliser des raccords ProPEX en laiton sans plomb ou en EP pour les tuyaux en PEX jusqu'à 3". Pour les raccords en laiton sans plomb, Uponor recommande l'utilisation d'une pellicule en plastique d'au moins 6 mil.

Tension pendant 12 h - PEX-a SDR9				
Dim. nom. tuyau	Coefficient de sécurité au seuil de tension	Effort de tension maximal à 73°F/22,8°C- lb (N)		
1/2"	0,4	128 (569)		
3/4"	0,4	248 (1 103)		
1"	0,4	411 (1 828)		
1¼"	0,4	615 (2 735)		
1½"	0,4	859 (3 821)		
2"	0,4	1 465 (6 516)		
2½"	0,4	2 239 (9 960)		
3"	0,4	3 169 (14 096)		

Tableau 17 : Effort de tension sécuritaire

Note: L'effort de tension maximal est calculé selon la méthode comprise dans la norme ASTM F1804.

Essai de pression

Applications résidentielles

- Appliquer une pression de 25 psi (1,7 bar) supérieure à la pression de fonctionnement ou 100 psi (6,9 bar).
- 2. Tester en conformité avec les codes locaux.

Applications commerciales

- Vérifier visuellement que tous les raccordements respectent les directives d'Uponor.
- Vérifier que tous les composants, appareils et équipements non homologués pour la pression du test sont isolés du réseau en essai.
- Vérifier que tous les autres matériaux de tuyauterie thermoplastiques sont isolés du réseau en essai.
- 4. Remplir le réseau d'eau potable, d'air ou d'un mélange des deux.
- 5. Conditionner le réseau à 1,5 fois la pression de test requise pendant 30 minutes. Cette procédure exige un pompage constant ou le cyclage du robinet et du compresseur afin de maintenir une pression de 1,5 fois la pression du test. Si le robinet et le compresseur sont cyclés, appliquer une pression additionnelle lorsque la pression a diminué de 10 psi (0,7 bar).
- 6. Après le conditionnement du réseau pendant

30 minutes, relâcher rapidement la pression en excès en ouvrant le robinet. Fermer le robinet lorsque le réseau atteint la pression de test désirée.

Note: Uponor recommande une pression de test de 80 psi (5,5 bar) (sauf si le code local exige des pressions plus élevées).

- 7. Une fois le robinet fermé, vérifier la présence d'une légère montée de pression de 3 à 6 psi (0,2 à 0,4 bar). Cette augmentation aura lieu à mesure que le diamètre intérieur (D.I.) du tuyau se contracte pour s'équilibrer à la pression plus basse.
- Vérifier visuellement la présence de fuites et surveiller la pression pendant la période spécifiée par votre code local (un test typique peut durer entre 2 et 24 heures).
- 9. S'il n'y pas de baisse de pression, le réseau est considéré étanche.

Note: De légères fluctuations de pression sont normales en raison des changements de température ambiante, surtout pour les essais réalisés sur de longues périodes (p. ex., 24 h).

10. Rincer le réseau tel qu'exigé par votre code local.

Note: Si l'essai de pression du réseau est effectué avec de l'eau, rincer complètement l'eau du réseau avant que la température de l'air ambiant baisse sous 32°F (0°C), pour éviter des dommages à la tuyauterie et à l'équipement associé.

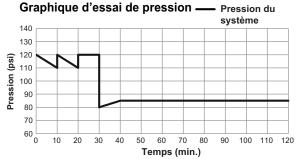


Figure 83: Graphique d'essai de pression

Rinçage du réseau

Uponor **recommande de rincer** les réseaux de plomberie et tous les appareils sanitaires reliés au réseau d'eau potable avec de l'eau potable propre avant l'occupation du bâtiment. Consulter les codes locaux pour savoir si d'autres exigences s'appliquent.

Désinfection du réseau d'eau

Lorsqu'une désinfection du réseau est

nécessaire, le traitement peut être effectué par désinfection thermique ou chimique.

Désinfection thermique – Pour la « désinfection thermique », augmenter la température de l'eau chaude à 160°F (71°C) et maintenir à cette température en rinçant le réseau pendant au moins 5 minutes, mais moins de 24 heures, sur une base mensuelle. Des précautions doivent être prises pour éviter les brûlures à des températures élevées.

Désinfection chimique – Avant d'introduire des produits chimiques dans un réseau de plomberie,

il faut considérer que les produits chimiques de désinfection sont de puissants agents oxydants et ont le potentiel de réduire la durée de vie du réseau de tuyauterie. Voir le **tableau 18** pour la concentration maximale recommandée des produits chimiques courants utilisés pour la désinfection, ainsi que la durée et la température correspondantes.

Note : Rincer le réseau avec de l'eau potable propre après la désinfection.

Lors de la désinfection thermique et chimique, le réseau ne doit pas dépasser une pression de 80 psi ou la pression maximale indiquée au **tableau 18.**

Dioxyde de chlore

Uponor ne recommande **pas** l'utilisation de ses tuyaux en PEX et raccords ProPEX dans les réseaux de distribution d'eau potable où le dioxyde de chlore est utilisé pour la désinfection secondaire ou où des systèmes d'injection utilisant du dioxyde de chlore sont utilisés. Cette directive est basée sur les données actuellement disponibles relatives aux effets à long terme du dioxyde de chlore sur les réseaux de tuyauterie en PEX aux concentrations admissibles.



Remarques importantes sur la désinfection du réseau

Uponor does NOT recommend long-term or continuous-dosing chemical treatments.

- Uponor ne recommande PAS l'utilisation de traitements chimiques à long terme ou à dosage continu.
- Ne pas utiliser de désinfection chimique ou de traitement chimique intensif sur une base

mensuelle. Limiter la désinfection chimique à quatre cycles pendant la durée de vie du réseau de tuyauterie.

- Ne pas utiliser d'agents oxydants forts, tels que l'ozone, le dioxyde de chlore, etc.
- Ces directives concernent le traitement de désinfection et ne remplacent pas les directives de fonctionnement normal.

Ces directives sont énoncées à titre informatif uniquement, et il incombe au gestionnaire de l'installation, à l'entrepreneur en gestion de l'eau et à l'utilisateur final de veiller à la santé du réseau et d'assurer la compatibilité et l'efficacité du traitement de désinfection avec l'intégralité du réseau de plomberie.

Si vous prévoyez utiliser d'autres traitements ou produits chimiques non abordés dans ce document, communiquez avec les services techniques d'Uponor pour vérifier la compatibilité avant d'exposer le réseau. Si nécessaire, consultez le fabricant de produits chimiques pour vérifier la compatibilité du désinfectant avec tous les composants du réseau de plomberie et de l'installation.

Ces directives peuvent être modifiées en tout temps. Communiquer avec les services techniques d'Uponor au 888.594.7726 pour obtenir les dernières directives.

Produit		Concentration	Maxi	Maximum
chimique	symbole	de chlore libre	Durée	Température
Hypochlorite	Ç	200 mg/I (ppm)	3 heures	
de sodium	0000	50 mg/L (ppm)	24 heures	(0000)
Chlore		200 mg/L (ppm)	3 heures	//-r (23-C)
(liquide ou	CI2	50 mg/L (ppm)	24 heures	
gazeux)		4 mg/L (ppm)	72 heures	140°F (60°C)
Peroxyde	CC	200 mg/L (ppm)	3 heures	
d'hydrogène	7070	50 mg/L (ppm)	24 heures	(0090)
		200 mg/L (ppm)	3 heures	//-r (23-C)
Chloramines	NH2CI	50 mg/L (ppm)	24 heures	
		4 mg/L (ppm)	72 heures	140°F (60°C)

Tableau 18 : Directives de désinfection d'Uponor

Additifs pour l'eau

L'industrie du bâtiment utilise couramment les produits en PEX d'Uponor dans les applications de tuyauterie hydronique, principalement pour transporter l'eau entre les dispositifs de chauffage et refroidissement de l'eau (p. ex., chaudières, refroidisseurs) et les unités terminales comme les ventiloconvecteurs. Les tuyaux en PEX d'Uponor offrent de nombreux avantages, dont la légèreté, la résistance à la corrosion, la facilité d'assemblage et la rentabilité. En plus des tuyaux en PEX, ces réseaux comprennent divers raccords ProPEX (p. ex., tés, coudes, raccords, etc.) en laiton ou en EP. La plupart des réseaux de tuyauterie hydroniques intègrent des composants métalliques fournis par des tiers, qui doivent être protégés contre la corrosion. Il faut également tenir compte des facteurs externes, tels que la température et les contraintes induites, en plus des conditions de l'eau, telles que le pH, le contrôle des impuretés et la gestion du tampon. Ainsi, divers additifs sont typiquement ajoutés à l'eau transportée dans les réseaux de tuyauterie hydroniques. Pour éviter d'endommager les tuyaux en PEX et les raccords ProPEX d'Uponor, toutes ces variables doivent être prises en compte dans le choix des additifs et seuls des produits compatibles chimiquement avec les composants Uponor doivent être utilisés.

Afin de guider la sélection d'un additif compatible avec les tuyaux en PEX et les raccords ProPEX d'Uponor, le **tableau 19** indique les concentrations recommandées pour l'eau traitée utilisée dans les réseau Uponor.

Concentration	Faible	Élevée
рН	7	9,1
Nitrite	0 ppm	≤2000 ppm
Métal soluble – fer	0 ppm	≤ 2 ppm
Métal soluble – cuivre	0 ppm	≤1 ppm
Azole —TTA	0 ppm	≤ 100 ppm
Molybdate	0 ppm	≤ 500 ppm

Tableau 19 : Concentrations recommandées pour l'eau traitée

La sélection d'un agent de nettoyage doit également faire l'objet de considérations. Un nettoyage du réseau hydronique est habituellement effectué au moment de la mise en service. Pour les réseaux en PEX d'Uponor, le processus de nettoyage doit:

- Ne pas dépasser 72 heures
- · Utiliser des produits nettoyants sans pétrole
- Ne pas dépasser un pH de 11
- Maintenir une température d'eau inférieure à 140°F (60°C)

Avant de nettoyer le réseau hydronique, s'assurer que l'entrepreneur en gestion de l'eau est informé des directives ci-dessus.

Ces directives peuvent être modifiées en tout temps. Communiquer avec les services techniques d'Uponor au 888.594.7726 pour obtenir les dernières directives Ces directives sont fournies à titre informatif uniquement et il incombe au fournisseur d'additifs, à l'entrepreneur en gestion de l'eau et à l'utilisateur final d'assurer la compatibilité et l'efficacité de l'eau hydronique traitée avec l'intégralité du réseau de tuyauterie hydronique.

Identification des tuyaux

Les tests d'Uponor permettent l'utilisation de rubans pour tuyaux, de rubans adhésifs et de marqueurs pour identifier les produits de tuyauterie en PEX Uponor.

Peindre les tuyaux en PEX

Il est possible d'utiliser des peintures à base de latex et d'acrylique, comme une peinture extérieure en latex acrylique à 100 %, sur les tuyaux en PEX d'Uponor. Ces produits n'endommageront pas la structure moléculaire ou l'intégrité des tuyaux PEX et des raccords ProPEX (EP ou laiton).

Paramètres de fonctionnement Limites extrêmes de température et de pression

En cas de dysfonctionnement de l'équipement ou du système, les tuyaux en PEX d'Uponor peuvent résister à des températures allant jusqu'à 210°F à 150 psi (99°C à 10 bar) pendant un maximum de 48 heures en attendant l'exécution des travaux de réparation.

Note: Les exigences en matière de température et de pression excessives sont uniquement fournies pour démontrer que la tuyauterie PEX peut temporairement résister à des valeurs élevées intermittentes et ne doivent pas être utilisées comme paramètres de conception du réseau.

98 | uponor.com

s de conception n PEX d'Uponor	Vélocité	
ales des paramètre: s pour les réseau en	Pression	
Limites maximo recommandés	Température	
Type de réseau		

10 pi/s 8 pi/s

80 psi (5,5 bar)

140°F (60°C)

Réseau d'eau froide domestique Réseau d'eau chaude domestique

See **Tableau 21**

 Reseau de recirculation d'eau chaude domestique (dédié)¹	140°F (60°C)	80 psi (5,5 bar)	2 pi/s
 Réseau d'eau chaude de chauffage	Voir tak	/oir tableau 21	8 pi/s
Réseau d'eau refroidie	Voir tak	/oir tableau 21	8 pi/s
Tableau 20 : Limites maximales des paramètres de conception recommandés pour réseau en PEX d'Unonor	s des paramètres c	le conception recor	nmandés pour

r les Dimensionné selon les exigences énoncées dans le manuel Plumbing Engineering Design Handbook (PEDH),

Volume 2, Plumbing Systems de l'ASPE

Note : Pour les réseaux nécessitant des pressions et/ou des températures au-delà des valeurs recommandées, communiquer avec les services techniques d'Uponor au 888.594.7726.

Tem	pératures e	et pressions
nom	inales hyd	rostatiques

°F/°C	psi/bar
200,0/93,3	80/5,5
190,0/87,8	90/6,2
180,0/82,2	100/6,9
170,0/76,7	106/7,3
160,0/71,1	111/7,7
150,0/65,6	117,8,0
140,0/60,0	123/8,5
130,0/54,4	128/8,8
120,0/48,9	134/9,2
110,0/43,3	139/9,6
100,0/37,8	145/10,0
90,0/32,2	151/10,4
80,0/26,7	156/10,8
73,4/23,0	160/11,0
60,0/15,6	168/11,6
50,0/10,0	173/11,9
40,0/4,4	179/12,3

Tableau 21: Températures et pressions nominales hydrostatiques interpolées des produits en PEX d'Uponor pour les réseaux hydroniques et les réseaux d'eau froide domestique

Recirculation d'eau chaude domestique

Pour en savoir plus sur les réseau d'eau chaude domestique et de recirculation d'eau chaude domestique, consultez les définitions suivantes et les informations au **tableau 20**. Important: Les dommages causés par des conditions de fonctionnement inappropriées du réseau de recirculation d'eau chaude domestique ont pour effet d'annuler la garantie d'Uponor. S'il existe des différences entre les recommandations d'Uponor et le code applicable, respecter les critères les plus restrictifs. Par exemple, lorsque les recommandations d'Uponor sont plus restrictives que le code local, suivre les recommandations d'Uponor pour assurer que le produit fonctionne comme prévu et reste couvert par la garantie.

Température du réseau d'eau chaude domestique et de recirculation d'eau chaude domestique

La régulation de la température de l'eau fournie est essentiel pour assurer la longévité du réseau de plomberie, la santé des occupants, l'efficacité énergétique et la durabilité. Cette section comprend quelques exemples de régulation adéquate de la température de l'eau chaude domestique afin de s'assurer qu'elle ne dépasse pas la température maximale recommandée de 140°F (60°C) pour les tuyaux AquaPEX d'Uponor.

Cadrans de température

Les chauffe-eau traditionnels sont typiquement munis d'un cadran pour régler la température de l'eau dans le réservoir. La plupart de ces cadrans sont identifiés de manière arbitraire (par exemple, A, B, C ou tiède, chaud, etc.). Il est important de confirmer ces réglages à l'aide d'une jauge de température installée à la sortie du chauffe-eau (côté chaud). Utiliser un thermomètre pour mesurer la température de l'eau à l'appareil le plus proche. Laisser couler l'eau pour s'assurer que l'échantillon reflète la température du réservoir.

Guide d'installation pour réseaux en PEX | 101

Commandes numériques

Certains appareils, comme les réservoirs d'eau indirects et les chauffe-eau instantanés, utilisent des commandes intégrées pour gérer la température de l'eau fournie au réseau d'eau chaude domestique. Il est important de se familiariser avec ces commandes pour régler correctement une température optimale et efficace, soit entre 115°F (46°C) et 122°F (50°C). L'écran d'affichage de la température permet de confirmer que la température réglée est maintenue pendant le cycle de chauffage.

Aquastats

Régler le cadran de l'aquastat pour obtenir la température souhaitée selon les exigences de conception. Confirmer le réglage de l'aquastat (ou du réservoir) en mesurant la température du réseau d'eau chaude domestique et à l'appareil le plus proche.

Mélangeurs

Dans les installations où les commandes fournies ou intégrées ne suffisent pas à maintenir la température d'eau souhaitée, il est possible d'installer un mélangeur pour garantir les conditions de fonctionnement.

Vannes de modulation

En raison des dimensions et du volume d'eau nécessaires pour fournir l'eau chaude domestique aux occupants de structures commerciales, il peut être nécessaire d'installer une ou plusieurs vannes modulantes pour réguler les fluctuations de la demande d'eau d'alimentation.

Pression du réseau

Si la pression du réseau n'est pas adéquatement régulée et maintenue, les pressions statiques ou fluctuantes excessives peuvent entraîner des problèmes de performance prématurés des appareils reliés au réseau de plomberie, y compris les chauffe-eau, les machines à laver, les lave-vaisselle et les robinets de chasse, pour n'en nommer que quelques-uns. La section suivante comprend des informations sur les sources possibles de pression accrue ainsi que les moyens de prévenir ou de contrôler les fluctuations de pression.

- Disconnecteurs/clapets antiretour L'eau se dilate lorsqu'elle est chauffée. Cela peut augmenter la pression de l'eau dans le réseau de plomberie au-delà de la limite recommandée de 80 psi. Dans les réseaux sans clapet antiretour, le volume supplémentaire peut être réabsorbé dans le réseau principal. Cependant, dans les réseaux munis de clapets antiretour la dilatation se produit à l'intérieur même du réseau de plomberie, ce qui peut augmenter la pression au-delà des limites admissibles. Comme les compteurs d'eau sont souvent munis de clapets antiretour qui peuvent être difficiles à identifier, il est important d'installer un réservoir de dilatation dans ces circonstances.
- Réservoir de dilatation Conformément à la plupart des principaux codes de plomberie en Amérique du Nord, les réseaux dotés de dispositifs antiretour sur la conduite d'eau principale doivent être accompagnés d'un réservoir de dilatation ou d'un autre dispositif approuvé pour limiter la

dilatation thermique. Les réseaux utilisant ces dispositifs sont plus susceptibles de subir des pressions élevées qui peuvent être supérieures à la limite maximale recommandée de 80 psi en raison de la dilatation thermique de l'eau chauffée. Installer les réservoirs de dilatation sur la conduite d'alimentation d'eau froide du chauffe-eau et les dimensionner en fonction de la capacité du réservoir du chauffe-eau. Consulter les directives d'installation du fabricant du chauffe-eau pour en savoir plus sur les réservoirs de dilatation et autres dispositifs similaires.

- Régulateurs de pression Depuis quelques années, les services publics ont tendance à augmenter la pression de l'eau d'alimentation au-dessus de 80 psi afin d'alimenter davantage de foyers. Dans de tels cas, Uponor recommande d'installer un régulateur de pression pour limiter la pression entrant dans le réseau de plomberie. La pressurisation typique du réseau doit être comprise entre 50 et 60 psi.
- Soupapes de surpression secondaires Dans les situations où d'autres méthodes de contrôle de la pressurisation ne fonctionnent pas ou ne sont pas une option, on peut installer une soupape de surpression secondaire. Les soupapes de surpression typiques fournies avec les chauffeeau sont réglées pour relâcher la pression à 125 ou 150 psi. Une soupape de surpression secondaire réglée à 80 psi assurera une protection adéquate contre les pointes de pression.

- Dispositifs antibélier Un coup de bélier est une onde de choc à haute pression qui se propage à travers un réseau de tuyauterie lorsque l'eau en mouvement est forcée de s'arrêter ou de changer de direction rapidement. Ce phénomène se produit lorsque le réseau d'eau domestique comprend des électrovannes à clapet antiretour et à fermeture rapide. Un coup de bélier est présent lorsqu'il y a un bruit de cognement ou de claquement dans le réseau, mais, selon les matériaux de tuyauterie installés, peut ne pas être perceptible. Ces pointes peuvent endommager l'équipement relié au réseau, y compris les pompes, les appareils sanitaires, les jauges, etc., en plus de créer une contrainte excessive dans les tuyaux. Ce qui peut nuire à la durée de vie du réseau. Pour se protéger, il est possible d'installer des clapets antiretour silencieux ou à ressort avec antibéliers. Les autres options pour gérer les coups de bélier comprennent la réduction de la pression de fonctionnement et/ou de la vitesse du débit ou l'installation de régulateurs de pression dans la conduite d'alimentation.
- Pompes de surpression Les pompes de surpression utilisées pour augmenter la pression et le débit d'eau peuvent parfois dépasser les limites admissibles de la tuyauterie d'eau domestique. Il est important de s'assurer que le fonctionnement de la pompe de surpression ne dépasse pas les limites de la tuyauterie.

Robinets d'équilibrage

Les robinets d'équilibrage permettent de contrôler le débit pour garantir le bon fonctionnement des régulateurs. Il est important d'en installer, car les réseaux déséquilibrés peuvent produire de larges variations de température, de pression et de vitesse.

Équilibrage des réseaux de recirculation d'eau chaude

Les réseaux de recirculation d'eau chaude nécessitent un équilibrage du débit pour maintenir des températures et des débits adéquats à travers le réseau. Si les réseaux ne sont pas correctement équilibrés, l'eau recirculée a tendance à court-circuiter dans la boucle la plus courte du réseau, engendrant des vitesses élevées dans cette boucle et entraînant des retards dans l'acheminement de l'eau chaude vers les boucles éloignées.

Il est important d'isoler les canalisations de recirculation d'eau chaude, d'autant plus qu'elles nécessitent généralement peu de débit pour maintenir une température adéquate. Uponor limite la vitesse maximale pour les réseaux de recirculation d'eau chaude à 2 pi/s dans la tuyauterie PEX d'Uponor de retour d'eau chaude dédiée (voir **tableau 22**). Pour l'équilibrage du réseau, utiliser des dispositifs d'équilibrage comme des robinets d'équilibrage ou des limiteurs de débit. Envisager l'utilisation de robinets d'équilibrage thermostatiques avec moteur à commutation électronique (ECM) et de pompes de retour d'eau chaude domestique à vitesse variable. Chaque robinet d'équilibrage

106 | uponor.com

nécessite l'installation d'un clapet antiretour, dans la canalisation ou intégré à l'ensemble de la vanne d'équilibrage, afin d'empêcher l'écoulement inverse de la décharge de l'appareil. Uponor recommande de conserver les rapports d'équilibrage pour s'y référer plus tard au besoin.

Dim. nom tuyau	Vélocité (pi/s)	Débit (gpm)	Perte de charge par pi 120°F/48,9°C
1/2"	2	1,1	0,0195
3/4"	2	2,2	0,0126
1"	2	3,6	0,0092
1¼"	2	5,4	0,0072
1½"	2	7,5	0,0059
2"	2	12,9	0,0042
2½"	2	19,8	0,0033
3"	2	28,1	0,0026

Tableau 22 : Débits des réseaux en PEX d'Uponor à 2 pi/s

Annexe A : Dimensions et caractéristiques physiques des tuyaux PEX d'Uponor

Dim. ruygu D.I. du tuygu Poids tuygu seulement tuygu Contenu du tuygu gal/pi (l/m) Poids tuygu gal/pi (l/m	Dimen	sions et car	actéristiqu	les physiques de	Dimensions et caractéristiques physiques des tuyaux PEX SDR9 d'Uponor	R9 d'Uponor
0,375 0,241 0,04 (0,018) 0,0024 (0,009) 0,500 0,35 0,05 (0,022) 0,005 (0,018) 0,625 0,475 0,06 (0,027) 0,0092 (0,034) 0,750 0,574 0,08 (0,036) 0,0134 (0,050) 0,875 0,671 0,1 (0,045) 0,0184 (0,069) 1,125 0,862 0,2 (0,090) 0,0303 (0,114) 1,375 1,054 0,44 (0,199) 0,0632 (0,239) 2,125 1,629 0,682 (0,309) 0,1083 (0,409) 2,625 2,011 0,93 (0,421) 0,1649 (0,624) 3,125 2,4 1,28 (0,580) 0,2351 (0,889)	Dim. nom. tuyau	D.E. du tuyau (po)	D.I. du tuyau (po)	Poids tuyau seulement Ib/pi (kg/m)	Contenu du tuyau gal/pi (I/m)	Poids tuyau et eau Ib/pi (kg/m)
0,50 0,35 0,05 (0,022) 0,005 (0,018) 0,0625 0,475 0,06 (0,027) 0,0092 (0,034) 0,057 0,075 0,075 0,06 (0,027) 0,0092 (0,034) 0,075 0,0574 0,08 (0,036) 0,0134 (0,050) 0,875 0,671 0,1 (0,045) 0,0184 (0,069) 1,125 0,862 0,2 (0,090) 0,0303 (0,114) 1,625 1,244 0,44 (0,199) 0,0632 (0,239) 2,125 1,629 0,682 (0,309) 0,1083 (0,409) 2,625 2,011 0,93 (0,580) 0,126 (0,899)	"4"	0,375	0,241	0,04 (0,018)	0,0024 (0,009)	0,06 (0,027)
0,625 0,475 0,06 (0,027) 0,0092 (0,034) 0,750 0,574 0,08 (0,036) 0,0134 (0,050) 0,875 0,671 0,1 (0,045) 0,0184 (0,069) 1,125 0,862 0,2 (0,090) 0,0184 (0,069) 1,375 1,054 0,24 (0,164) 0,0453 (0,171) 1,625 1,244 0,44 (0,199) 0,0632 (0,239) 2,125 1,629 0,682 (0,309) 0,1083 (0,409) 2,625 2,011 0,93 (0,421) 0,1649 (0,624) 3,125 2,4 1,28 (0,580) 0,2351 (0,889)	3/8"	09'0	0,35	0,05 (0,022)	0,005 (0,018)	0,09 (0,040)
0,750 0,574 0,08 (0,036) 0,0134 (0,050) 0,875 0,671 0,1 (0,045) 0,0184 (0,069) 1,125 0,862 0,2 (0,090) 0,0303 (0,114) 1,375 1,054 0,34 (0,154) 0,0453 (0,71) 1,625 1,244 0,44 (0,199) 0,0632 (0,239) 2,125 1,629 0,682 (0,309) 0,1083 (0,409) 2,625 2,011 0,93 (0,421) 0,1649 (0,624) 3,125 2,4 1,28 (0,580) 0,2351 (0,889)	1/2"	0,625	0,475	0,06 (0,027)	0,0092 (0,034)	0,14 (0,063)
0,875 0,671 0,1 (0,045) 0,0184 (0,069) 1,125 0,862 0,2 (0,090) 0,0303 (0,114) 1,375 1,054 0,34 (0,154) 0,0453 (0,171) 1,625 1,244 0,44 (0,199) 0,0632 (0,239) 2,125 1,629 0,682 (0,309) 0,1083 (0,409) 2,625 2,011 0,93 (0,421) 0,1649 (0,624) 3,125 2,4 1,28 (0,580) 0,2351 (0,889)	.a/8	0,750	0,574	0,08 (0,036)	0,0134 (0,050)	0,19 (0,086)
1,125 0,862 0,2 (0,090) 0,0303 (0,114) 1,375 1,054 0,34 (0,154) 0,0453 (0,171) 1,625 1,244 0,44 (0,199) 0,0632 (0,239) 2,125 1,629 0,682 (0,309) 0,1083 (0,409) 2,625 2,011 0,93 (0,421) 0,1649 (0,624) 3,125 2,4 1,28 (0,580) 0,2351 (0,889)	34"	0,875	0,671	0,1 (0,045)	0,0184 (0,069)	0,25 (0,113)
1,375 1,054 0,34 (0,154) 0,0453 (0,171) (1,625 1,244 0,44 (0,199) 0,0632 (0,239) (0,2315 1,629 0,682 (0,309) 0,1083 (0,409) (2,625 2,011 0,93 (0,421) 0,1649 (0,624) (3,125 2,4 1,28 (0,580) 0,2351 (0,889) (3,125 2,4 1,28 (0,580) 0,2351 (0,889)	<u>-</u>	1,125	0,862	0,2 (0,090)	0,0303 (0,114)	0,45 (0,204)
1,625 1,244 0,44 (0,199) 0,0632 (0,239) 0,2125 1,629 0,682 (0,309) 0,1083 (0,409) 2,625 2,011 0,93 (0,421) 0,1649 (0,624) 3,125 2,4 1,28 (0,580) 0,2351 (0,889)	1¼"	1,375	1,054	0,34 (0,154)	0,0453 (0,171)	0,72 (0,326)
2,125 1,629 0,682 (0,309) 0,1083 (0,409) 2,625 2,011 0,93 (0,421) 0,1649 (0,624) 3,125 2,4 1,28 (0,580) 0,2351 (0,889)	11/2"	1,625	1,244	0,44 (0,199)	0,0632 (0,239)	0,96 (0,435)
2,625 2,011 0,93 (0,421) 0,1649 (0,624) 3,125 2,4 1,28 (0,580) 0,2351 (0,889)	2"	2,125	1,629	0,682 (0,309)	0,1083 (0,409)	1,58 (0,716)
2,4 1,28 (0,580) 0,2351 (0,889)	21/2"	2,625	2,011	0,93 (0,421)	0,1649 (0,624)	2,3 (1,043)
	m [*]	3,125	2,4	1,28 (0,580)	0,2351 (0,889)	3,24 (1,469)

Tableau 23 : Dimensions et caractéristiques physiques des tuyaux en PEX SDR9

Annexe B : Températures et pressions hydrostatiques nominales

Uponor maintient des spécifications normalisées pour ses tuyaux en PEX. Les tuyaux en PEX d'Uponor sont homologués pour les températures et pressions contenues au **tableau 24**.

Note: Les raccords d'Uponor en EP et en laiton possèdent les mêmes températures et pressions nominales que les tuyaux en PEX d'Uponor.

ASTM F876	- Températures ominales PEX SD	et pressions R9
Température nominale	Contrainte hydrostatique admissible (HDS) (psi)	Pression nominale avec eau (psi)
73.4°F/23°C	630	160 psi (11 bar)
180°F/82°C	400	100 psi (6,9 bar)
200°F/93°C	315	80 psi (5,5 bar)

Tableau 24 : Températures et pressions hydrostatiques nominales des tuyaux en PEX d'Uponor

Méthode d'interpolation

La pression nominale à différentes températures est déterminée en utilisant une corrélation linéaire avec les pressions nominales standard. Voir le **tableau 25** pour les calculs de température et de pression par interpolation.

Limites extrêmes de température et de pression

En conformité avec ASTM F876 : Spécification de la tuyauterie en polyéthylène réticulé (PEX), la limite extrême de température et de pression des tuyaux en PEX d'Uponor est de 210°F à 150 psi (99°C à 10 bar).

Cette norme exige que les tuyaux en PEX d'Uponor maintiennent leur intégrité pendant une période de 720 heures (30 jours) à 10°F (99°C) et 150 psi (10 bar). Si l'installation est confome aux directives, les produits en PEX d'Uponor ne seront pas endommagés dans ces conditions.

Note: Les exigences de température et de pression extrêmes sont toujours sujettes à l'approbation des codes du bâtiment locaux (p. ex., soupapes de température et de surpression).

Températures et pressions nominales hydrostatiques calculées par interpolation


°F/°C	PSI/bar
200,0/93,3	80/5,5
190,0/87,8	90/6,2
180,0/82,2	100/6,9
170,0/76,7	106/7,3
160,0/71,1	111/7,7
150,0/65,6	117/8,0
140,0/60,0	123/8,5
130,0/54,4	128/8,8
120,0/48,9	134/9,2
110,0/43,3	139/9,6
100,0/37,8	145/10,0
90,0/32,2	151/10,4
80,0/26,7	156/10,8
73,4/23,0	160/11,0
60,0/15,6	168/11,6
50,0/10,0	173/11,9
40,0/4,4	179/12,3

Tableau 25 : Températures et pressions nominales calculées par interpolation pour les tuyaux en PEX d'Uponor


Annexe C: Dimensions des raccords ProPEX




Tés de réduction ProPEX en EP		A	В	С	D	E	F
		ро	ро	ро	ро	ро	ро
Description	Nº pièce	mm	mm	mm	mm	mm	mm
½" PEX x ½" PEX	0.4755575	3/4	11/16	11/16	3/4	1/2	18/16
x ¾" PEX	Q4755575	19	18	18	19	13	24
34" PEX x ½" PEX	Q4757555	15/16	11/16	11/16	3/4	1/2	3/4
x ½" PEX	Q4737333	24	18	18	19	13	19
34" PEX x ½" PEX	Q4757557	15/16	11/16	11/16	3/4	1/2	15/16
x ¾" PEX	,	24	18	18	19	13	24
34" PEX x 34" PEX	Q4757563	15/16	11/16	11/16	15/16	9/16	7/8
x ⁵ / ₈ " PEX	`	24	18	18	24	14	22
34" PEX x 34" PEX	Q4757550	16/16	11/16	11/18	18/18	9/16	3/4
x ½" PEX	`	24	18	18	24	14	19
%" PEX x %" PEX	04757710	16/16	⁷ / ₈	7/8	15/16	11/16] ³ /16
x 1" PEX	Q 1707710	24	22	22	24	18	30
1" PEX x ¾" PEX	04751775] ³ /16	7/8	7/8	16/16	11/16	15/16
x ¾" PEX	~	30	22	22	24	18	24
1" PEX x ¾" PEX	Q4751751] ³ /16	7/8	7/8	¹⁶ / ₁₆	11/16] ³ /16
x 1" PEX	•	30	22	22	24	18	30
1" PEX x 1" PEX	Q4751150] ³ / ₁₆	7/8	7/8] ³ / ₁₈	11/18	3/4
x ½" PEX	`	30	22	22	30	18	19
1" PEX x 1" PEX	Q4751175] ³ / ₁₆	7/8	7/8] ³ / ₁₆	11/18	15/16
x ¾" PEX	,	30	22	22	30	18	24
1¼" PEX x 1" PEX	Q4751317] ³ / ₁₆	15/16	15/16	17/16	15/16	15/16
x ¾" PEX		30	25	25	37	24	24
1¼" PEX x 1" PEX x 1" PEX	Q4751311] ⁷ / ₁₆	15/16	15/16] ³ / ₁₆	15/16] ³ / ₁₆
1¼" PEX x 1¼"		37 1 ⁷ /16	25 ¾	25 ¾	30 1 ⁷ /16	24 ¾	30 ¾
PEX x ½" PEX	Q4751350	37	19	19	37	19	19
1¼" PEX x 1¼"		1 ⁷ / ₁₆	7/ ₈	7/a	17/16	19 3⁄4	15/ ₁₆
PEX x ¾" PEX	Q4751337	37	23	23	37	19	24
1¼" PEX x 1¼"		17/16	18/16	18/16	1 ⁷ /16	15/16	13/16
PEX x 1" PEX	Q4751331	37	25	25	37	24	30
1½" PEX x 1" PEX		111/16	1 ³ / ₁₆	13/16	1 ³ / ₁₆	11/8	15/16
x 34" PEX	Q4751517	43	30	30	30	28	24
1½" PEX x 1" PEX		111/16	13/16	13/16	13/10	11/8	13/16
x 1" PEX	Q4751511	43	30	30	30	28	30
1½" PEX x 1" PEX		111/18	11/4	1¼	13/10	15/16	111/16
x 1½" PEX	Q4751505	43	32	32	30	24	43

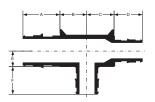


Tés de réductio	n ProPEX en EP	A	В	С	D	E	F
Description	Nio militara	ро	ро	ро	ро	ро	ро
Description	Nº pièce	mm	mm	mm	mm	mm	mm
1½" PEX x 1¼"	0.4751507]11/16]¹/s	11/8] ⁷ /16	⁷ /8	15/18
PEX x ¾" PEX	Q4751537	43	29	29	37	23	24
1½" PEX x 1¼"	Q4751531] ¹¹ / ₁₆	ارا ا	ارا_] ⁷ / ₁₆	7/8]3/16
PEX x 1" PEX	Q4/51531	43	29	29	37	23	30
1½" PEX x 1¼"	04751533] ¹¹ / ₁₆	וי/8	וין_8] ⁷ / ₁₆	7/8	17/16
PEX x 1¼" PEX	Q4/51533	43	29	29	37	23	37
1½" PEX x 1½"	Q4751550] ¹¹ /16	3/4	3/4]11/16	18/16	3/4
PEX x ½" PEX	Q4/51550	43	19	19	43	21	19
1½" PEX x 1½"	Q4751557] ¹¹ / ₁₆] ³ / ₁₆] ³ / ₁₆]11/18]³/ ₈	15/18
PEX x ¾" PEX	Q4/3133/	43	30	30	43	28	24
1½" PEX x 1½"	Q4751551] ¹¹ / ₁₆] ³ / ₁₆] ³ / ₁₆] ¹¹ / ₁₆	8/ا[] ³ / ₁₆
PEX x 1" PEX	Q4751551	43	30	30	43	28	30
1½" PEX x 1½"	Q4751553	וין ₁₆] ³ / ₁₆] ³ / ₁₆	۱۱۱/ ₁₆	וין ₈] ⁷ / ₁₆
PEX x 1¼" PEX	Q4751555	43	30	30	43	28	37
2" PEX x 1½"	Q4752575	2³/16] ⁵ /16] ⁵ /16]11/18] ⁵ /18	15/18
PEX x ¾" PEX	Q+702070	56	34	34	43	33	24
2" PEX x 1½"	04752051	2³/ ₁₆] ⁵ /16] ⁵ /16]11/18] ⁵ /16] ³ / ₁₆
PEX x 1" PEX	Q 1702001	56	34	34	43	33	30
2" PEX x 1½"	04752053	2³/ ₁₆	1 ³ / ₈	13/8] ¹¹ / ₁₈] ⁵ / ₁₆	17/16
PEX x 1¼" PEX	Q 02000	56	35	35	43	33	37
2" PEX x 1½"	04752055	$2^3/_{16}$] ³ / ₈	13/8] ¹¹ / ₁₈] ⁵ / ₁₆] ¹¹ / ₁₆
PEX x 1½" PEX	Q 02000	56	35	35	43	33	43
2" PEX x 1½"	04752152	2 ³ /16	1¾	1¾] ¹¹ /16	11/10	2 ³ /18
PEX x 2" PEX	~	56	44	44	43	26	56
2" PEX x 2"	O4752250	2³/16	3/4	3/4	2 ⁸ /16	11/18	3/4
PEX x ½" PEX	`	56	19	19	56	26	19
2" PEX x 2"	Q4752275	2 ³ / ₁₆] ⁵ / ₁₆] ⁵ / ₁₆	2 ³ / ₁₆] ⁵ / ₁₆	15/16
PEX x ¾" PEX	•	56	34	34	56	33	24
2" PEX x 2"	Q4752210	2 ³ / ₁₆] ⁵ / ₁₆] ⁵ / ₁₆	2 ⁸ / ₁₆] ⁵ / ₁₆] ³ / ₁₆
PEX x 1" PEX		56	34	34	56	33	30
2" PEX x 2"	Q4752213	2³/ ₁₈] ⁵ / ₁₆] ⁵ / ₁₆	2 ⁸ / ₁₆] ⁵ / ₁₆] ⁷ / ₁₈
PEX x 1¼" PEX		56	34	34	56	33	37
2" PEX x 2" PEX x 1%" PEX	Q4752215	2³/16] ⁵ /16] ⁵ / ₁₆	2 ⁸ /16] ⁵ / ₁₆	111/16
PEX X I/2 PEX		56	34	34	56	33	43

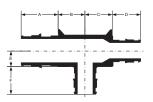

Tés de réduction ProPEX en EP		A	В	С	D	E	F
Bassariantian.	Nousière	ро	ро	ро	ро	ро	ро
Description	Nº pièce	mm	mm	mm	mm	mm	mm
2½" PEX x 2" PEX	Q4752525	213/16] ⁵ / ₈] ⁶ / ₈	28/18] ⁵ / ₁₆] ¹¹ / ₁₆
x 1½" PEX	Q-702020	72	41	41	56	33	43
2½" PEX x 2" PEX	Q4752522	213/18	2	2	23/18] ⁵ / ₁₈	23/18
x 2" PEX	Q-7/02022	72	51	51	56	33	56
2½" PEX x 2½"	Q4752557	2 ¹³ /16]¹/s]¹/s	2 ¹³ /16] ⁵ /18	15/18
PEX x ¾" PEX	Q-702007	72	29	29	72	33	24
2½" PEX x 2½"	Q4752510	213/18	1¼	1¼	213/18] ⁵ /18] ³ / ₁₆
PEX x 1" PEX	Q4732310	72	32	32	72	33	30
2½" PEX x 2½"	Q4752513	213/16	11/2	11/2	2 ¹³ /16] ⁵ /18] ⁷ / ₁₆
PEX x 1¼" PEX	Q-702010	72	38	38	72	33	37
2½" PEX x 2½"	Q4752515	213/16] ⁵ / ₈] ⁵ / ₈	213/18] ⁵ / ₁₈] ¹¹ / ₁₆
PEX x 1½" PEX	Q-702010	72	41	41	72	33	43
2½" PEX x 2½"	Q4752520	213/16	2	2	213/16	1¼	2³/16
PEX x 2" PEX	Q4732320	72	51	51	72	32	56
3" PEX x 2" PEX x	Q4753220	3³/ ₈	2	2	2³/ ₁₆] ⁹ / ₁₆	2³/ ₁₆
2" PEX	Q4733220	86	51	51	56	39	56
3" PEX x 2½" PEX	Q4753215	3³/ ₈] ⁵ / ₈] ⁵ / ₈	213/18] ⁹ / ₁₈	¹¹ / ₁₆
x 1½" PEX	Q-700210	86	41	41	72	39	43
3" PEX x 2½" PEX	Q4753252	3³/ ₈	2	2	213/18] ⁹ / ₁₈	2 ⁸ / ₁₆
x 2" PEX	Q-700202	86	51	51	72	39	56
3" PEX x 3" PEX x	Q4753375	3³/ ₈	וין.	וין.	3³/ ₈] ⁹ / ₁₈	15/16
¾" PEX	Q4733373	86	29	29	86	39	24
3" PEX x 3" PEX x	Q4753310	38/8	1¼	1¼	3³/ ₈] ⁹ / ₁₈] ³ / ₁₆
1" PEX	Q4733310	86	32	32	86	39	30
3" PEX x 3" PEX x	Q4753313	3³/ ₈	11/2	11/2	3³/ ₈] ⁹ / ₁₈] ⁷ / ₁₈
1¼" PEX	Q4733313	86	38	38	86	39	37
3" PEX x 3" PEX x	Q4753315	3³/ ₈] ⁵ / ₈] ⁵ / ₈	3³/ ₈] ⁹ /16] ¹¹ / ₁₆
1½" PEX	Q-1/00010	86	41	41	86	39	43
3" PEX x 3" PEX x	Q4753320	33/8	2	2	3³/8] ⁹ /16	2 ¹⁸ /18
2" PEX	Q4700020	86	51	51	86	39	72
3" PEX x 3" PEX x	Q4753325	33/8	21/2	21/2	3³/8] ⁹ /16	218/18
2½" PEX	Q4700020	86	64	64	86	39	72

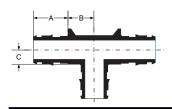


Tés ProPEX			В	С
Baradadaa	No ! >	ро	ро	ро
Description	Nº pièce	mm	mm	mm
%" PEX x %" PEX x %" PEX	O4755050	3/4	9/18	3/8
	Z	19	15	10
%" PEX x %" PEX x %" PEX	LF4705050	11/16	9/16	⁵ / ₁₆
7 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1	2. 170000	18	14	8
%" PFX x %" PFX x %" PFX	Q4757575	¹⁵ / ₁₆	11/16	1/2
/4 1 L	Q4/3/3/3	24	18	13
%" PFX x %" PFX x %" PFX	LF4707575	¹⁵ / ₁₆	11/16	3/8
74 FEX X 74 FEX X 74 FEX	LF4707575	24	18	10
1" PFX x 1" PFX x 1" PFX	0.4751010]3/16	7/8	11/18
I PEX X I PEX X I PEX	Q4751010	30	22	18
1" PFX x 1" PFX x 1" PFX	15 4701010]3/16	⁷ /8	9/16
I PEX X I PEX X I PEX	LF4701010	30	22	14
Williams Williams Williams	0.4751010] ⁷ / ₁₆	15/16	15/16
1¼" PEX x 1¼" PEX x 1¼" PEX	Q4751313	37	25	24
	=]11/16]3/16	11/8
1½" PEX x 1½" PEX x 1½" PEX	Q4751515	43	30	28
		28/18	19/16] ⁵ /a
2" PEX x 2" PEX x 2" PEX	Q4752000	56	40	41
		218/18	27/18]5/16
2½" PEX x 2½" PEX x 2½" PEX	Q4752500	72	62	34
		33/8	23/4	17/16
3" PEX x 3" PEX x 3" PEX	Q4753000	86	70	37
		50	, 0	57

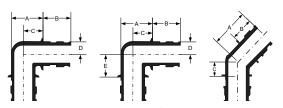


Coude en EP Coude en laiton			oude	45° e	en EP	
Coudes ProPEX		A	В	С	D	E
		ро	ро	ро	ро	ро
Description	Nº pièce	mm	mm	mm	mm	mm
½" PEX x ½" PEX	0.4700500	11/16	3/4	9/16	1/4	
Coude en EP	Q4760500	21	19	14	7	
%" PEX x %" PEX	Q4760750	11/16	¹⁵ / ₁₆	11/16	3/8	
Coude en EP	Q4760750	27	24	17	10	
%" PEX x %" PEX	LF4710750	11/18	¹⁸ / ₁₆	11/18	3/8	3/8
Coude en laiton LF	LF4/10/50	27	24	18	10	10
1" PEX x 1" PEX	Q4761000] ⁵ / ₈] ³ / ₁₆	7/8	13/16	
Coude en EP	Q4701000	42	30	22	20	
1" PEX x 1" PEX	Q4761010	1¾] ³ / ₁₆	9/18		
Coude 45° en EP	Q4701010	46	30	14		
1" PEX x 1" PEX	LF4711000	1¼] ³ / ₁₆	7/8	13/16	9/16
Coude en laiton LF	11 4711000	32	30	22	14	14
1¼" PEX x 1¼" PEX	Q4761250	1¾] ⁷ / ₁₆	8/ا[⁶ / ₈	
Coude en EP	Q-701200	43	37	28	15	
1¼" PEX x 1¼" PEX	Q4761313	21/18		⁵ /8		
Coude 45° en EP	Q 0.0.0	52	37	15		
1½" PEX x 1½" PEX	Q4761500	17/8] ¹¹ / ₁₆] ³ / ₁₆	11/16	
Coude en EP	~	47	43	30	17	
1½" PEX x 1½" PEX	Q4761515	2 ⁶ / ₁₆	¹¹ / ₁₆	⁶ / ₈		
Coude 45° en EP	~	59	43	15		
2" PEX x 2" PEX	Q4762000	2°/16	2 ⁸ /16	1 ⁵ /8	15/18	
Coude en EP		65	56	41	24	
2" PEX x 2" PEX	Q4762020	218/18	2 ³ / ₁₆	3/4		
Coude 45° en EP		74	56	19	10 /	
2½" PEX x 2½" PEX	Q4762500	35/16	213/16	21/8] ³ / ₁₆	
Coude en EP		84	72	53	31	
2½" PEX x 2½" PEX	Q4762525	313/16		1		
Coude 45° en EP		97	72	25	17 /	
3" PEX x 3" PEX Coude en EP	Q4763000	3 ¹⁵ / ₁₆ 99	3³/ ₈ 86	2½ 64	1 ⁷ /16 36	
3" PEX x 3" PEX		4½	33/8	1 ¹ / ₈	30	
Coude 45° en EP	Q4763030					
Coude 45° en EP		114	86	28		


116 | uponor.com

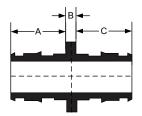


Raccords ProPEX		A	В	С
Description N° pièce		ро	ро	ро
Description	Nº pièce	mm	mm	mm
	Q4775050	3/4	1/8	3/4
½" PEX x ½" PEX	Q4773030	19	3	19
	LF4545050	11/16	1/8	11/16
	11 4343030	18	3	18
	Q4777575	15/18	1/8	¹⁵ /18
%" PFX x %" PFX	Q4///3/3	24	3	24
74 I LA A 74 I LA	LF4547575	15/18	1/8	¹⁵ /18
	114047070	24	3	24
	Q4771010] ³ /16	1/8] ³ /16
1" PEX x 1" PEX	Q4771010	30	3	30
	LF4541010] ³ / ₁₆	1/8] ³ / ₁₆
	LF4341010	30	3	30
1¼" PEX x 1¼" PEX	Q4771313] ⁷ /16	1/8] ⁷ /18
1/4 FEX X 1/4 FEX	Q4//1313	37	3	37
1%" PEX x 1%" PEX	Q4771515] ¹¹ /16	1/8]11/16
1/2 1 LX X 1/2 1 LX	Q4771010	44	3	44
2" PEX x 2" PEX	Q4772020	2³/16	1/4	2³/16
ZILAXZILA	Q4772020	56	6	56
2%" PEX x 2%" PEX	Q4772525	213/16	1/4	2 ¹³ /16
Z/2 L/\ \ Z/2 FL/\	Q+112323	72	6	72
3" PEX x 3" PEX	Q4773030	3³/ ₈	1/4	3³/ ₈
O I LA A O I LA	Q+170000	86	6	86

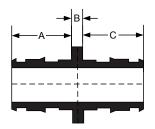


Raccords de réduction ProPEX		A	В	С
		ро	ро	ро
Description	Nº pièce	mm	mm	mm
34" PEX x ½" PEX	Q4775075	15/16	1/8	3/4
74 1 LX X 72 1 LX	Q+770070	24	3	19
	Q4777510] ³ /16	1/8	15/18
1" PFX x 3/4" PFX	Q 1777010	30	3	24
T T EX X 74 T EX	LF4547510] ³ / ₁₆	1/8	15/16
	2. 10 .7 0.0	30	3	24
1¼" PEX x ¾" PEX	Q4771307] ⁷ / ₁₈	1/8	15/16
174 1 27 77 74 1 27	Q 1771007	37	3	24
1¼" PEX x 1" PEX	Q4771310] ⁷ /16	1/8]3/16
174 TEXXITEX	Q 1771010	37	3	30
1%" PEX x ¾" PEX	Q4771507] ¹¹ / ₁₆	1/8	15/16
1/2 1 EX X /4 1 EX	Q 1771007	44	3	24
1%" PEX x 1" PEX	04771510] ¹¹ /16	1/8] ³ / ₁₆
1/2 1 EX X 1 1 EX	Q=771010	44	3	30
1%" PEX x 1¼" PEX	Q4771513]11/16	1/8] ⁷ / ₁₆
172 1 EX X 174 1 EX	Q 1771010	44	3	37
2" PEX x 1½" PEX	Q4772015	2³/ ₁₆	1/4	ןיין ₁₆
Z TEXXIIZ TEX	Q 1772010	56	6	44
2%" PEX x 1¼" PEX	04772513	2 ¹³ /16	1/4] ⁷ / ₁₆
2/2 LX X 1/4 LX	Q=772010	72	6	37
2%" PEX x 1%" PEX	Q4772515	2 ¹³ / ₁₆	1/4] ¹¹ / ₁₆
2/2 LX X //2 LX	Q+772010	72	6	44
2½" PEX x 2" PEX	Q4772520	213/16	1/4	2³/ ₁₆
2/2 1 LX X Z 1 LX	Q4772320	72	6	56
3" PEX x 2" PEX	Q4773020	3³/ ₈	1/4	2³/16
O I LA A Z I LA	Q 1770020	86	6	56
3" PEX x 2%" PEX	Q4773025	3³/ ₈	1/4	213/16
O I LA A Z/2 I LA	Q-7770020	86	6	72

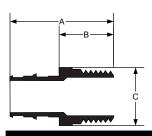


Adaptateurs filetés mâle en laiton	ProPEX	A	В	С
		ро	ро	ро
Description	Nº pièce	mm	mm	mm
3/8" PEX x ½" NPT	LF4523850] ⁵ / ₈	1	⁷ / ₈
78 FEA X 72 INFI	LF4523650	41	25	22
	Q5525050] ⁵ / ₈	7/8	⁷ / ₈
%" PEX x %" NPT	Q3323030	41	23	22
72 1 LA A 72 INI I	LF4525050] ¹¹ / ₁₈	¹⁵ / ₁₆	⁷ / ₈
	LI 4323030	42	24	22
%" PEX x %" NPT	LF4525075] ¹³ / ₁₆]¹/ ₁₆	1¹/ ₈
72 1 LA A 74 INI I	LI 4323073	45	27	29
	LF4527575	17/8	1	l¹/8
¾" PEX x ¾" NPT	LF4327373	48	25	29
	Q5527575	17/8	7/8	11/8
	Q3327373	47	23	29
%" PEX x 1" NPT	LF4527510	2¼	1¼]³/ ₈
	LI 4027010	56	32	35
	Q5527510	2]1/18]³/ ₈
	Q0027010	51	27	35
	LF4521075	21/4]1/16	1¼
1" PEX x ¾" NPT	LI 4021070	57	27	32
1 1 LX X /4 111 1	Q5521075	21/18]¹/ ₁₆	1¼
	Q0021070	53	27	32
	LF4521010	2 ⁵ /1e	11/8]³/a
1" PFY y 1" NPT	LI 4021010	59	29	35
1" PEX x 1" NPT	Q5521010	2¼]¹/ ₁₆	l³/ ₈
	Q0021010	57	27	35
	LF4521313	2 ⁵ / ₈] ³ / ₁₆	1¾
1¼" PEX x 1¼" NPT	LI TOZIOIO	66	30	44
1/4 I LA A 1/4 INI I	Q5521313	21/2]¹/ ₁₆	1¾
	Q0021010	64	27	44

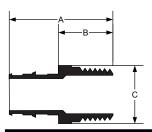


Adaptateurs filetés ProPEX mâle en laiton		A	В	С
		ро	ро	ро
Description	Nº pièce	mm	mm	mm
1½" PEX x 1½" NPT	LF4521515	3	1¼	2
	LF4521515	76	32	51
	Q5521515	2 ¹⁵ /1e	1¼	2
	Q5521515	74	32	51
	LF4522020	3º/1e]³/ ₈	2³/ ₈
2" PEX x 2" NPT	LF4522020	90	35	60
Z PEX X Z INFI	O5522020	37/18] ⁶ / ₁₈	2³/ ₈
	Q5522020	87	33	60
2%" PFX x 2%" NPT	LF4522525	413/18	2	3¼
2/2 FEA X 2/2 INPT	LF4522525	123	51	83
3" PEX x 3" NPT	LF4523030	5½	21/8	3¾
S PEX X S NPI	LF4523030	140	55	95

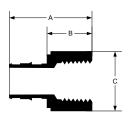


Adaptateurs filetés ProPEX femelle en laiton		A	В	С
			ро	ро
Description	Nº pièce	mm	mm	mm
	Q5575050] ⁹ / ₁₆	7/8	1
%" PEX x %" NPT	Q5575050	40	22	25
/2 FEA A /2 INF I	LF4575050] ⁹ / ₁₆	7/8	1
	LF4575050	40	22	25
½" PEX x ¾" NPT	LF4575075	1¾]1/16] ³ / ₁₆
72 FEA X 74 INF I	LF45/50/5	44	26	30
	Q5577575	17/8	7/8] ³ / ₁₆
3/4" PEX x 3/4" NPT	Q5577575	47	23	30
% PEXX% INPI	LF4577575	17/8	7/8] ³ / ₁₆
	LF45//5/5	47	23	30
	Q5577510	2¹/a] ³ / ₁₆	1½
		54	32	38
34" PEX x 1" NPT	LF4577510	23/16	1¼	1½
		56	32	38
	05571010	2³/ ₈] ³ / ₁₆	1½
1" PEX x 1" NPT	Q5571010	60	30	38
I FEA X I INFI	LF4571010	2³/ ₈]3/16	1½
	LF45/1010	60	30	38
	Q5571313	29/16	11/8	2
1¼" PEX x 1¼" NPT	Q3371313	65	28	51
174 FEA X 174 INF1	LF4571313	29/16	11/8	2
	LF45/1313	65	28	51
	Q5571515	2 ⁷ /a	11/8	21/4
1%" PEX x 1%" NPT	Q5571515	73	29	57
1/2 FEA X 1/2 INPT	LF4571515	2 ⁷ /a	11/8	21/4
	LF49/1919	73	29	57
	Q5572020	39/18]3/8	3
2" PEX x 2" NPT	Q5572020	90	35	76
Z PEX X Z NPI	154570000	39/18] ³ / ₈	3
	LF4572020	90	35	76

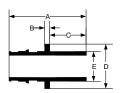


Adapteurs en laiton ProPEX		A	В	С	D	E
B	No 12	ро	ро	ро	ро	ро
Description	Nº pièce	mm	mm	mm	mm	mm
	LF4505050] ³ / ₈	1/8	9/16	3/4	5/8
%" PEX x %" cuivre	11 4303030	35	3	14	19	16
72 TEX X 72 GGIVIO	Q5505050] ¹¹ / ₁₆	1/8	7/8	3/4	⁵ / ₈
	4000000	43	3	22	19	16
½" PEX x ¾" cuivre	LF4505075] ⁵ / ₈	1/8	13/16	15/16	7/8
72 TEXX 74 GUITTO	2	42	3	21	23	22
⁸ / ₈ " PEX x ½" cuivre	Q4506350] ⁹ / ₁₆	1/8	9/16	11/18	5/8
	Z	39	3	14	26	16
5/8" PEX x ¾" cuivre	Q4506375] ¹³ / ₁₆	1/8	13/16	15/16	7/8
		46	3	21	24	22
¾" PEX x ½" cuivre	LF4507550 Q5507550	15/8	1/8	9/16	11/8	⁵ / ₈
		41	3	14	28	16
] ¹⁵ / ₁₆	1/8	7/8	11/8	5/8
	•	50	3	22	28	16
	LF4507575	11/8	1/8	13/16	11/8	⁷ /8
¾" PEX x ¾" cuivre		48	3	21	28	22
	Q5507575	2 ¹ / ₁₆ 53	1/8	1	1¹/s	7/8
			3 1/a	25 1	28	22
	LF4507510	2 ¹ / ₁₈ 53	78 3	25	1³/ ₁₈ 30	11/ ₈
¾" PEX x 1" cuivre		2 ¹ /16	1/a	1	1 ¹ /a	1 ¹ /8
	Q5507510	53	7 8 3	25	29	28
		21/4	1/8	1	13/8	11/8
	LF4501010	58	3	25	35	29
1" PEX x 1" cuivre		2 ⁵ /16	1/8	1] ³ / ₈	11/8
	Q5501010	59	3	25	35	29
		2 ⁵ /s	1/a	1	1 ⁵ /8	13/8
	LF4501313	66	3	25	42	35
1¼" PEX x 1¼" cuivre		211/16	1/8	11/8	13/4	13/8
	Q5501313	69	3	29	44	35
		00	J	20	77	00

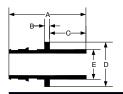


Adapteurs en laiton ProPEX		A	В	С	D	E
		ро	ро	ро	ро	ро
Description	N° pièce	mm	mm	mm	mm	mm
1%" PFX x 1%" cuivre	LF4501515	3	1/8]3/16	17/8] ⁵ / ₈
	LF4501515	76	3	29	48	41
172 PEX X 172 CUIVIE	05501515	3³/ ₈	1/8] ⁹ / ₁₆	1 ⁷ /8] ⁵ / ₈
	Q5501515	86	3	40	48	41
	LF4502020	313/16	1/4] ⁷ / ₁₆	2 ⁵ / ₈	2¹/8
2" PEX x 2" cuivre	LF4502020	97	6	36	66	54
	OEE02020	41/8	1/4	1¾	211/18	21/8
	Q5502020	105	6	44	68	54

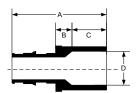


Adapteurs à souder en laiton ProPEX		A	В	С	D
		ро	ро	ро	ро
Description	Nº pièce	mm	mm	mm	mm
3/8" PEX x ½" cuivre	LF4513850] ⁵ / ₁₆	1/4	⅓ 2	5/8
78 1 LX X 72 CUIVIE	LI 4313030	34	6	13	16
	LF4515050] ³ / ₈	3/16	⅓	5/8
%" PEX x %" cuivre	LF4313030	35	5	13	16
72 PEX X 72 CUIVIE	Q5515050	13/8	3/16	1/₂	⁵ / ₈
	Q3313030	35	5	13	16
%" PEX x ¾" cuivre	LF4515075] ⁵ / ₈	3/16	3/4	7/8
72 PEX X 74 CUIVIE	LF4515075	41	5	19	22
%" PEX x ½" cuivre	LF4517550] ¹¹ / ₁₆	1/4	1/₂	⁵ / ₈
	LF4517550	42	6	13	16
	Q5517550] ¹¹ / ₁₆	1/4	⅓	⁵ / ₈
		42	6	13	16
	LF4517575	17/8	3/16	3/4	7/8
34" PEX x 34" cuivre		47	5	19	22
% PEX X % CUIVIE	05517575] ⁷ /8	3/16	3/4	7/8
	Q5517575	47	5	19	22
	LF4517510	21/8	1/4	15/16	l¹/8
34" PEX x 1" cuivre	LF451/510	53	6	23	29
74 PEXXI CUIVIE	OEE17E10	21/8	1/4	¹⁵ / ₁₆	ارا_8
	Q5517510	53	6	23	29
	LF4511010	21/4	3/16	15/16	וי/8
1" PEX x 1" cuivre	LF4511010	58	5	23	29
I FEX X I CUIVIE	05511010	21/4	3/18	¹⁵ / ₁₆	11/8
	Q5511010	58	5	23	29
	LE4E11010	2 ⁸ / ₈	³ / ₁₆	1] ³ / ₈
11/" DEV 11/"	LF4511313	66	5	25	35
1¼" PEX x 1¼" cuivre	OEE11212	25/8	8/18	1]3/8
	Q5511313	66	5	25	35

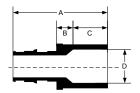


Adapteurs à souder en laiton ProPEX		A	В	С	D
		ро	ро	ро	ро
Description	Nº pièce	mm	mm	mm	mm
	LF4511515	3³/ ₁₆	1/4	ا ^ر ا[] ⁵ / ₈
1½" PEX x 1½" cuivre	LF4311313	78	6	28	41
	05511515	3³/ ₁₆	1/4]¹/ ₁₆] ⁵ / ₈
	Q5511515	78	6	28	41
	LF4512020	3¾	1/4] ⁵ / ₁₆	21/8
2" PFX x 2" cuivre		95	6	34	54
2 PEX X 2 Culvre	05510000	3¾	1/4] ⁵ / ₁₆	21/8
	Q5512020	95	6	34	54
2%" PFX x 2%" cuivre	LF4512525	49/18	⁵ / ₁₈] ⁷ / ₁₈	2 ⁵ / ₈
2½ PEX X 2½ CUIVIE	LF4312323	116	8	37	67
3" PEX x 3" cuivre	LE4E12020	5 ⁵ / ₁₆	⁵ / ₁₆	ויין ₁₆	31/8
3 PEX X 3 CUIVIE	LF4513030	135	8	42	80

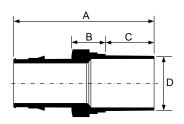


Adaptateurs à sertir ProPEX en laiton sans plomb		A	В	С	D
Description	No mià a a	ро	ро	ро	ро
Description	Nº pièce	mm	mm	mm	mm
½" PEX x	LFP4505050	2	9/16	3/4	5/8
½" cuivre	2.1.1000000	51	14	19	16
¾" PEX x	LFP4507575	2³/ ₈	5/8	7/8	⁷ / ₈
¾" cuivre	11 430/3/3	61	15	22	22
1" PEX x	LFP4501010	27/8	11/16	1	11/8
1" cuivre	LFP4501010	73	17	25	29
1¼" PEX x	LFP4501313	35/16	3/4	11/18]3/8
1¼" cuivre	LFP4501313	84	19	27	35
1½" PEX x	LFP4501515	37/8	3/4] ⁷ / ₁₆] ⁵ / ₈
l½" cuivre	LFF4501515	99	19	36	41
2" PEX x	LFP4502020	45/8	15/16] ⁹ / ₁₆	21/8
2" cuivre	LFF4502020	118	24	40	54
2½" PEX x	LFP4502525	5 ⁷ / ₈]3/8] ⁵ / ₈	28/8
2½" cuivre	LFP4502525	149	36	41	67
3" PEX x	LED4E02020	611/18	1½] ¹³ / ₁₈	31/8
3" cuivre	LFP4503030	169	38	46	79

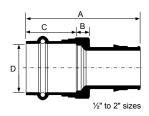


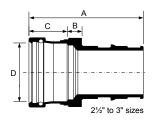


Adaptateurs à sertir ProPEX en laiton sans plomb		A	В	С	D
Description	Nº pièce	ро	ро	ро	ро
Description	N- piece	mm	mm	mm	mm
½" PEX x	LFP4515050	21/18	7/18	7/8	5/8
½" cuivre		53	11	22	16
3/4" PEX x	LFP4517575	2³/ ₈	9/18	7/8	7/8
¾" cuivre	LFF451/5/5	61	14	22	22
1" PEX x	LFP4511010	211/16	⁸ / ₁₆]8/16	11/8
1" cuivre	LFP45IIUIU	68	8	30	29
1¼" PEX x	LED 4511010	31/16	9/16	1	13/8
1¼" cuivre	LFP4511313	77	14	25	35
1½" PEX x 1½"	LFP4511515	35/8	9/16] ⁵ /16] ⁵ / ₈
cuivre	LFP45IISIS	91	14	34	42
2" PEX x	LED 4510000	45/8	1/2	2	21/8
2" cuivre	LFP4512020	118	12	51	54
2½" PEX x 2½"	LFP4512525	5¼	11/16	1¾	25/8
cuivre	LFP4312525	133	17	44	67
3" PEX x	LED 4512020	61/8	15/16] ¹⁵ / ₁₆	31/8
3" cuivre	LFP4513030	156	24	49	80

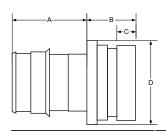


Adaptateurs à rainures ProPEX en laiton sans plomb		A	В	С	D
B	No! > -	ро	ро	ро	ро
Description	Nº pièce	mm	mm	mm	mm
2" PEX x 2"	LFV2962020	21/8	1½	⁵ / ₈	211/18
rainures CTS	1 72002020	54	38	15	68
2" PEX x 2½"	LFV2962025	21/8	1½	5/8	211/18
rainures CTS	LFV2962025	54	38	15	68
2½" PEX x 2½"	LEV/00000E0E	218/16	11/2	5/8	3³/8
rainures CTS	LFV2962525	72	38	15	86
3" PEX x 3"	LFV2963030	3³/ ₈	11/2	5/8	313/16
rainures CTS		86	38	15	96
2" PEX x 2"	LFV2972020	21/8	11/2	5/8	211/16
rainures IPS	LFV29/2020	54	38	15	68
2" PEX x 2½"	LFV2972025	21/8	11/2	5/8	27/8
rainures IPS	LFV2972025	54	38	15	73
2½" PEX x 2"	15,400,705,00	218/16	11/2	5/8	3³/8
rainures IPS	LFV2972520	72	38	15	86
2½" PEX x 2½"	15,400,705,05	218/16	11/2	5/8	3³/8
rainures IPS	LFV2972525	72	38	15	86

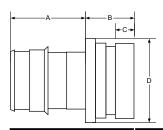


Adaptateurs à rainures ProPEX en laiton sans plomb		A	В	С	D
		ро	ро	ро	ро
Description	Nº pièce	mm	mm	mm	mm
2½" PEX x 3"	LFV2972530	213/16	1½	5/8	31/2
rainures IPS	LFV29/2550	72	38	15	89
3" PEX x 2½"	15,400,700,05	3³/8	1½	⁵ / ₈	313/16
rainures IPS	LFV2973025	86	38	15	96
3" PEX x 3"	15,400,700,00	33/8	1½	⁵ / ₈	313/16
rainures IPS	LFV2973030	86	38	15	96

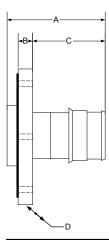


Adaptateurs bridés ProPEX en laiton sans plomb		A	В	С	D
		ро	ро	ро	ро
Description	Nº pièce	mm	mm	mm	mm
2%" PEX x bride	LF2982525	3¾	⁵ / ₈	213/16	7
2½ PEX X Dride		96	16	72	178
O" DEV a baid	15000000	45/16	⁵ / ₈	41/18	7½
3" PEX x bride	LF2983030	110	16	104	191

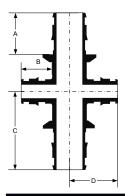


Té à orifices opposés ProPEX en EP		A	В	С	D
Baranda Mari	No. 12	ро	ро	ро	ро
Description	Nº pièce	mm	mm	mm	mm
1" PEX x 1" PEX x	0.4001075]3/16	¹⁵ / ₁₆	21/18] ⁶ / ₈
3/4" PEX x 3/4" PEX	Q4801075	30	24	53	41
1¼" PEX x 1¼" PEX x	Q4801375] ⁷ / ₁₆	15/16	2³/ ₈	1¾
34" PEX x 34" PEX		37	24	60	44
1½" PEX x 1½" PEX x	0.4001575] ¹¹ / ₁₆	¹⁵ / ₁₈	211/18] ¹⁵ / ₁₆
34" PEX x 34" PEX	Q4801575	43	24	69	49
2" PEX x 2" PEX x	0.4902075	23/16	¹⁵ / ₁₆	33/16	2
¾" PEX x ¾" PEX	Q4802075	56	24	81	51

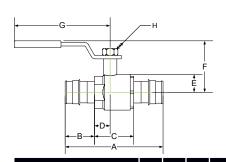


Vannes à bil en laiton	le ProPEX	A	В	С	D	E	F	G	н
Description	N° pièce	ро	ро	ро	ро	ро	ро	ро	ро
Description	N piece	mm	mm	mm	mm	mm	mm	mm	mm
	A3205050	21/2	11/16	11/16	3/8	1∕2]11/16	38/8	3/8
½" PEX x	7.020000	64	18	27	10	12	43	86	10
½" PEX	½" PEX LFC4825050	21/2	11/18	11/18	3/8	1/2] ¹¹ / ₁₆	33/8	3/8
	2. 0 .02000	64	18	27	10	12	43	86	10
_	A3207575	33/8	15/16	11/2	1/2	1/2	17/8	33/8	3/8
¾" PEX x		86	24	38	12	12	47	86	10
¾" PEX LFC4827575	33/8	15/16	11/2	1/2	1/2	17/8	33/8	3/8	
		86	24	38	12	12	47	86	10
Δ.3	A3201010	43/16] ³ / ₁₆] ¹³ / ₁₆	3/4	13/16	17/8	47/16	1/2
1" PEX x		106	30	46	19	20	48	114	12
1" PEX	LFC4821010	43/16] ³ / ₁₆] ¹³ / ₁₆	3/4	13/18	17/8	47/18	1/2
		106	30	46	19	20	48	114	12
	A3201313	413/16	17/18] ¹⁵ / ₁₆	5/8	16/16	2¼	47/18	1/2
1¼" PEX x		122	37	49	17	24	58	114	12
1¼" PEX	LFC4821313	413/16	17/18	115/16	5/8	16/16	21/4	47/16	1/2
		122	37	49	17	24	58	114	12
	A3201515	511/16] ¹¹ / ₁₆	21/8	15/16	11/8	211/16	5°/16	9/16
1½" PEX x		145	43	58	23	28	69	142	14
1½" PEX	LFC4821515	511/16	וין ₁₈	21/8	16/16	11/8	211/16	5º/16	9/16
		145	43	58	23	28	69	142	14
all	A3202020	71/8	21/8	213/16	11/8] ⁷ / ₁₆	3³/ ₈	5°/16	9/16
2" PEX x		181	55	72	28	37	86	142	14
2" PEX	LFC4822020	71/8	2 ¹ / ₈	213/16	11/8	17/18	33/8	59/18	9/18
		181	55	72	28	37	86	142	14

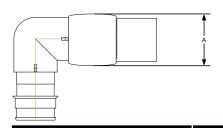


Bagues ProPEX		A
		ро
Description	Nº pièce	mm
½" bague ProPEX avec	Q4690512	15/ ₁₆
%" bague ProPEX avec	Q4690756	11/4
1" bague ProPEX avec butée	Q4691000	1º/16 40
1¼" bague ProPEX avec butée	Q4691250	l ¹³ / ₁₆ 47
1½" bague ProPEX avec butée	Q4691500	2 ¹ / ₁₆ 53
2" bague ProPEX avec butée	Q4692000	2 ¹⁸ / ₁₈ 74
2½" bague ProPEX avec butée	Q4692500	3°/18 91
3" bague ProPEX avec butée	Q4693000	4¼ 108

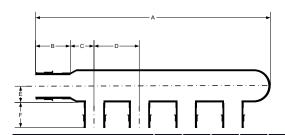


Tés multivoies à embranchements en EP		A	В	С	D	E	F
B	NO 12	ро	ро	ро	ро	ро	ро
Description	N° pièce	mm	mm	mm	mm	mm	mm
¾" té multivoies à embr. en EP,	Q2237550	51/8	¹⁵ / ₁₆	⁵ / ₈	1¼	7/18	3/4
3 sorties	Q2237330	131	24	16	32	12	19
1¼" té multivoies	00001075	67/8	17/18	⁷ /8	1¾	11/18	15/18
à embr. en EP, 3 sorties	Q2231375	174	37	23	44	18	24
¾" té multivoies	00047550	6³/ ₈	¹⁵ / ₁₆	⁵ /8	1¼	7/16	3/4
à embr. en EP, 4 sorties	Q2247550	163	24	16	32	12	19
1" té multivoies	00041050	611/16]3/16	13/16	1¼	5/8	3/4
à embr. en EP, 4 sorties	Q2241050	170	30	21	32	15	19
¾" té multivoies à embr. en EP,	Q2267550	87/8	¹⁵ / ₁₆	5/8	1¼	7/18	3/4
6 sorties	Q2207550	226	24	16	32	12	19
1" té multivoies	00001050	9¼]3/16	5/8	1¼	9/16	3/4
à embr. en EP, 6 sorties	Q2261050	235	30	16	32	14	19

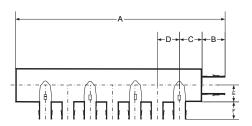

Tés multivoies à embranchements en EP, commerciaux		A	В	С	D	E	F
Description	No niàco	ро	ро	ро	ро	ро	ро
Description	Nº pièce	mm	mm	mm	mm	mm	mm
¾" té multivoies à embr. en EP,		811/16	¹⁵ / ₁₆	11/8	⁷ /8	11/16	3/4
7 sorties	Q2277000	220	24	28	23	18	19
¾" té multivoies à embr. en EP,		99/18	15/18	11/8	7/8	11/16	3/4
8 sorties	Q2287550	243	24	28	23	18	19
1" té multivoies à embr. en EP,	02271051	87/8]3/16	11/8	7/8	11/16	3/4
7 sorties	Q22/1031	226	30	28	23	18	19
1" té multivoies à embr. en EP,	O22010E1	913/16]3/16	11/8	7/8	11/16	3/4
8 sorties	Q2281051	249	30	28	23	18	19
1" té multivoies à embr. en EP,	02101051	119/18]3/16	11/8	7/8	11/16	3/4
10 sorties	Q2101051	294	30	28	23	18	19
1" té multivoies à embr. en EP,	02121051	13³/8]3/16	11/8	7/8	11/16	3/4
12 sorties	QZIZIUSI	340	30	28	23	18	19

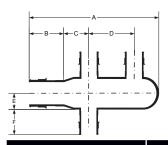


Tés multivoies à embranchements en EP avec orifice opposé		A	В	С	D	E	F
Description	N° pièce	ро	ро	ро	ро	ро	ро
Description	N piece	mm	mm	mm	mm	mm	mm
¾" té multivoies à embr. en EP,	00227550	39/18	¹⁵ / ₁₆	⁵ / ₈	1¼	⁷ / ₁₆	3/4
orifice opposé, 3 sorties	Q2337550	91	24	16	32	11	19
¾" té multivoies à embr. en EP,	00047550	39/18	¹⁵ / ₁₆	5/8	1¼	7/18	3/4
orifice opposé, 4 sorties	Q2347550	91	24	16	32	11	19
¾" té multivoies à embr. en EP,	00207550	6 ¹ / ₁₆	¹⁵ / ₁₆	5/8	1¼	⁷ / ₁₈	3/4
orifice opposé, 8 sorties	Q2387550	154	24	16	32	11	19

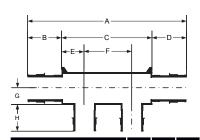


Tés multivoies en EP, ouverts		A	В	С	D	E	F	G	Н
Description	Nº pièce	ро	ро	ро	ро	ро	ро	ро	ро
Description	N piece	mm	mm	mm	mm	mm	mm	mm	mm
2 sorties,	O2227557	43/8	¹⁸ / ₁₆	2½	¹⁵ / ₁₆	8/8	1¼	⁷ / ₁₆	3/4
¾" x ¾"	QZZZ7007	112	24	64	24	16	32	11	19
3 sorties,	Q2237557	511/16	16/16	3¾	15/16	⁵ / ₈	1¼	⁷ / ₁₈	3/4
¾" x ¾"	Q2207007	143	24	95	24	16	32	11	19
3 sorties,	O2231057	6³/ ₁₆]3/16	41/18	¹⁵ / ₁₆	3/4	1¼	9/10	3/4
1" x ¾"	Q2201007	157	30	103	24	19	32	14	19
3 sorties,	02231373	83/16] ⁷ / ₁₆	55/16] ⁷ / ₁₆	7/8	1¾	⁵ / ₈	1
1¾" x 1¼"	Q2231373	208	37	135	37	23	44	17	25
3 sorties,	Q2232102	105/8	28/16	6¼	23/16	11/8	2	¹⁵ / ₁₆] ⁵ / ₁₆
2" x 2"		269	56	158	56	28	51	24	33
4 sorties,	O2247557	7 ¹³ /16	¹⁵ / ₁₈	57/8	¹⁵ / ₁₈	11/18	1½	⁷ / ₁₈	3/4
¾" x ¾"	Q22 007	198	24	150	24	18	38	11	19
4 sorties,	Q2241057	71/8] ³ / ₁₆	5	¹⁵ / ₁₈	⁵ / ₈	1¼	⁰ / ₁₆	3/4
1" x ¾"	QZZ 11007	180	30	127	24	16	32	14	19
4 sorties,	O2241051	711/16]3/16	58/18]3/16	3/4	1¼	9/16	3/4
1" x 1"	Q2241031	195	30	135	30	19	32	14	19
6 sorties,	Q2267557	93/8	¹⁵ / ₁₆	7½	15/16	⁵ / ₈	1¼	⁷ / ₁₈	3/4
¾" x ¾"	Q220/33/	239	24	191	24	16	32	11	19
6 sorties,	O2261057	95/8]3/16	7½	15/16	5/8	1¼	9/18	3/4
1" x ¾"	Q2201037	244	30	191	24	16	32	14	19
6 sorties,	Q2261051	97/8]3/16	7½] ³ / ₁₆	⁵ / ₈	1¼	9/16	3/4
1" x 1"	Q	251	30	191	30	16	32	14	19


Guide d'installation pour réseaux en PEX | 137

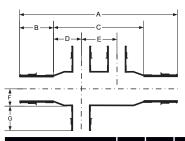


Tés multivoies en EP, ouverts avec orifice opposé		A	В	С	D	E	F	G
		ро	ро	ро	ро	ро	ро	ро
Description	Nº pièce	mm	mm	mm	mm	mm	mm	mm
3 sorties,	Q2337557	47/18	¹⁵ / ₁₆	2½	⁵ /8	1¼	⅓	3/4
¾" x ¾"		112	24	63	16	32	12	19
4 sorties,	00047557	47/18	¹⁵ / ₁₆	2½	5/8	1¼	⅓	3/4
¾" x ¾"	Q2347557	112	24	63	16	32	12	19
6 sorties,	00007557	511/16	¹⁵ / ₁₆	3¾	⁶ / ₈	1¼	⅓	3/4
¾" x ¾"	Q2367557	144	24	95	16	32	12	19

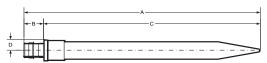


Embouts droits ProPEX en cuivre	A	В	С	D	
- 10		ро	ро	ро	ро
Description	Nº pièce	mm	mm	mm	mm
½" PEX cuivre LF x ½" cuivre, 8"	LF2935050	85/16	11/16	79/16	3/8
½ PEX Culvie LF X ½ Culvie, 8	LF2935050	211	18	193	10
½" PEX cuivre LF x ½" cuivre, 15"	LF2945050	141/2	11/16	1313/16	3/8
72 PEX Culvie LF X 72 Culvie, 15	LF2945050	368	18	350	10
2%" PEX cuivre LF x 2%" cuivre	LF2962525	121/8	$2^{13}/_{16}$	91/4]13/16
2½ PEX CUIVIE LF X 2½ CUIVIE	LF2902525	308	72	236	46
2" DEV	15000000	1311/16	33/8	105/16	21/8
3" PEX cuivre LF x 3" cuivre	LF2963030	347	86	261	53

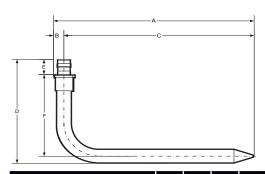


Coudes avec embout ProPEX en cuivre sans plomb		A	В	С	D	E	F
		ро	ро	ро	ро	ро	ро
Description	Nº pièce	mm	mm	mm	mm	mm	mm
½" PEX cuivre LF x	LF2865050	8³/ ₈	3/8	8	4¾	11/16	3¾
½" cuivre, 3½" x 8"	11 2003030	213	10	203	121	18	95
½" PEX cuivre LF x	LF2855050	83/8	3/8	8	135/16	11/16	125/16
½" cuivre, 13" x 8"	LF2055050	213	10	203	338	18	312
½" PEX cuivre LF x	152005050	13³/ ₈	3/8	13	135/18	11/16	75/18
½" cuivre, 8" x 13"	LF2895050	340	10	330	338	18	185
%" PEX cuivre LF x	LF2897575	89/18	9/18	8	57/18	16/16	41/18
34" cuivre, 4" x 8"	LF289/5/5	217	14	203	138	24	103
1" PEX cuivre LF x	150001010	1311/18	11/16	13	16]3/16	14¼
1" cuivre, 12" x 12"	LF2891010	347	17	330	406	30	362

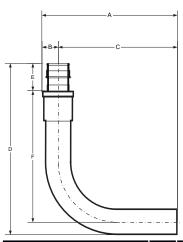


Coudes pour bain ProPEX en cuivre sans plomb		A	В	С	D	E	F
		ро	ро	ро	ро	ро	ро
Description	Nº pièce	mm	mm	mm	mm	mm	mm
½" PEX cuivre LF x	LF2875050	3³/8	3/8	3	6 ⁵ /18	11/16	5¼
½" cuivre, 3" x 6"		86	10	76	160	18	134
½" PEX cuivre LF x	150005050	33/8	3/8	3	46/18	11/16	3¼
½" cuivre, 3" x 4"	LF2885050	86	10	76	109	18	83

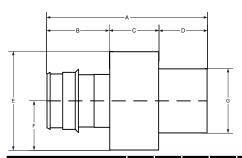

Adaptateurs à embout mâle PVC-C ProPEX en laiton sans plomb		A	В	С	D	E	F	G
		ро	ро	ро	ро	ро	ро	ро
Description	Nº piéce	mm	mm	mm	mm	mm	mm	mm
1¼" PEX x 1¼"	CD4E01212	311/16] ⁷ / ₁₈	11/8	וי/8	21/8	11/18	*
PVC-C (CTS)	CF4501313	94	37	29	29	54	27	35
1½" PEX x 1½"	004501515	43/18]11/18]3/16] ⁵ / ₁₈	23/8]3/16] ⁵ / ₈
PVC-C (CTS)	CP4501515	107	43	30	34	61	30	41
2" PEX x 2"	00450000	53/18	23/16] ⁷ / ₁₆	1¾	3	1½	21/8
PVC-C (CTS)	CP4502020	134	56	36	44	76	38	54

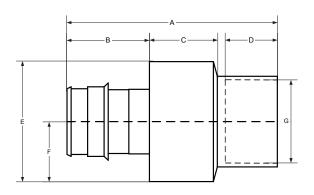

Adaptateurs à embout PVC-C ProPEX en laiton sans plomb		A	В	С	D	E	F	G
	No militar	ро	ро	ро	ро	ро	ро	ро
Description	Nº pièce	mm	mm	mm	mm	mm	mm	mm
1¼" PEX x	CP4511313	311/16] ⁷ / ₁₆	1¼	1	21/8	11/16]3/8
1¼" PVC-C (CTS)		94	37	32	26	54	27	35
1½" PEX x	CD4EIIEIE	43/16]11/16	1¼] ⁵ / ₁₆	23/8] ³ / ₁₆	15/8
1½" PVC-C (CTS)	CP4511515	106	43	32	33	61	30	42
2" PEX x	op 4510000	53/16	28/18]3/8	2	3	1½	21/8
2" PVC-C (CTS)	CP4512020	133	56	35	43	76	38	54

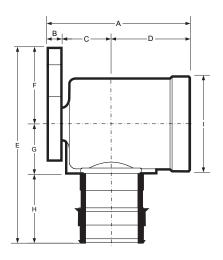

Coudes à oreilles ProPEX en laiton sans plomb		A	В	С	D	E	F	G	н	ı
Description	N° pièce	ро	ро	ро	ро	ро	ро	ро	ро	ро
		mm	mm	mm	mm	mm	mm	mm	mm	mm
½" PEX x ½" FIP	LF4235050]11/16	1/4	7/16	1	2³/ ₁₆	1	⁹ / ₁₆	11/16]¹/ ₁₆
		43	6	11	26	56	26	14	18	26
%" PEX x %" FIP	LF4237575] ¹⁸ / ₁₆	1/4	3/4	1	2³/ ₁₆]3/16	11/16	¹⁵ / ₁₆]³/ ₈
		49	6	19	26	56	29	17	24	35
1" PEX x %" FIP	LF4231010	27/18	1/4	7/8	1¼	35/18] ⁵ / ₁₆	7/8]3/16] ⁵ / ₈
		62	6	22	32	84	33	22	30	42

Notes		

Notes		

Moving > Water

Uponor

Uponor inc.

5925 148th Street West Apple Valley, MN 55124 USA

Tél.800.321.4739Téléc.952.891.2008

Uponor Itée

6510 Kennedy Road Mississauga, ON L5T 2X4 CANADA

Tél. 888.994.7726 Téléc. 800.638.9517

uponor.com

PEX_Piping_InstallGuide_1223_FR,
Copyright © 2023 Uponor. Imprimé aux États-Unis.